



В.М.Кузин.  
О.В.Кузина

**РЕМОНТ  
КОМБИНИРОВАННЫХ  
ПРИБОРОВ**

Издательство

«Радио и связь»



Основана в 1947 году  
Выпуск 1206

**В.М. Кузин,  
О.В. Кузина**

# **РЕМОНТ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ**

Справочник



Москва  
«Радио и связь»  
1995

ББК 32.842  
К 89  
УДК 621.396.6.001.92 (03)

Редакция литературы по информатике и вычислительной технике

**Кузин В. М., Кузина О. В.**  
К89 Ремонт комбинированных приборов: Справочник. — М.: Радио и связь, 1994. — 224 с., ил. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1206).  
ISBN 5-256-01-195-2

Рассмотрены схемы, принцип действия, характеристики, устройство и основные правила применения промышленных комбинированных приборов для измерения электрических величин. Приведены принципиальные электрические и монтажные схемы, карты электрических цепей и другие сведения о наиболее распространенных среди радиолюбителей комбинированных приборах. Даны практические рекомендации по отысканию и устранению неисправностей.

Для широкого круга радиолюбителей.

К  $\frac{2302020600-008}{046(01)-94}$  94

ББК 32.842

Справочное издание

Массовая радиобиблиотека 1206

**Кузин Василий Михайлович**  
**Кузина Ольга Васильевна**

**РЕМОНТ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ**

Заведующий редакцией Ю. Г. Ивашов

Редактор И. Н. Суслова

Художественно-технический редактор Т. Г. Родина

Корректор Н. Л. Жукова

ИБ № 2600

ЛР № 010164 от 04.01.92.

Сдано в набор 25.05.94. Подписано печать 30.09.94. Формат 60×88<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типogr. № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,72. Усл. кр.-отт. 13,97. Уч.-изд. л. 13,95. Тираж 15 000 экз. Изд. № 23827. Зак. № 2878. С-008.

Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат  
Комитета Российской Федерации по печати. 142300, г. Чехов, Московской обл.

ISBN 5-256-01-195-2

© Кузин В. М., Кузина О. В., 1994

## Предисловие

В практике измерений большое распространение получили переносные комбинированные приборы, позволяющие измерять несколько физических величин в широких пределах значений. Наиболее полно возможности переносных комбинированных приборов можно реализовать при условии правильной эксплуатации и учета влияния их характеристик на результаты измерений, что требует прежде всего знакомства с теорией измерений и наличия необходимой информации о комбинированных приборах как средствах измерений.

В процессе эксплуатации переносных комбинированных приборов могут возникать различного вида неисправности, вызванные как износом и старением элементов системы, так и неправильными действиями оператора. При ремонте этих приборов возможны трудности, связанные с отсутствием маркировки элементов на монтажных платах или колодках, схем расположения элементов и другой необходимой информации.

Предлагаемая читателям книга написана на основе многолетнего опыта эксплуатации переносных комбинированных приборов. В ней изложены основные сведения об измерениях, рассмотрены принципы построения измерительных схем по видам измеряемых физических величин, дана методика подготовки и проведения измерений различных физических величин комбинированными приборами с учетом влияния их характеристик на результаты измерений.

В книге представлены технические и метрологические характеристики, электрические принципиальные, а также монтажные схемы промышленных переносных комбинированных приборов Житомирского производственного объединения «Электроизмеритель» и некоторые варианты исполнения приборов другими заводами.

Подробно рассмотрены вопросы ремонта переносных комбинированных приборов от отыскания неисправностей до подгонки характеристик отдельных элементов с использованием перечня типовых неисправностей и карт электрических цепей на каждый прибор. Такая методика позволяет существенно облегчить ремонт.

Предложен ряд схем любительских комбинированных приборов различного назначения с методикой расчета их элементов и практическими советами по изготовлению. При этом предполагается творческий подход к конструированию и изготовлению приборов в зависимости от конкретных возможностей радиолюбителя. В процессе работы над выбранными конструкциями у читателей могут возникнуть вопросы по компоновке и конструкции приборов. В таких случаях следует обращаться к рекомендованной литературе.



## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТРОЛОГИИ

В настоящее время все более возрастает значение измерений как источника объективной информации о параметрах, характеризующих состояние и свойства объектов, качество выпускаемой продукции. Любая область науки, техники и практической деятельности человека, в том числе радиолюбительская практика, немыслима без измерений, начиная с понятий «далеко — близко», «легкий — тяжелый» и кончая контролем сложных технологических процессов и выполнением научных исследований.

*Метрология* — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Единство измерений — такое их состояние, при котором результаты выражены в стандартизованных единицах и погрешность измерений известна с заданной вероятностью. Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и средств измерений.

*Измерение* — процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств (средств измерений).

*Средство измерения* — техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства. Появляются все более сложные, точные и удобные в работе приборы. Среди них множества особое место занимают комбинированные приборы — постоянные спутники и помощники основной массы радиолюбителей и большого числа специалистов, занимающихся обслуживанием и ремонтом различного рода оборудования — от автоматических линий до бытовой техники.

*Комбинированным прибором* называют средство измерений, с помощью которого можно измерять несколько физических величин в широком интервале значений.

*Физическая величина* — свойство, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта. Взять хотя бы электрическое напряжение — это свойство, в качественном отношении общее для всех источников электрической энергии — от гидроэлектростанции до гальванического элемента, но в количественном отношении различное и характеризующееся конкретным численным значением. Если на гальваническом элементе написано, например, «1,5 В», то число 1,5 — это значение напряжения, а буква В означает, что оно измерено в единицах напряжения, называемых вольтами.

Некоторые единицы физических величин представлены в табл. 1.

Различают истинное и действительное значения физической величины. *Истинное значение физической величины* — значение, которое идеальным образом отражает в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство данного объекта. Истинное значение практически недостижимо. По-

Таблица 1. Единицы физических величин

Физическая величина	Единица						Соотношение между кратной и основной единицей
	основная или производная			кратная или доляная			
	наименование	обозначение		наименование	обозначение		
		русское	международное		русское	международное	
Ток	Ампер	А	А	Миллиампер Микроампер Наноампер	мА мкА нА	mA μA nA	$1 \text{ мА}=10^{-3} \text{ А}$ $1 \text{ мкА}=10^{-6} \text{ А}$ $1 \text{ нА}=10^{-9} \text{ А}$
Напряжение	Вольт	В	V	Киловольт Милливольт Микровольт	кВ мВ мкВ	kV mV μV	$1 \text{ кВ}=10^3 \text{ В}$ $1 \text{ мВ}=10^{-3} \text{ В}$ $1 \text{ мкВ}=10^{-6} \text{ В}$
Сопротивление	Ом	Ом	Ω	Мегаом Килоом Гигаом Тераом	МОм кОм ГОм ТОм	MΩ kΩ GΩ TΩ	$1 \text{ МОм}=10^6 \text{ Ом}$ $1 \text{ кОм}=10^3 \text{ Ом}$ $1 \text{ ГОм}=10^9 \text{ Ом}$ $1 \text{ ТОм}=10^{12} \text{ Ом}$
Емкость	Фарада	Ф	F	Микрофарада Нанофарада Пикофарада	мкФ нФ пФ	μF nF pF	$1 \text{ мкФ}=10^{-6} \text{ Ф}$ $1 \text{ нФ}=10^{-9} \text{ Ф}$ $1 \text{ пФ}=10^{-12} \text{ Ф}$
Частота	Герц	Гц	Hz	Килогерц Мегагерц Гигагерц	кГц МГц ГГц	kHz MHz GHz	$1 \text{ кГц}=10^3 \text{ Гц}$ $1 \text{ МГц}=10^6 \text{ Гц}$ $1 \text{ ГГц}=10^9 \text{ Гц}$

этому на практике используют *действительное значение физической величины* — значение, полученное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному, что в том или ином конкретном случае может быть использовано вместо него.

По физическому смыслу измерения подразделяют на прямые и косвенные. *Прямое измерение* — измерение, при котором искомое значение физической величины считают непосредственно со шкалы прибора. Например, измерение напряжения вольтметром, тока — амперметром.

*Косвенное измерение* — измерение, при котором искомое значение физической величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, определяемыми прямыми измерениями. Например, вычисление значения тока по формуле  $I = U/R$ , причем значение напряжения

измеряют вольтметром, а значение сопротивления резистора, как правило, постоянно и известно.

Основная задача измерений — обеспечение точности, достоверности, сравнимости результатов и их единство. Вопросы теории и практики обеспечения единства и точности результатов измерений, получаемых с помощью средств измерений, определяют содержание метрологии.

Точность измерений характеризуется близостью их результатов  $X$  к истинным (действительным) значениям  $X_0$  и выражается погрешностью измерения. Различают абсолютную  $\Delta X$ , относительную  $\delta$  и приведенную  $\gamma$  погрешности.

*Абсолютная погрешность* — непосредственное отклонение измеренного значения  $X$  от действительного  $X_0$ , выражаемое в единицах измеряемой величины:

$$\Delta X = X - X_0.$$

Например, если при измерении напряжения, действительное значение которого  $U_0 = 100$  В, получено измеренное значение  $U = 98$  В, то абсолютная погрешность измерения

$$\Delta U = U - U_0 = -2 \text{ В}$$

или при измерении напряжения, действительное значение которого  $U_0 = 1$  В, получено измеренное значение  $U = 1,05$  В, то абсолютная погрешность

$$\Delta U = U - U_0 = 0,05 \text{ В}.$$

*Относительная погрешность* служит для оценки точности измерений. Ее выражают отношением абсолютной погрешности к действительному (или измеренному) значению в долях или процентах:

$$\delta = \frac{\Delta X}{X_0} \approx \frac{\Delta X}{X}; \quad \delta = \frac{\Delta X}{X_0} \cdot 100.$$

Для приведенных примеров

$$1) \delta = \frac{\Delta U}{U_0} \cdot 100 = -2 \%,$$

$$2) \delta = \frac{\Delta U}{U_0} \cdot 100 = 5 \%.$$

Следовательно, первое измерение является более точным, хотя абсолютная погрешность в первом примере больше, чем во втором.

Для сравнительной оценки точности электромеханических приборов, в том числе комбинированных, используют приведенную погрешность, под которой понимают выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению  $X_N$ :

$$\gamma = \frac{\Delta X}{X_N} \cdot 100.$$

Значение  $X_N$  для однопредельных приборов принимают равным конечному значению шкалы прибора или сумме конечных значений, если шкала двусторонняя, для многопредельных приборов — пределу измерения, на котором ведут измерение.

При существенно неравномерной шкале (логарифмической, гиперболической) приведенную погрешность выражают в процентах от длины шкалы:

$$\gamma = \frac{\Delta X_l}{LC} \cdot 100,$$

где  $L$  — длина рабочей части шкалы, мм;  $l$  — расстояние между двумя соседними делениями на участке шкалы, где остановилась стрелка, мм;  $C$  — цена упомянутого расстояния в единицах измеряемой величины.

Приведенную погрешность, определенную для конкретного прибора при нормальных условиях (определенных температуре, влажности, атмосферном давлении и др.), называют основной погрешностью прибора. Нормальные условия указывают в техническом описании прибора. Основная погрешность обусловлена выбранным методом измерения, конструктивными недостатками прибора, погрешностью градуировки шкалы, погрешностью отсчета. При отклонении условий эксплуатации прибора от нормальных возникают дополнительные погрешности (температурная, частотная и др.).

Обобщенную характеристику, определяемую пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, влияющими на точность, называют классом точности прибора и определяют стандартом. Класс точности характеризует свойства приборов в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности отдельных измерений, выполняемых с помощью этих приборов. Приборам, у которых пределы допускаемой основной погрешности заданы приведенной погрешностью, присваивают согласно ГОСТ 8.401—80 тот или иной класс точности, выбираемый из ряда:  $1 \cdot 10^n$ ;  $1,5 \cdot 10^n$ ;  $2 \cdot 10^n$ ;  $2,5 \cdot 10^n$ ;  $4 \cdot 10^n$ ;  $5 \cdot 10^n$ ;  $6 \cdot 10^n$ , где  $n = 1, 0, -1, -2$  и т. д., например, для электроизмерительных приборов приняты классы точности 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0, где более точным является прибор с классом точности 0,02.

Через определенное время, установленное метрологическими документами, а также после ремонта при сомнении в показаниях и т. д. проводят проверку соответствия допускаемой основной погрешности прибора установленному классу точности, иначе говоря, прибор подвергают поверке. Поверкой средства измерений называют совокупность действий, выполняемых для определения и оценки его погрешности с целью выяснить, соответствуют ли точностные характеристики средства измерений регламентированным значениям и пригодно ли оно к применению.

Для поверки приборов класса точности 0,5...4,0, к которым отнесены и комбинированные приборы, применяют метод сравнения их показаний с показаниями образцовых (более точных) приборов. Образцовый прибор выбирают исходя из характеристик поверяемого прибора, а именно: рода измеряемой величины (амперметр, вольтметр, микроамперметр и т. д.), рода измеряемого тока (постоянный, переменный) и частотного диапазона для переменного тока, класса точности (класс точности образцового прибора должен быть выше класса точности поверяемого не менее чем в 4 раза), предела измерений (конечные значения шкал образцового и поверяемого приборов не должны отличаться более чем на 25 %).

При отсутствии образцового прибора, удовлетворяющего последнему требованию, можно использовать прибор с большим пределом измерений, но более высокого класса точности, определяемого по формуле

$$\gamma_0 \leq \frac{\gamma_n A_n}{4 A_0},$$

где  $\gamma_0$  — класс точности образцового прибора,  $\gamma_n$  — класс точности поверяемого прибора,  $A_n$  — предел измерения поверяемого прибора,  $A_0$  — предел измерения образцового прибора.

При поверке основная погрешность прибора определяется для каждой числовой отметки шкалы поверяемого прибора 2 раза. Вначале, увеличивая выходное напряжение (ток) источника питания, устанавливают указатель поверяемого прибора поочередно на каждую числовую отметку шкалы, плавно подводя его к этой отметке со стороны меньших значений («снизу»), и определяют для каждой поверяемой точки действительное значение измеряемой величины по образцовому прибору  $\uparrow A_{01}$ . Дойдя до конца шкалы, увеличивают измеряемую величину так, чтобы указатель (стрелка) поверяемого прибора дошел до упора, и тогда плавно уменьшая напряжение, снимают показания образцового прибора  $\downarrow A_{01}$  для каждой отметки шкалы  $A_{n1}$  поверяемого прибора подводя к ней указатель со стороны больших значений («сверху»).

Для каждой числовой отметки шкалы вычисляют среднее арифметическое действительных значений  $A_{01} = \frac{\uparrow A_{01} + \downarrow A_{01}}{2}$  и абсолютные погрешности  $\Delta A_1 = A_{n1} - A_{01}$ .

Затем проверяют условие соответствия определенной допускаемой погрешности классу точности

$$\frac{\Delta A_{\max}}{A_n} \cdot 100 \leq \gamma_n,$$

где  $\gamma_n$  — класс точности поверяемого прибора,  $\Delta A_{\max}$  — наибольшее числовое значение абсолютной погрешности без учета знака,  $A_n$  — предел измерения, на котором проводилась поверка.

Если условие выполняется, то точностные характеристики прибора соответствуют требуемым и его считают пригодным к эксплуатации.

Встроенные омметры и измерители емкости поверяют путем измерения известных значений соответствующих величин, например набора (магазинов) резисторов или конденсаторов, параметры которых приняты за действительные значения. Допускаемая погрешность вычисляется как приведенная погрешность к длине шкалы при каждом значении измеряемой величины.

Здесь описан упрощенный подход к проведению поверки. В действительности процесс поверки средств измерений есть сложный комплекс мероприятий, связанный с определением большого числа характеристик. Поверку имеют право проводить поверители, имеющие специальную подготовку и удостоверение на право поверки, выдаваемое метрологическими органами. Факт поверки оформляют документально, а на прибор наносят специальное клеймо, несущее информацию о квартале и годе поверки, номере и принадлежности организации, ее проводившей.

## 2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ

Комбинированные приборы являются универсальными измерительными многопредельными приборами. Их применяют для непосредственного измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов, сопротивления

постоянному току, емкости, относительного уровня переменного напряжения, для контроля наличия или отсутствия тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов; для определения обрыва или замыкания цепей в кабелях, жгутах, предохранителях и электрорадиоэлементах, для проверки исправности различных электрорадиоэлементов.

Приборы могут иметь до четырех десятков пределов измерений. Малое число органов управления современными комбинированными приборами создает удобства в эксплуатации и снижает вероятность выхода приборов из строя вследствие неправильного применения.

Технические характеристики отечественных комбинированных приборов приведены в табл. 2. Основная погрешность (класс точности) приборов выражена в процентах от значений пределов измерений, указанных в таблице для постоянного и переменного токов и напряжений. При измерении сопротивления постоянному току, емкости, относительного уровня переменного напряжения — в процентах от длины рабочей части шкалы.

Основная погрешность приборов не превышает указанных значений при нормальных условиях или нормальных значениях влияющих факторов, а именно: рабочее положение — горизонтальное с отклонением  $\pm 2^\circ$ , температура 15...25 °С (для вариантов с буквой «Т» в обозначении 22...32 °С), влажность — 80 %, форма кривой тока или напряжения — синусоидальная.

Изменение показаний приборов при отклонении их рабочего положения от горизонтального на  $10^\circ$  в любом направлении не превышает допускаемых погрешностей.

Дополнительные погрешности, вызванные изменением температуры на 10 °С в пределах рабочих температур, не превышают основных погрешностей.

Изменения показаний приборов, вызванные изменением частоты от границ номинальных областей до любых значений в расширенных областях частот при измерении переменного тока и напряжения, относительного уровня переменного напряжения, не превышают допустимых значений основных погрешностей.

Погрешность измерений, вызванная отклонением формы кривой тока или напряжения от практически синусоидальной под влиянием второй, третьей или пятой гармонических составляющих, равной 5 % действующих значений измеряемого тока или напряжения, не превышает значения основной погрешности.

Изоляция приборов между всеми изолированными электрическими цепями и корпусом приборов при нормальных значениях температуры и влажности выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения (значение указано на шкале приборов в киловольтах) практически синусоидальной формы и частотой 50 Гц.

В комбинированных приборах применен измерительный механизм магнитоэлектрической системы с внутрирамочным магнитом. Принцип действия этих механизмов основан на взаимодействии измеряемого тока, протекающего по проводникам подвижной катушки, с магнитным полем постоянного магнита. В приборах более ранних выпусков еще применяли измерительные механизмы с внешним магнитом. Их принцип действия аналогичен.

Магнитоэлектрический механизм с внутрирамочным магнитом (рис. 1) содержит внутренний цилиндрический магнит 8 из магнитотвердого материала, кольцо 6 из магнитомягкого материала. В воздушном зазоре между ними образуется практически равномерное магнитное поле. В воздушном зазоре помещена рамка 7 из изолированного медного провода диаметром 0,02...0,5 мм, намотанного на легкий алюминиевый каркас прямоугольной формы. К рамке с двух сторон прикреплены алюминиевые буксы 5, в которых закреплены полуоси 3 и 9.

Полуоси выполнены в виде легких алюминиевых трубок, в которые с одной

Т а б л и ц а 2. Характеристики комбинированных приборов

Прибор	Виды и пределы измерения				
	постоянное напряжение В	переменное напряжение, В	постоянный ток, мА	переменный ток, мА	сопротивление, кОм
ТТ-1	10...1000	10...1000	0,2...500	—	2...2000
ТТ-2	7,5...900	7,5...900	0,3...750	—	2...2000
ТТ-3	0,1...1000	1...1000	0,3...3000	—	2...20 000
ПР-5М	6...600	6...600	0,06...600	—	0,5...5000
АВО-5М	3...6000	3...6000	0,06...12 000	3...12 000	0,3...3000
Ц20	1,5...600	7,5...600	0,3...750	—	1...1000
Ц20-05	0,1...1000	0,1...1000	0,1...1000	0,1...1000	1...1000
Ц51	3...7500	3...6000	0,75...15 000	3...15 000	3...30 000
Ц52	0,075...7500	3...6000	0,15...6000	3...6000	10...10 000
Ц55	0,075...600	0,75...600	0,3...1500	0,3...1500	10...10 000
Ц56	0,075...600	0,3...600	0,3...6000	1,5...6000	3...3000
Ц56/1	0,075...900	0,3...900	0,3...6000	1,5...6000	5...5000
Ц57	0,075...600	3...600	0,15...1500	3...1500	3...3000
Ц315	2,5...1000	2,5...1000	1...5000	2,5...5000	5...5000
Ц430	0,75...600	3...600	—	—	3...3000
Ц430/1	0,75...600	3...600	—	—	3...3000
Ц431	3...600	3...600	0,3...6000	0,3...6000	0,3...3000
Ц431/1	3...600	3...600	0,3...6000	0,3...6000	0,3...3000
Ф432	6...600	0,015...600	0,06...30	0,6...3	20...2000
Ц433	0,075...750	1,5...750	0,15...7500	3...7500	—
Ц434	0,5...1000	1,5...1000	0,05...100	0,25...25 000	3...30 000
Ф434	0,3...600	1,5...750	0,06...600	0,3...300	5...500
(Ф434/1)					
Ц435	0,075...1000	2,5...1000	0,05...2500	5...2500	3...3000
Ц437	2,5...1000	2,5...1000	0,1...1000	—	0,3...3000
Ц438	0,075...600	0,3...600	6...15 000	6...15 000	0,1...1000
Ц4311	0,075...750	0,75...750	0,3...7500	3...7500	—
Ц4312	0,075...900	0,3...900	0,3...6000	1,5...3000	0,2...3000
Ц4313	0,075...600	1,5...600	0,06...1500	0,6...1500	0,5...5000
Ц4314	0,075...600	0,75...600	0,012...1500	0,3...1500	1...10 000
Ц4315	0,075...1000	1...1000	0,05...2500	0,5...2500	0,3...5000
Ц4317	0,1...1000	0,5...1000	0,025...5000	0,25...5000	0,2...3000
Ф4313	0,06...1200	0,3...1200	0,06...6000	0,6...6000	5000
Ф4318	0,001...1000	0,001...1000	0,001...30 000	0,001...30 000	0,5...5000
Ц4323	0,5...1000	2,5...1000	0,05...500	0,05	0,5...500
Ц4324	0,6...1200	3...900	0,06...3000	0,3...3000	0,2...5000
Ц4325	0,12...600	3...600	0,03...3000	0,3...3000	0,5...5000
Ц4326	0,6...900	3...900	0,06...3000	0,3...3000	0,2...2000

емкость, мкФ	Частотный диапазон, Гц	Класс точности, %, при измерении			Внутреннее сопротивление, кОм/В, при измерении		Габаритные размеры, мм	Масса, кг
		постоянного тока и напряжения	переменного тока и напряжения	сопротивления	постоянного напряжения	переменного напряжения		
—	50...1000	4,0	4,0	10	5	—	215×115×75	1,6
—	50...5000	4,0	4,0	4,0	2,5	—	215×115×75	1,5
—	40...10 000	и 2,5	2,5	2,5	10	3,3	135×110×65	1
—	45...10 000	4,0	4,0	2,5	16,7	7	169×116×73	1,3
—	50...1000	4,0	5,0	2,5	20	2	270×220×220	8,5
—	50...5000	4,0	4,0	4,0	10	2	208×118×75	1,6
—	20...20 000	4,0	4,0	2,5	20	20	210×95×75	1,2
—	30...10 000	1,0	1,5	1,0	20	2	265×185×135	4
0,005...10	45...1000	и 2,5	2,5	1,5	20	2	205×110×80	1,3
0,1	45...5000	и 4,0	и 4,0	2,5	8,3	3,3	205×110×84	1,3
—	45...10 000	1,0	1,5	1,0	0,67	0,67	205×110×84	1,3
—	45...10 000	1,0	1,5	1,0	0,67	0,67	205×110×84	1,3
0,3	45...5000	1,5	2,5	1,5	20	10	205×110×90	1,3
—	45...1000	1,5	2,5	2,5	1	0,4	210×130×90	1,6
—	45...20 000	2,5	2,5	2,5	8	8	128×88×50	0,45
—	45...20 000	4,0	4,0	2,5	8	8	128×88×50	0,45
—	45...10 000	1,5	2,5	2,5	—	—	170×85×45	—
—	45...10 000	2,5	4,0	4,0	—	—	170×85×45	—
—	45...20 000	2,5	4,0	1,5	16,7	1000	210×115×90	1,4
—	45...16 000	0,5	1,0	—	10	0,67	220×170×85	1,7
—	45...10 000	1,0	2,5	1,0	20	2	240×200×150	2,6
—		и 1,5	и 1,5	2,5	16,7	3,38	210×115×90	1,3
0,3	45...20 000	2,5	4,0	2,5	20	2	205×110×84	1,3
—	45...40 000	2,5	4,0	2,5	10	10	212×118×75	1,3
—	45...10 000	1,5	2,5	2,5	0,67	0,67	250×200×115	2,5
—	45...16 000	0,5	1,0	—	0,33	0,3	295×225×125	4
—	45...10 000	1,0	1,5	1,0	0,67	0,67	215×115×90	1,5
—	45...5 000	1,5	2,5	1,5	20	2	215×115×90	1,5
0,0005	45...15 000	2,5	4,0	2,5	83	3,3	215×115×90	1,5
0,1	45...20 000	2,5	4,0	2,5	20	2	215×115×90	1,5
0,03...0,5	45...5 000	1,5	2,5	1,5	2	4	223×120×95	2
—	45...10 000	1,5	2,5	1,5	20	20	225×120×95	2
—	30...20 000	1,5	2,5	1,5	1000	666	315×140×100	3,5
0,05...500 НЧ-1 кГц	45...30 000	5,0	5,0	5,0	20	20	145×90×42	0,45
ПЧ-465 кГц								
—	45...20 000	2,5	4,0	2,5	20	4	167×96×63	0,6
—	45...20 000	2,5	4,0	2,5	20	4	162×98×62	0,8
—	45...20 000	2,5	4,0	2,5	20	4	170×100×65	0,6



Прибор	Виды и пределы измерения				
	постоянное напряжение, В	переменное напряжение, В	постоянный ток, мА	переменный ток, мА	сопротивление, Ом
Ц4328	0,3...30	3...300	6	—	100
Ц4331	—	3...30	—	—	—
Ц4340	0,5...1000	2,5...1000	0,05...25 000	0,25...2500	3...3000
Ц4341	0,3...900	1,5...750	0,06...600	0,3...300	0,5...5000
Ц4342	1...1000	1...1000	0,05...2500	0,25...2500	0,3...5000
Ц4342-М1	0,1...1000	1...1000	0,05...2500	0,05...2500	0,3...10 000
Ц4352	0,075...900	0,3...900	0,3...6000	1,5...6000	0,2...3000
Ц4353	0,075...600	1,5...600	0,06...1500	0,6...1500	0,3...5000
Ц4354	0,075...600	0,75...600	0,12...1500	0,12...1500	3...3000
Ц4354-М1	0,075...600	0,75...600	0,012...1500	0,12...1500	0,3...5000
Ц4360	0,5...1000	2,5...1000	0,05...2500	0,5...2500	0,2...3000
Ц4380	0,075...600	0,3...600	6...15 000	6...15 000	1...1000
Ц4382	2,5...1000	2,5...1000	0,5...2500	0,5...2500	2...200
Ц4393	3...600	3...600	0,12...1500	—	0,5...500
43101	0,075...1000	0,5...1000	0,05...5000	0,25...10 000	0,2...10 000
43102	0...40	0...400	—	—	0,1...100
43109	0,5...1000	10...1000	0,05...500	—	0,02...500
43104	0,6...1200	3...1200	0,06...3000	0,3...3000	0,2...10 000

стороны запрессованы керны (отрезки стальных стержней, заточенных с внешней стороны на конус). Опираются керны на агатовые или корундовые подпятники, закрепленные на неподвижных частях прибора. Рамка 7 может поворачиваться вместе с полюсами 3 и 9 стрелкой 1, конец которой перемещается над шкалой 2. Плоские спиральные пружины 4 и 11 служат для создания момента, противодействующего повороту рамки, и для подвода тока к рамке. Одна из пружин закреплена между полюсом и корпусом. Другая пружина, со стороны шкалы, одним концом прикреплена к полюсу, а другой — к корректору 12, вилка которого охватывает эксцентричный стержень винта корректора 13. Вращением винта стрелка устанавливается на нулевое деление шкалы. Противовесы 10 служат для уравнивания подвижной части механизма с целью стабилизации положения стрелки 1 при изменении положения прибора и уменьшения момента трения, возникающего при вращении рамки между кернами и подпятниками.

Наиболее распространены магнитоэлектрические измерительные механизмы на растяжках (рис. 2), применяемых для крепления подвижной рамки к корпусу

емкость, мкФ	Частотный диапазон, Гц	Класс точности, %, при измерении			Внутреннее сопротивление, кОм/В, при измерении		Габаритные размеры, мм	Масса, кг
		постоянного тока и напряжения	переменного тока и напряжения	сопротивления	постоянного напряжения	переменного напряжения		
Частота вращения 9000 мин <sup>-1</sup>	—	2,5	4,0	2,5	10	2	215×115×90	1,5
—	50 1 000 000	—	1,0	—	—	0,333	270×170×90	2
	45...10 000	1,0	1,5	1,5	20	2	255×190×130	3,5
	45...20 000	2,5	4,0	2,5	16,7	3,3	215×115×90	1,2
Параметры транзисторов	45...2000	2,5	4,0	2,5	20	3,6/0,2	215×115×90	1,2
То же	45...2000	2,5	4,0	2,5	20	3,6/0,2	215×115×90	1,2
—	45...10 000	1,0	1,5	1,0	0,7	0,7	215×115×90	1,5
0,0005	45...5000	1,5	2,5	1,5	20	2	215×115×90	1,5
0,1	45...20 000	2,5	4,0	2,5	83	8,3	215×115×90	1,8
0,1	45...20 000	2,5	4,0	2,5	36/16	36/16	215×115×90	1,5
	45...5000	2,5	4,0	2,5	20	2	215×115×90	1,5
Генератор импульсов	45...10 000	1,5	2,5	1,5	0,7	0,7	290×200×135	3,5
—	45...200	2,5	4,0	2,5	7,5	2	260×178×120	3
0,5	45...5000	2,5	4,0	2,5	10	2	260×200×150	2,6
до 1	45...10 000	1,5	2,5	1,5	20	4	215×115×90	1,5
Частота вращения 9000 мин <sup>-1</sup>	—	1,5	2,5	2,5	10	—	160×120×80	0,7
—	45...20 000	4,0	4,0	4,0	20	5	135×85×45	0,35
Параметры транзисторов	45...20 000	2,5	4,0	2,5	20	4	112×176×52	0,6

механизма, создания противодействующего момента и подвода тока к виткам рамки. Растяжки 4 и 8 представляют собой тонкие ленточные пружины из бронзы. Одна из растяжек 4 закреплена на корпусе измерительного механизма. Другая растяжка 8 припаивается к подвижной шайбе 10 корректора. Применение растяжек упрощает конструкцию прибора и исключает момент трения, возникающий при движении рамки.

Легкая трубчатая алюминиевая стрелка и шкала образуют отсчетное устройство. Шкала комбинированных приборов многопредельная и содержит большое количество информации о характеристиках прибора (рис. 3). Для уменьшения погрешности отсчета иногда шкалу снабжают зеркалом, помещенным под узким дугообразным вырезом в ней, а стрелку выполняют ножевидной формы с плоскостью, расположенной перпендикулярно шкале. Показания считывают при таком положении глаза наблюдателя, когда стрелка закрывает свое изображение в зеркале.

При протекании по рамке измеряемого тока на ее активные стороны, расположенные в воздушном зазоре между магнитом и кольцом, действует пара

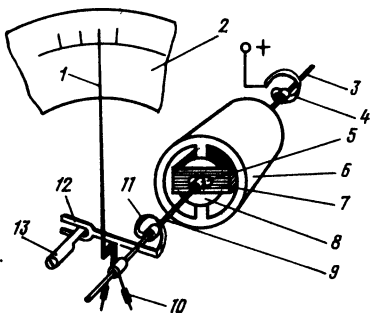


Рис. 1. Магнитоэлектрический измерительный механизм на кернах с внутрирамочным магнитом:

1 — стрелка, 2 — шкала, 3, 9 — полуоси, 4, 11 — спиральные пружины, 5 — буска, 6 — кольцо из магнитомягкого материала, 7 — рамка, 8 — постоянный магнит, 10 — противовесы, 12, 13 — корректоры

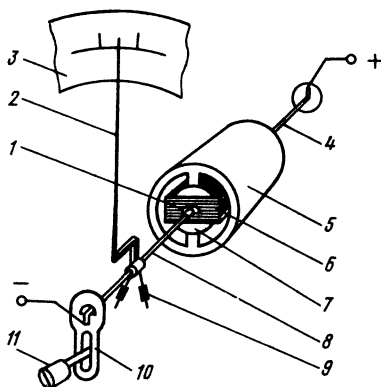


Рис. 2. Магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках с внутрирамочным магнитом:

1 — буска, 2 — стрелка, 3 — шкала, 4, 8 — растяжки, 5 — кольцо из магнитомягкого материала, 6 — рамка, 7 — постоянный магнит, 9 — противовесы, 10 — корректор, 11 — винт корректора

сил, создающая вращающий момент, направление которого определяется правилом левой руки. Вращающий момент вызывает поворот рамки на угол, при котором этот момент оказывается уравновешенным противодействующим моментом, возникающим при закручивании пружин или растяжек. Благодаря равномерному постоянному магнитному полю в воздушном зазоре вращающий момент, а следовательно, и угол  $\alpha$  отклонения подвижной части пропорциональны току  $I$ , протекающему через рамку. Этот угол

$$\alpha = \frac{BSw}{M_{уд}} I,$$

где  $B$  — магнитная индукция в воздушном зазоре, зависящая от свойств применяемого магнита,  $S$  — площадь рамки,  $w$  — число витков обмотки рамки,  $M_{уд}$  — удельный противодействующий момент, определяемый материалом пружин (растяжек) и их размерами.

Очевидно, что угол  $\alpha$  отклонения подвижной части измерительного механизма линейно увеличивается вместе с измеряемым током  $I$ , поэтому шкала магнитоэлектрических механизмов равномерна.

Магнитная индукция в воздушном зазоре, число витков и площадь рамки, а также удельный противодействующий момент остаются постоянными и определяют чувствительность механизма.

При движении рамки в ее алюминиевом каркасе индуцируется ток, взаимодействие которого с полем постоянного магнита создает тормозной момент, всегда направленный против направления движения рамки. Это приводит к быстрому успокоению подвижной части механизма. Для магнитоэлектрических измерительных приборов время успокоения части не превышает 4 с.

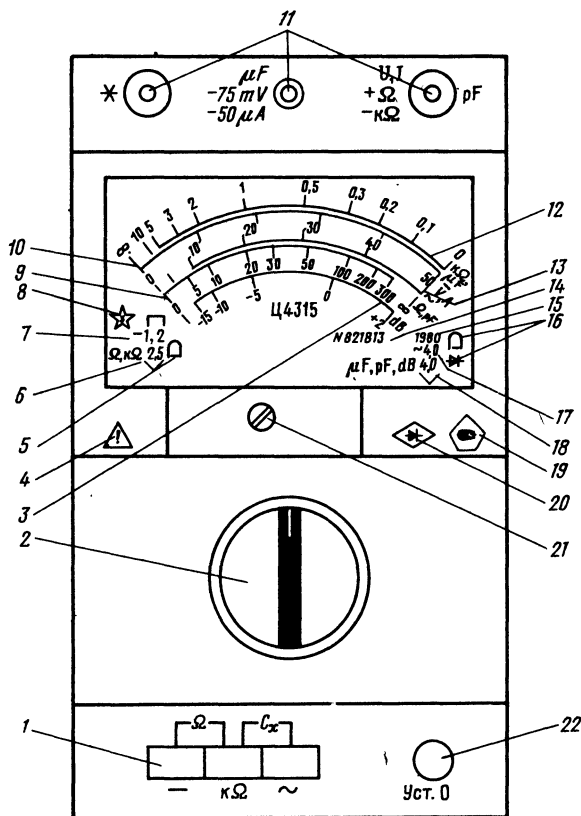


Рис. 3. Шкала и органы управления комбинированного прибора:

1 — переключатель рода работ; 2 — переключатель пределов измерений; 3 — шкала децибел; 4 — *Внимание! Изучи инструкцию*; 5 — обозначение магнитоэлектрической системы; 6 — класс точности встроенного омметра; 7 — класс точности ампервольтметра постоянного тока; 8 — сопротивление изоляции испытано напряжением 3 кВ; 9 — шкала параллельного омметра; 10 — шкала ампервольтметра постоянного тока; 11 — входные зажимы; 12 — шкала последовательного омметра; 13 — шкала ампервольтметра переменного тока; 14 — заводской номер; 15 — год выпуска; 16 — обозначение магнитоэлектрической системы с выпрямлением; 17 — класс точности ампервольтметра переменного тока; 18 — класс точности встроенного фарадметра; 19 — знак стандартов; 20 — фирменный знак завода изготовителя; 21 — винт механического корректора; 22 — ручка переменного резистора «Уст. 0» встроенных омметров и фарадметров

Кроме чувствительности и времени успокоения механизмы характеризуются током полного отклонения  $I_n$ , т. е. током, вызывающим отклонение стрелки до конечной оцифрованной отметки шкалы, а также напряжением полного отклонения  $U_n$  — падением напряжения на рамке при протекании тока  $I_n$  и внутренним сопротивлением  $R_n$ , которое определяется сопротивлением провода рамки. Перечисленные параметры связаны законом Ома:

$$U_n = I_n R_n$$

Магнитоэлектрические механизмы пригодны для измерений только постоянного тока, изменение направления тока в рамке приводит к изменению направления вращающего момента и отклонению подвижной части. При измерении тока с частотой до 7 Гц стрелка будет непрерывно с этой же частотой колебаться около нулевой отметки шкалы. При большей частоте измеряемого тока подвижная система вследствие своей инерционности не успевает следовать за изменением тока и остается в начальном положении. Если через рамку пропустить пульсирующий ток, то отклонение стрелки будет соответствовать значению постоянной составляющей этого тока.

Магнитоэлектрические механизмы сложны в изготовлении, имеют сравнительно низкую перегрузочную способность, обусловленную перегревом пружин (растяжек) и изменением их свойств, а также их показания зависят от температуры. Последние два обстоятельства необходимо учитывать при эксплуатации механизмов. Вместе с тем механизмы рассматриваемого вида наиболее точны и чувствительны, потребляют от исследуемой цепи очень небольшую мощность, их показания почти не зависят от действия внешних магнитных полей (из-за наличия сильного собственного магнитного поля).

В комбинированных приборах применяют только магнитоэлектрический механизм — микроамперметр с током полного отклонения  $I_n = 10 \dots 300$  мкА и внутренним сопротивлением  $R_n = 30 \dots 1200$  Ом. Пределы измерения по току и напряжению расширяют путем применения шунтов и добавочных резисторов.

Если измеряемый ток  $I$  превышает номинальный ток микроамперметра  $I_n$  с сопротивлением  $R_n$ , то параллельно микроамперметру включают резистор, называемый шунтом, через который протекает ток  $I_{ш}$  (рис. 4):

$$I_{ш} = I - I_n.$$

Сопротивление шунта  $R_{ш}$  находят из условия одинакового падения напряжения при параллельном соединении

$$I_n R_n = I_{ш} R_{ш} = (I - I_n) R_{ш}$$

или

$$R_{ш} = \frac{I_n R_n}{I - I_n}.$$

Поделив числитель и знаменатель правой части равенства на  $I_n$ , получим

$$R_{ш} = \frac{R_n}{I/I_n - 1} = \frac{R_n}{n - 1},$$

где  $n = I/I_n$  — коэффициент расширения по току.

Шунты изготовляют из манганина, обладающего малым температурным коэффициентом. В комбинированных приборах чаще всего применяют многопредельные ступенчатые шунты (рис. 5), называемые универсальными.

Если принять  $I_1 < I_2$ , то сопротивление шунтов для пределов  $I_1$  и  $I_2$  будет соответственно равно:

$$R_{ш1} = R_1 + R_2 = \frac{R_n}{n_1 - 1}; \quad R_{ш2} = R_1 = \frac{R_2 + R_n}{n_2 - 1},$$

где  $n_1 = I_1/I_n$ ,  $n_2 = I_2/I_n$  — соответствующие коэффициенты расширения. Совместное решение этих уравнений определяет сопротивление резисторов  $R_1$  и

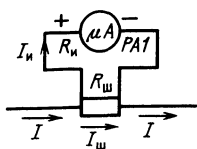


Рис. 4. Схема амперметра

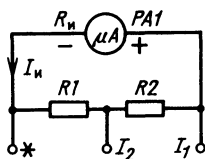


Рис. 5. Схема двухпредельного амперметра

 


Рис. 6. Схема вольтметра

Р2 двухпредельного шунта

$$R1 = R_n \frac{n_1}{n_1 - 1} \left( \frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} \right); R2 = R_n \frac{n_1}{(n_1 - 1)n_2}.$$

Расчет для многопредельного ступенчатого шунта аналогичен.

Микроамперметр с включенным последовательно добавочным резистором используется как вольтметр для измерения напряжения (рис. 6). Измеряемое напряжение  $U$  равно сумме падений напряжения  $U_n$  на внутреннем сопротивлении  $R_n$  микроамперметра и  $U_d$  на добавочном резисторе  $R_d$  при протекающем общем номинальном токе  $I_n$ :

$$U = U_n + U_d; I_n = U_n / R_n = U_d / R_d,$$

откуда

$$R_d = \frac{U}{U_n} R_n = \left( \frac{U - U_n}{U_n} \right) R_n = \left( \frac{U}{U_n} - 1 \right) R_n = (m - 1) R_n,$$

где  $m = U / U_n$  — коэффициент расширения по напряжению.

В комбинированных приборах используется ступенчатое включение резисторов (рис 7), и для соответствующих пределов измерений  $U_1, U_2, U_3$  при токе измерительного механизма  $I_n$  сопротивления добавочных резисторов рассчитывают по формулам

$$R1 = (m_1 - 1) R_n; R2 = (m_2 - 1) R_n - R1; R3 = (m_3 - 1) R_n - R1 - R2,$$

где  $m_1 = U_1 / U_n$ ;  $m_2 = U_2 / U_n$ ;  $m_3 = U_3 / U_n$  — коэффициенты расширения соответствующих пределов.

В качестве шунтов и добавочных сопротивлений используют резисторы, специально изготовленные из проводов, выполненных из сплавов высокого сопротивления (табл. 3, 4). Провод наматывают на прямоугольные или круглые каркасы, а также на резисторы типов МЛТ, С2-С9 и т. д. (табл. 5).

 


Рис. 7. Схема трехпредельного вольтметра

Таблица 3. Провода, выполненные из сплавов высокого сопротивления

Марка	Характеристика	Диаметр, мм		Пробивное напряжение, В	Применение
		без изоляции	с изоляцией		
ПЭМТ	Провод эмалированный манганиновый твердый	0,02...0,025	0,03...0,035	100	Высокоомные добавочные сопротивления
ПЭММ	Провод эмалированный манганиновый мягкий	0,03...1	0,05...1,1	100...300	Добавочные сопротивления и шунты
ПЭК	Провод эмалированный константановый	0,03...1	0,045...1,07	100...300	Добавочные сопротивления и реостаты
ПЭШОМТ (ПЭШОММ)	Провод эмалированный с одним слоем шелковой изоляции, манганиновый твердый (мягкий)	0,05...1	0,135...1,17	—	Добавочные сопротивления и шунты
ПЭВММ-1 (ПЭВМТ-1)	Провод эмалированный высокопрочный мягкий (твердый)	0,02...0,4	0,04...0,55	175...400	Добавочные сопротивления
ПЭМС	Провод эмалированный манганиновый высокопрочный стабилизированный	0,05...0,8	0,08...0,9	175...600	Добавочные сопротивления и шунты

Для измерений на переменном токе магнитоэлектрические микроамперметры применяют совместно с полупроводниковыми выпрямителями. Для рассмотрения работы различных схем выпрямителей необходимо знать, что переменный ток и напряжение переменного тока характеризуются пятью основными параметрами: мгновенным, пиковым, средним, среднев्यпрямленным и среднеквадратическим значениями.

Мгновенное значение — это значение напряжения в определенный момент, например значение напряжения  $u_1$  в момент  $t_1$  или  $u_2$  в момент  $t_2$  (рис. 8).

Пиковое значение  $U_{\text{пик}}$  (амплитудное значение  $U_m$  для синусоидальных переменных напряжений) — наибольшее или наименьшее значение напряжения за время измерения.

Среднее значение переменного напряжения за время измерения

$$U_{\text{ср}} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

По смыслу среднее значение — это постоянная составляющая переменного напряжения  $u(t)$  за время измерения  $T$ . Графически — это среднее зна-

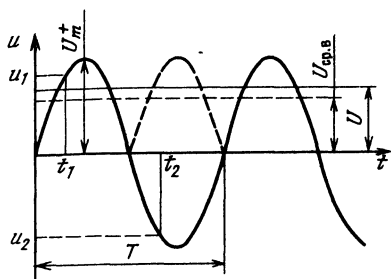


Рис. 8. Синусоидальная форма напряжения

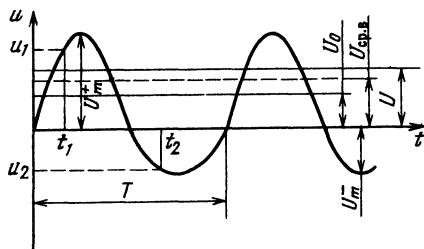


Рис. 9. Несинусоидальная форма напряжения

чение за время  $T$ , равное разности площадей ограниченной кривой под и над осью времени (рис. 8, 9).

Однако среднее значение переменного напряжения, симметричного относительно оси времени за время измерения  $T$ , равно нулю. В этом случае используют средневыпрямленное значение переменного напряжения, определяемое выражением

$$U_{cp.v} = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt.$$

Геометрически это сумма площадей, ограниченная кривой над и под осью времени  $t$ . При таком определении считают, что выпрямление двухполупериодное.

Среднеквадратическое значение переменного напряжения за время измерения  $T$  находят из выражения

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u_2(t)]^2 dt}.$$

Для синусоидального переменного напряжения среднеквадратическое значение называют действующим (эффективным) значением. Действующее значение  $U$  переменного напряжения численно равно такому постоянному напряжению, при действии которого выделяется то же количество тепловой энергии, что и при действии сравниваемого переменного напряжения за одно и то же время.

Связь между параметрами напряжения устанавливают через коэффициенты амплитуды  $K_a$  и формы  $K_f$

$$K_a = U_m / U, \quad K_f = U / U_{cp.v}.$$

Рассмотрим наиболее часто применяемые на практике схемы выпрямителей. На рис. 10 представлены схема прибора с однополупериодной схемой выпрямителя и график протекающего через микроамперметр РА1 выпрямленного тока  $i_n$ . Полупроводниковый диод VD1 пропускает через микроамперметр лишь



Т а б л и ц а 4. Основные параметры проводов, выполненных из сплавов высокого

Диаметр, мм	Сечение, мм <sup>2</sup>	Манганин (мягкий)			Кон
		Сопротивление 1 м, Ом	Длина на 1 Ом, м	Нагрузка (ЧА/мм <sup>2</sup> ), А	Сопротивление 1 м, Ом
0,03	0,00071	606	0,00165	0,0028	690
0,04	0,00126	342	0,00293	0,005	389
0,045	0,00159	271	0,0037	0,0064	308
0,05	0,00196	220	0,00456	0,0078	250
0,06	0,00283	152	0,00658	0,011	173
0,07	0,00385	112	0,00895	0,015	127
0,08	0,00503	85,4	0,0117	0,02	97,4
0,09	0,00636	67,6	0,0148	0,025	77
0,1	0,00785	54,8	0,0183	0,031	64,2
0,11	0,0095	45,3	0,0221	0,038	51,6
0,12	0,0113	38,1	0,0263	0,045	43,4
0,13	0,0133	32,4	0,0309	0,053	36,9
0,14	0,0154	27,9	0,0358	0,062	31,8
0,15	0,0177	24,3	0,0412	0,071	27,7
0,16	0,0201	21,4	0,0467	0,080	24,4
0,18	0,0255	16,9	0,0593	0,1	19,2
0,2	0,0314	17,7	0,073	0,13	15,6
0,3	0,0707	6,06	0,164	0,28	6,93
0,4	0,126	3,42	0,293	0,5	3,89
0,5	0,196	2,2	0,456	0,78	2,5
0,6	0,283	1,52	0,658	1,1	1,73
0,7	0,385	1,12	0,895	1,5	1,27
0,8	0,503	0,854	1,17	2	0,974
0,9	0,636	0,675	1,48	2,5	0,77
1	0,785	0,548	1,83	3,1	0,624
1,5	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
2,5	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—

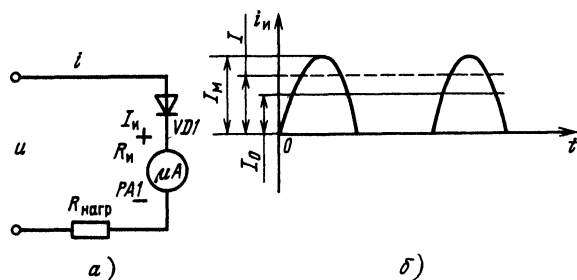


Рис. 10. Схема однополупериодного выпрямителя (а) и график тока, протекающего через микроамперметр (б)

# сопротивления

Сплав					
стантан (твердый)		Никелин		Нихром (Х20Н80)	
Длина на I Ом, м	Нагрузка (ЧА/мм <sup>2</sup> ), А	Сопротивление I м, Ом	Максималь- ный ток, А	Сопротивление I м, Ом	Максимальный ток, А
0,00145	0,0035	—	—	1500	—
0,00257	0,0063	—	—	844	—
0,00324	0,008	—	—	—	—
0,004	0,0098	214	0,0078	535	0,0098
0,00578	0,014	—	—	379	—
0,00782	0,019	—	—	278	—
0,0103	0,025	—	—	213	—
0,013	0,032	—	—	168	—
0,016	0,039	53,5	0,031	127	0,039
0,0194	0,048	—	—	—	—
0,0231	0,056	—	—	94,7	—
0,0272	0,067	—	—	—	—
0,0314	0,077	—	—	—	—
0,0361	0,089	—	—	60,5	—
0,041	0,11	—	—	—	—
0,052	0,13	—	—	—	—
0,0641	0,16	13,8	0,13	31,9	0,16
0,144	0,35	5,95	0,28	14,2	0,35
0,257	0,63	3,34	0,5	7,95	0,63
0,4	0,98	2,14	0,78	5,1	0,98
0,578	1,4	1,485	1,1	3,54	1,4
0,786	1,9	1,09	1,5	2,6	1,9
1,03	2,5	0,836	2	1,99	2,5
1,3	3,2	0,66	2,5	1,57	3,2
1,6	3,9	0,535	3,1	1,27	3,9
—	—	0,238	7,1	0,565	8,9
—	—	0,134	12	0,319	16
—	—	0,0855	19	0,204	25
—	—	0,0595	28	0,142	35

положительную полуволну измеряемого переменного тока. При частоте более 20 Гц прибор будет показывать среднее значение измеряемого тока  $I_0$ .

Достоинством однополупериодного выпрямления является то, что большая часть входного напряжения падает на диоде VD1. Уже при сравнительно малом входном напряжении он работает в режиме линейного детектирования и шкала прибора получается в большей своей части линейной. Но чувствительность такого амперметра низкая. При измерении синусоидального тока с действующим значением  $I$  средневывпрямленное значение тока, отклоняющее стрелку микроамперметра,  $I_0 \approx 0,45I$ ; поэтому при токе полного отклонения микроамперметра  $I_n$  предельное действующее значение  $I_{изм}$  измеряемого однополупериодной схемой выпрямления переменного тока

$$I_{изм} \approx I_n / 0,45 = 2,22 I_n.$$

Наиболее широкое распространение в комбинированных приборах получил двухполупериодный выпрямитель (рис. 11). Здесь микроамперметр PA1 включен в диагональ электрического моста, образованного диодами VD1 и VD2 и резисто-

**Таблица 5. Параметры резисторов, применяемых в качестве добавочных сопротивлений и шунтов в комбинированных приборах**

Тип	Номинальная мощность, Вт	Диапазон номинальных сопротивлений	Отклонение сопротивления от номинального, %	Стабильность, %	Температурный коэффициент сопротивления, $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$
МЛТ,	0,125	8,2 Ом...3 МОм	2...10	2...10	1200	—60...+125
ОМЛТ	0,25 0,5 1 2	8,2 Ом...5,1 МОм 1 Ом...5,1 МОм 1 Ом...10 МОм 1 Ом...10 МОм				
С2-29В	0,062	10 Ом...511 кОм	0,05...1	0,05...1	25...300	—60...+155
С2-29Т	0,125 0,25 0,5 1 2	1 Ом...1 МОм 1 Ом...2,2 МОм 1 Ом...3 МОм 1 Ом...8,5 Ом 1 Ом...20 МОм				
С5-5,	1	1 Ом...13 кОм	0,05...5	0,05...5	50...150	+60...+155
С5-5В	2 5 8 10	2 Ом...30 кОм 5,1 Ом...75 кОм 10 Ом...100 кОм 10 Ом...180 кОм				
С5-25В,	0,25	1 Ом...5,6 кОм	0,1...5	0,1...5	10...35	—60...+125
С5-25В1	0,5 1	2 Ом...10 кОм 5,1 Ом...30 кОм				
С5-27	0,05	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 кОм	0,01	0,01	5...20	—40...+70
С5-53В	0,125 0,25 0,5 1 2	51,1 Ом...330 кОм 51,1 Ом...1 МОм 100 Ом...1 МОм 100 Ом...1 МОм 100 Ом...1 МОм	0,05...0,2	0,05...0,2	10...50	—60...+125
С5-54В	0,125 0,25 0,5 1 2	100 Ом...333 кОм 100 Ом...1 МОм 100 Ом...1 МОм 100 Ом...1 МОм 100 Ом...1 МОм	0,01...0,05	0,01...0,05	10...50	—60...+125
ПТМН	0,5 1	1 Ом...300 кОм 1 Ом...1 МОм	0,025...1	0,25...1	100...150	—60...+125

рами R1 и R2. Одну половину периода ток проходит через диод VD1, далее по параллельным ветвям: микроамперметр PA1, резисторы R2 и R1, а другую — через диод VD2 и по параллельным ветвям: микроамперметр PA1, резисторы R1 и R2. Через микроамперметр ток течет в оба полупериода в одном направлении. При работе

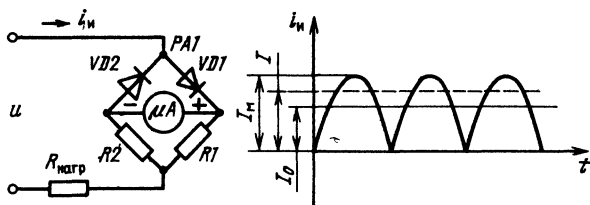


Рис. 11. Схема двухполупериодного выпрямителя (а) и график тока, протекающего через микроамперметр тока (б)

в режиме линейного детектирования постоянная составляющая  $I_0$  выпрямленного тока равна  $I_0 \approx 0,9I$ , а предельное действующее значение измеряемого синусоидального тока

$$I_{изм} \approx I_0 / 0,9 = 1,11 I_0.$$

Резисторы  $R_1$  и  $R_2$  выбирают исходя из условия

$$R_1 = R_2 = R_{пр} / \sqrt{2},$$

где  $R_{пр}$  — прямое сопротивление диода.

Шкалы комбинированных приборов при измерении переменного тока или напряжения градуируют в действующих значениях синусоидального сигнала с коэффициентом формы

$$K_f = I / I_0 \approx I / I_{изм} = 1,11.$$

Основные параметры диодов, применяемых в комбинированных приборах, представлены в табл. 6.

Для измерения сопротивления постоянному току в комбинированных приборах применяют последовательные и параллельные магнитоэлектрические омметры.

Схема последовательного омметра изображена на рис. 12. Этот прибор используют для измерений сопротивлений более 10 Ом. Прибор состоит из последовательно включенных микроамперметра  $PA1$  с внутренним сопротивлением  $R_{и}$ , добавочного резистора, состоящего из постоянной части  $R_2$  и переменной  $R_1$ , источника постоянного тока  $G1$  напряжением  $U_{G1}$  и измеряемого резистора  $R_x$ . Сопротивление резисторов  $R_1$ ,  $R_2$  выбирают по формуле  $R_1 + R_2 = U_{G1max} / I_{и}$ , чтобы обеспечить при замыкании входных зажимов ( $R_x = 0$ ) и максимальном значении напряжения  $U_{G1max}$  источника протекания через микроамперметр  $PA1$  тока полного отклонения.

В общем случае ток, протекающий через микроамперметр, будет равен

$$I = \frac{U}{R_x + R_1 + R_2 + R_{и}},$$

$$\text{при } R_x = 0 \quad I = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_{и}}; \quad \text{при } R_x = \infty \quad I = 0.$$

Значение тока, а следовательно, и угол отклонения стрелки прибора зависят от  $R_x$ . Чем больше  $R_x$ , тем меньше отклонение стрелки. Таким образом,

Т а б л и ц а 6. Основные параметры диодов

Тип	Средний прямой ток $I_{пр ср}$ мА	Повторяющееся импульсное обратное напряжение $U_{обр и п}$ В	Постоянный обратный ток $I_{обр}$ мкА	Общая емкость диода $C_d$ пФ	Рабочая частота $f_p$ МГц
Д2Б	5	30	100	<1	150
Д2В	9	40	250	<1	150
Д2Г	2	75	250	<1	150
Д2Д	4,5	75	250	<1	150
Д2Е	4,5	100	250	<1	150
Д2Ж	2	150	250	<1	150
Д2И	2	100	250	<1	150
Д9Б	90	10	250	1...2	40
Д9В	10	30	250	1...2	40
Д9Г	30	30	250	1...2	40
Д9Д	60	30	250	1...2	40
Д9Е	30	50	250	1...2	40
Д9Ж	10	100	250	1...2	40
Д9И	30	30	120	1...2	40
Д9К	60	30	60	1...2	40
Д9Л	30	100	250	1...2	40
Д101	30	100	10	<0,5	200
Д101А	30	100	10	<0,5	200
Д102	30	75	10	<0,5	200
Д102А	30	75	10	<0,5	200
Д103	30	30	30	<0,5	200
Д103А	30	30	30	<0,5	200
Д104	30	100	10	<0,6	600
Д104А	30	100	10	<0,6	600
Д105	30	75	10	<0,6	600
Д105А	30	75	10	<0,6	600
Д106	30	30	30	<0,6	600
Д106А	30	30	30	<0,6	600
Д219А	50	70	1	15	—
Д220	50	50	1	15	—
Д220А	50	70	1	15	—
Д220Б	50	100	1	15	—
Д223	50	50	1	—	20
Д223А	50	100	1	—	20
Д223Б	50	150	1	—	20
КД521А	50	100	1	4	—
КД521Б	50	75	1	4	—
КД521В	50	75	1	4	—
КД521Г	50	40	1	4	—

Примечание Импульсный прямой ток  $I_{пр}$  и диодов Д219А, Д220(А, Б), Д521А-Г составляет 0,5 А. Время обратного восстановления  $t_{вособр}$  диодов Д219А, Д220(А, Б), Д521А Г составляет 0,5 мкс, диодов КД521А-Г — 0,004 мкс

омметр, выполненный по последовательной схеме, имеет обратную шкалу, т. е. нулевому сопротивлению измеряемого резистора соответствует крайняя правая отметка шкалы. В качестве источника тока в омметре обычно используют сухие гальванические элементы, реже аккумуляторы. Уменьшение ЭДС источника питания приводит к изменению показаний прибора, поэтому и предусмотрен ре-

гулировочный резистор R1. Перед измерением омметр калибруют: замыкают входные зажимы и резистором R1 устанавливают стрелку на нулевую отметку. Поскольку зависимость тока, протекающего через микроамперметр, от измеряемого сопротивления нелинейна, то шкала прибора, отградуированная в омах, также нелинейна.

Для измерения малого сопротивления (десятки ом и менее) используют параллельный омметр (рис. 13). Он содержит те же элементы, что и последовательный, а отличие состоит в том, что измеряемое сопротивление  $R_x$  подключают параллельно микроамперметру PA1. Омметр калибруют при разомкнутых входных зажимах, при этом весь ток протекает через микроамперметр и угол отклонения его стрелки оказывается максимальным. При подключении сопротивления  $R_x$  часть тока ответвляется в параллельную цепь: ток, протекающий через микроамперметр, уменьшается, уменьшается и угол отклонения стрелки. Таким образом, шкала параллельного омметра прямая. Ток через микроамперметр выражен соотношением

$$I = \frac{U}{[(R1 + R2)R_n]/R_x + R1 + R2 + R_n},$$

из которого видно, что шкала нелинейна.

Для измерения емкости в комбинированные приборы встраивают последовательный или параллельный измеритель (микрофарадометр).

Схема параллельного измерителя емкости показана на рис. 14. Устройство содержит: источник переменного напряжения (на схеме не показан), он подключен к выводам 1, 2 частотой  $f=50$  Гц, конденсатор C1, миллиамперметр переменного тока, состоящий из микроамперметра PA1, диодов VD1 и VD2, резисторов R1—R4 и конденсатора C2. Измеряемую емкость  $C_x$  подключают параллельно миллиамперметру переменного тока к измерительным зажимам.

Микрофарадометр настраивают при отключенной емкости  $C_x$ , при этом миллиамперметр переменного тока измеряет ток  $I_{C1}$ , протекающий через конденсатор C1. Резистором R4 устанавливают стрелку микроамперметра PA1 на конечную отметку шкалы, что соответствует нулевой отметке микрофарадометра.

При подключении к измерительным зажимам емкости  $C_x$  миллиамперметр переменного тока шунтируется этой емкостью и часть тока  $I_{C1}$  будет протекать через емкость  $C_x$ . Чем больше значение измеряемой емкости, тем меньше ее сопротивление переменному току:  $X_C = 1/\omega C_x = 1/2\pi f C_x$ , а следовательно, тем большая часть тока  $I_{C1}$  протекает через емкость  $C_x$  и меньшая через миллиамперметр переменного тока. Шкала этого микрофарадометра обратная, и нелинейная. Его применяют для измерения сравнительно большой емкости — до единиц микрофарад.

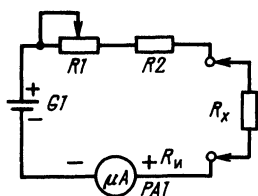


Рис. 12. Схема последовательного омметра

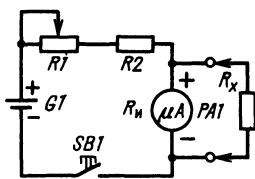


Рис. 13. Схема параллельного омметра

Для измерения малой емкости — до десятков тысяч пикофард — используют последовательный измеритель (рис. 15), содержащий те же элементы, но измеряемую емкость здесь подключают последовательно между источником переменного напряжения и конденсатором  $C1$ , т. е. измеряемая емкость играет роль добавочного реактивного сопротивления.

Настраивают этот микрофарадометр резистором  $R4$  при замкнутых измерительных зажимах. Вращая ручку этого резистора, стрелку микроамперметра  $PA1$  устанавливают на конечное деление шкалы, что соответствует отметке « $\infty$ » микрофарадометра. Включение измеряемой емкости  $C_x$  уменьшает показания миллиамперметра переменного тока, причем чем меньше значение этой емкости, тем больше ее сопротивление переменному току и тем меньше показания миллиамперметра переменного тока. Шкала такого микрофарадометра прямая и нелинейная.

В комбинированных приборах П4311, Ц4315, Ц4324, Ц4325, Ц4326, Ц4340 и других предусмотрена защита измерительного механизма от электрических перегрузок (превышение значения тока полного отклонения). Ее выполняют два кремниевых диода, включенных параллельно микроамперметру и друг другу, причем диоды включены во встречном направлении. При номинальном падении напряжения на сопротивлении микроамперметра (менее 0,1 В) сопротивление диодов, в том числе и включенного в прямом направлении, равно нескольким мегаом, поэтому они не влияют на показания прибора. Когда же в результате аварийного повышения измеряемого напряжения падение напряжения на микроамперметре превысит 0,6 В, то откроется один из диодов и зашунтирует обмотку рамки, предохраняя микроамперметр от выхода из строя.

Комбинированные приборы имеют, как правило, пластмассовый корпус, состоящий из двух частей: основания и крышки, на которой размещены микроамперметр, органы управления (рис. 3) и гнезда для подключения прибора к измеряемому объекту. На лицевой панели обычно указаны пределы измерения и виды измеряемых величин. На основании с тыльной стороны (снизу) помещают табличку-инструкцию. Здесь указывают особенности работы с прибором, основные технические характеристики и другую информацию.

Приборы имеют два переключателя: пределов измерения — галетный на 24 положения или кнопочный (клавишный) и рода работы — кнопочный на 3 положения.

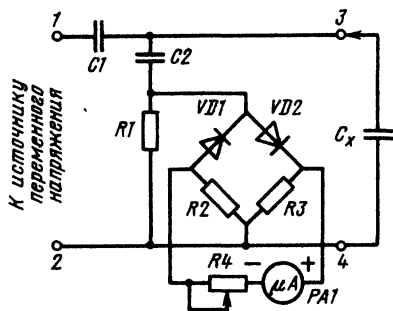


Рис. 14. Схема параллельного измерителя емкости

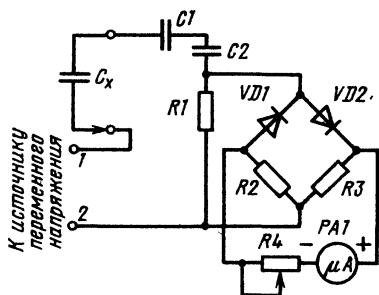


Рис. 15. Схема последовательного измерителя емкости

Измерительный механизм комбинированных приборов заключен в отдельный корпус.

### 3. ИЗМЕРЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫМИ ПРИБОРАМИ

#### Меры безопасности.

1. При измерении прибором в цепях с напряжением выше 30 В необходимо выполнять все требования общих правил мер безопасности. Измерения проводят с помощью щупов, входящих в комплект прибора. Измерения со щупом необходимо проводить одной рукой, вторая рука должна оставаться свободной во избежание прохождения электрического тока через организм человека.

2 Измерения в цепях с напряжением выше 200...300 В должны проводиться в присутствии других лиц

3. Измерение сопротивлений можно проводить лишь в обесточенных электрических цепях.

4. При измерении емкости источником питания служит сеть переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 190...245 В, поэтому следует вначале собрать схему измерения, а затем подключиться к источнику питания.

5 При измерении тока или напряжения не рекомендуется изменять предел измерения при подключенном к объекту приборе во избежание подгорания контактов переключателя пределов измерения.

6. Необходимо пользоваться только исправными проводниками, входящими в комплект прибора

**Порядок измерения.** Для получения достоверных и точных результатов измерений и предупреждения повреждения прибора при работе необходимо придерживаться следующих правил.

1 Установить прибор в горизонтальное положение.

2 При необходимости стрелку прибора с помощью механического корректора установить на начальную отметку шкалы.

3 У приборов, имеющих защитный автомат, проверить его работоспособность по техническому описанию.

4. Переключатель рода работ установить в положение, соответствующее виду измерения и роду тока, т. е. в одно из положений «—», «~», «Г<sub>х</sub>», «С<sub>х</sub>».

 


5. Переключатель пределов измерений установить в положение, соответствующее ожидаемому значению измеряемой величины; если оно неизвестно, то переключатель установить в положение максимального предела измерения.

6. Подключить соединительные проводники к соответствующим зажимам прибора. Зажим, помеченный знаком «\*\*», является общим зажимом прибора.

7. При использовании омметра или фарадометра прибор необходимо настраивать каждый раз на выбранном пределе измерения. Параллельный омметр: при разомкнутых проводниках ручкой «Уст.0» установить стрелку прибора на отметку «∞» соответствующей шкалы, затем замкнуть свободные концы проводников и проконтролировать установку стрелки на отметку «0» этой же шкалы, что говорит об исправности омметра и целостности проводников. Последовательный омметр: замкнуть щупы проводников и ручкой «Уст.0» установить стрелку прибора на отметку «0» соответствующей шкалы.





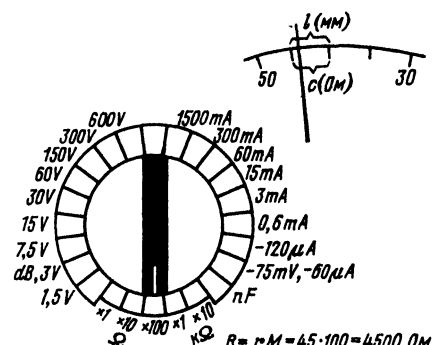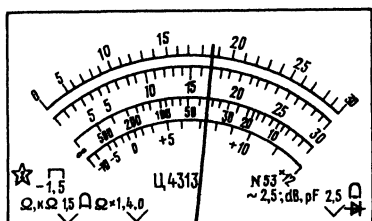

$$R = r_M = 45 \cdot 100 = 4500 \text{ Ом}$$

$$\Delta R = \frac{\Delta_{\text{КТ}}}{100} \cdot C$$

$$L = 60 \text{ мм}, \quad a = 2 \text{ мм}$$

$$C = \frac{50 - 30}{4} \cdot 100 = 500 \text{ Ом}$$

$$\Delta R = \frac{1,5 \cdot 60}{100 \cdot 2} \cdot 500 = 225 \text{ Ом}$$

$$R = 4500 \pm 225 \text{ Ом}$$

Рис. 17. Пример измерения сопротивления

мм,  $l$  — длина шкалы между двумя соседними делениями, где остановилась стрелка прибора, мм,  $C$  — цена вышеупомянутого участка шкалы в единицах измеряемой величины с учетом множителя. Значение  $L$  берут из паспорта на прибор, значение  $l$  измеряют с помощью линейки.

Результат измерения записывают по формуле  $A = X \pm \Delta X$ . Числовое значение измеряемой величины  $X$  должно оканчиваться цифрой (после запятой) того же разряда, что и значение погрешности  $\Delta X$ .

12. Привести прибор в исходное состояние, для чего отключить соединительные провода от зажимов прибора, переключатель пределов измерения установить в положение максимального предела по напряжению, переключатель рода тока установить в положение « $\sim$ ». Это предохранит прибор от повреждения при последующих включениях, даже если они будут выполнены неправильно.

**Особенности измерения постоянного напряжения.** При измерении напряжения комбинированный прибор включают параллельно исследуемому участку электрической цепи. Это приводит к изменению общего сопротивления цепи и перераспределению напряжения между ее элементами, что, естественно, вносит погрешность в показания прибора. Здесь следует рассмотреть два основных случая. Первый — когда элементы электрической цепи линейные, т. е. значение их сопротивления не зависит от приложенного напряжения. Тогда достаточно иметь  $R_{\text{вх}}/R_{\text{ц}} \geq 50 \dots 100$ , где  $R_{\text{вх}}$  — входное сопротивление вольтметра,  $R_{\text{ц}}$  — эквивалентное сопротивление цепи относительно точек подключения вольтметра, чтобы не учитывать влияние входного сопротивления вольтметра (комбинированного прибора) на результат измерения.

Следовательно, кроме сопротивления входной цепи комбинированного прибора  $R_{\text{вх}}$  необходимо знать сопротивление цепи  $R_{\text{ц}}$ , что не всегда возможно. В этом случае применяют метод двух отсчетов [3], суть которого состоит в том, что

напряжение на исследуемом участке цепи измеряют два раза на различных пределах измерений  $U_{N1}$ ,  $U_{N2}$  с соответствующими входными сопротивлениями  $R_{вх1}$ ,  $R_{вх2}$  и получают два измеренных значения  $U_1$ ,  $U_2$ , тогда действительное измеряемое значение  $U$  находят по формуле

$$U = U_2 \frac{R_{вх2} - R_{вх1}}{R_{вх2} - R_{вх1} U_2 / U_1}$$

при условии  $R_{вх2} > R_{вх1}$ .

$$\text{Если } R_{вх2}/R_{вх1} = N, \text{ то } U = U_2 \frac{N-1}{N - U_2/U_1}.$$

Например, измерение провели комбинированным прибором Ц4312 на резисторе  $R_2$  (рис. 18) на пределах 15 и 30 В с входным сопротивлением 10 и 20 кОм соответственно и получили значения 7,5 и 10 В. Тогда действительное падение напряжения  $U_{R2}$  на резисторе  $R_2$

$$U_{R2} = U_2 \frac{N-1}{N - U_2/U_1} = 10 \frac{2-1}{2 - 10/15} = 15 \text{ В},$$

что нетрудно проверить:

$$U_{R2} = \frac{U}{R_1 + R_2} R_2 = \frac{30}{20 + 20} 20 = 15 \text{ В}.$$

Если входное сопротивление прибора неизвестно, его можно определить следующим образом. Напряжение на выходных зажимах стабилизированного источника постоянного тока измеряют непосредственно ( $U_1$ ) и, не изменяя предела измерения, через резистор  $R$  с известным сопротивлением ( $U_2$ ). После чего по полученным показаниям  $U_1$ ,  $U_2$  и значению  $R$  вычисляют входное сопротивление прибора (вольтметра)

$$R_{вх} = R \frac{U_2}{U_1 - U_2}.$$

Второй случай измерения напряжения относится к цепям, содержащим нелинейные элементы (полупроводниковые, электровакуумные и др.). Сопротивление нелинейного элемента зависит от приложенного к нему напряжения. Включение прибора (вольтметра) с относительно малым входным сопротивлением может привести к нарушению режима работы всей цепи (срыв генерации, релейный эффект), и само измерение потеряет смысл.

Поэтому необходимо выбирать прибор для измерения напряжения с возможно большим входным сопротивлением или проводить измерение не на оптимальном пределе измерения, а на более высоком. Так, в рассмотренном ранее примере (рис. 18) для предела измерения  $U_{N1} = 15$  В показания прибора были  $U_1 = 7,5$  В ( $R_{вх1} = 10$  кОм), снижение показаний  $\Delta U_1$  за счет входного сопротивления составило 7,5 В, погрешность измерения  $\Delta U_1' = \gamma U_{N1} / 100 = 0,15$  В

для  $U_{N2} = 30$  В;  $U_2 = 10$  В;  $\Delta U_2 = 5$  В;  $\Delta U_2' = 0,3$  В;

для  $U_{N3} = 60$  В;  $U_3 = 11$  В;  $\Delta U_3 = 4$  В;  $\Delta U_3' = 0,6$  В;

для  $U_{N4} = 150$  В;  $U_4 = 15$  В;  $\Delta U_4 = 0$ ;  $\Delta U_4' = 1,5$  В.

Вольтметр (комбинированный прибор) часто применяют для косвенного измерения тока. В этом случае измеряют падение напряжения  $U$  на резисторе  $R$ ,

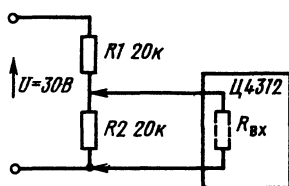


Рис. 18. Измерение напряжения

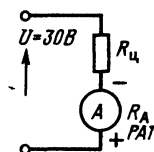


Рис. 19. Измерение тока

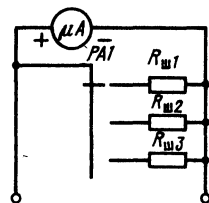


Рис. 20. Многопредельный амперметр с переключаемыми шунтами

сопротивление которого известно. Значение тока  $I$  через резистор  $R$  определяется по закону Ома:  $I = U/R$ . Для получения более точного результата необходимо выполнить условие  $R_{вх} \gg R$ .

**Особенности измерения постоянного тока.** При измерении тока комбинированный прибор включают последовательно в исследуемую цепь, что приводит к возрастанию общего сопротивления цепи и уменьшению протекающего в ней тока (рис. 19).

По двум измерениям  $I_1$ ,  $I_2$  на соседних пределах  $I_{N1}$ ,  $I_{N2}$  соответственно с внутренними сопротивлениями  $R_{A1}$ ,  $R_{A2}$  действительное значение измеряемого тока  $I$  определяют из выражения

$$I = I_2 \frac{R_{A1} - R_{A2}}{R_{A1} - R_{A2} I_2 / I_1}$$

при условии  $R_{A1} > R_{A2}$ .

Значения внутреннего сопротивления  $R_{A1}$ ,  $R_{A2}$  на соответствующих пределах измерений вычисляют исходя из приведенных значений падений напряжений  $U_{n1}$ ,  $U_{n2}$  в паспорте на конкретный прибор по формуле  $R_A = U_n / I_N$ .

В комбинированных приборах с переключаемыми шунтами (рис. 20) на всех пределах измерений максимальное падение напряжения на приборе одинаково и равно напряжению полного отклонения микроамперметра.

Переключать пределы измерения в приборе с переключаемым шунтом можно только после отключения прибора во избежание его перегрузки в тот момент, когда отключены все шунты.

В комбинированных приборах с универсальным шунтом (рис. 5) падение напряжения на приборе равно напряжению полного отклонения лишь на пределе  $I_1$ . На других пределах оно возрастает до значения, равного сумме падений напряжения на микроамперметре и на шунтах, используемых в измерительной цепи.

Комбинированные приборы, имеющие предел измерения 75 мВ, можно использовать для измерения постоянного тока, большего по значению, чем предельное значение прибора, если имеется соответствующий наружный комбинированный шунт. При этом комбинированный прибор используют как милливольтметр на 75 мВ и подключают к потенциальным зажимам наружного шунта (рис. 21), тогда предел измерения прибора будет равен номинальному току шунта.

**Особенности измерения переменного тока и напряжения.** Применение выпрямителей на полупроводниковых диодах в комбинированных приборах ведет к понижению чувствительности прибора, уменьшению входного сопротивления вольт-

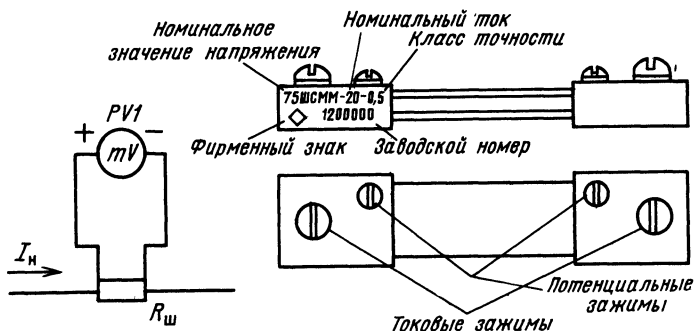


Рис. 21. Наружный шунт измерителя постоянного тока

метра и увеличению падения напряжения на амперметре. Частотный диапазон комбинированного прибора определяется частотными свойствами полупроводниковых диодов и емкостью монтажа и лежит в пределах 45 Гц...20 кГц.

Различают номинальную и расширенную частотные области. Изменение показаний прибора, вызванное изменением частоты от границы в номинальной области до любого значения в смежной части расширенной области при измерении переменного тока и напряжения, не превышает допускаемого значения основной погрешности. Приведенные приемы по учету влияния входного сопротивления на результаты измерений постоянного тока и напряжения справедливы и для переменного тока и напряжения, но при условии, что сопротивление  $R_{вх}$  является активным (без емкости и индуктивности).

В проводной связи и радиотехнике для оценки эффективности передачи сигналов по линиям связи через усилительные и согласующие устройства пользуются понятием уровня передачи (усиления, ослабления) сигнала. Этот параметр определяет значение напряжения сигнала в относительных логарифмических единицах — децибелах, посредством которых напряжение  $U_x$  или мощность  $P_x$  измеряемого сигнала сравнивается с некоторым исходным значением. Если в качестве исходных величин выбраны напряжение  $U_0 = 0,775$  В или мощность  $P_0 = 1$  мВт (на сопротивление нагрузки  $R_0 = 600$  Ом при напряжении на нем  $U_0 = 0,775$  В), то соответствующие уровни называют абсолютными. Абсолютный уровень переменного напряжения, выраженный в децибелах, определяют по формуле

$$N_U^0 = 20 \lg \frac{U_x}{U_0} = 20 \lg \frac{U_x}{0,775},$$

где  $U_x$  — измеряемое значение напряжения, В.

Шкала децибел неравномерная, нулевая отметка шкалы совпадает с точкой шкалы комбинированного прибора  $U_0 = 0,775$  В предела измерения. При измерении на пределе «дВ» отсчет производится непосредственно по шкале «дВ». При переходе на другие пределы измерения переменного напряжения показания прибора по шкале «дВ» необходимо увеличить на соответствующие значения, указанные в пересчетных таблицах, которые приводятся в описаниях на комбинированные приборы.

Если уровень передачи по напряжению  $N_U^0$  измеряют на нагрузке с известным сопротивлением  $R$ , то можно рассчитать абсолютный уровень передачи по мощности

$$N_p^0 = N_U^0 - 10 \lg (R/600)$$

при условии  $R_{вх} \gg R$ , где  $R_{вх}$  — входное сопротивление прибора. В частном случае при  $R = 600 \text{ Ом}$   $N_p^0 = N_U^0$ .

Для определения относительного уровня передачи устройства (усилителя, делителя и др.) измеряют абсолютное значение уровня на его входе  $N_{вх}^0$  и выходе  $N_{вых}^0$ , тогда

$$N_U = N_{U_{вых}}^0 - N_{U_{вх}}^0; N_p = N_{p_{вых}}^0 - N_{p_{вх}}^0.$$

**Особенности измерения сопротивления.** При измерении сопротивления резисторов или определении качества электрорадиоэлементов непосредственно в местах их установки (на плате устройства) необходимо предварительно убедиться, что источники питания отключены, высоковольтные конденсаторы разряжены, а параллельно проверяемому элементу не присоединены другие элементы, могущие оказывать влияние на результат измерения.

Встроенный омметр комбинированных приборов является источником тока, что необходимо учитывать при работе с микроэлементами. Значения тока, потребляемого от источника на различных пределах измерения, указаны в соответствующих таблицах.

Время установки омметра «на ноль» и измерения сопротивления должно быть по возможности малым, что продлит срок службы встроенного источника питания.

**Особенности измерения емкости.** При измерении емкости комбинированным прибором необходимо соблюдать меры предосторожности, так как источником его питания служит сеть переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 190...245 В.

Напряжение, приложенное к конденсатору при любом его испытании, не должно превышать его допустимого рабочего напряжения. Если конденсатор заряжается до значительного напряжения, то необходимо его разрядить через резистор сопротивлением несколько килоом.

Емкость оксидных (электролитических) конденсаторов измерять запрещается.

## 4. РЕМОНТ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ

В процессе эксплуатации комбинированного прибора могут возникнуть различные неисправности, обусловленные как износом и старением его элементов, так и неправильными действиями оператора.

Возможны следующие неисправности:

- потеря проводимости добавочных резисторов;
- потеря проводимости переменного резистора «Уст. 0»;
- нарушение контактов в местах соединений элементов;
- обгорание или деформация контактов переключателей;
- обрывы в цепи универсального шунта;
- потеря проводимости подгоночных резисторов;
- обрыв или замыкание диодов выпрямителя;
- обрыв растяжек или обмотки рамки измерительного механизма.

Не спешите вскрывать прибор. Сначала необходимо установить возможную причину неисправности, для чего следует попытаться измерить величины на всех пределах измерения, зная измеряемые значения или контролируя каждое из них другим прибором. Затем, воспользовавшись данными табл. 7 типовых неисправностей комбинированных приборов и их причин, принципиальной электрической схемой и картой электрических цепей для конкретного прибора, определить предполагаемые неисправные элементы или участок цепи исходя из конкретной ситуации.

На карте электрических цепей знаком «X» обозначены элементы, непосредственно входящие в цепь измерения, знаком «+» обозначены элементы, шунтирующие измерительную цепь меньшим *малым* суммарным сопротивлением, знаком «О» — элементы, шунтирующие измерительную цепь *большим* суммарным сопротивлением.

С помощью карты электрических цепей (см. Справочные сведения) можно определить, какие элементы и в какой степени использованы на том или ином пределе измерения, а следовательно, и предполагаемые неисправные элементы прибора как непосредственно при «прозвонке» элементов, так и при анализе ситуации.

Например, при измерении прибором Ц4315 постоянного напряжения показания оказались завышенными на всех пределах, следовательно, можно предположить, что есть обрыв в шунтирующей цепи, элементах, обозначенных знаком «О» — резисторах R1—R10, R28, R30 или нормально замкнутой паре контактов 10—11 переключателя SB1.3. Пусть при измерении этим же прибором постоянного тока на пределах 0,5, 1, 5 и 25 мА показания завышены; это говорит об исправности (или, по крайней мере, об отсутствии обрыва) резисторов R5—R10, R28, R30 и пары контактов 10—11 переключателя SB1.3.

Если на пределах 0,1, 0,5, 2,5 А показания отсутствуют, это значит, что измерительная цепь (элементы, обозначенные знаком «X») нарушается при переключении резистора R4 из шунтирующей цепи в измерительную. В этом случае можно утверждать однозначно, что на участке цепи резистора R4 есть обрыв, а исправность резисторов R1—R3 требуется проверить, подготовив прибор для измерения постоянного тока на пределе 0,1 А, и измерить сопротивление входной цепи омметром. При исправных резисторах показания омметра должны быть равны 2 Ом.

В приборах, в схеме измерения которых применяют микросхему, необходимо контролировать напряжения источников питания.

Для установления неисправности прибор нужно вскрыть. Вывернуть винты,

**Таблица 7. Типовые неисправности комбинированных приборов и их причины**

Измеряемая величина	Род тока	Внешнее проявление неисправности	Возможные причины
Напряжение	Постоянный, переменный	Показания на соответствующем пределе и на более высоких по отношению к нему отсутствуют	Потеря проводимости или нарушение мест соединений одного из добавочных резисторов вольтметра, контактов переключателей
Напряжение	То же	Показания приборов на всех пределах завышены	Обрыв в цепи универсального шунта, элементы обозначены на карте электрических цепей знаком «О»

Измеряемая величина	Род тока	Внешнее проявление неисправности	Возможные причины
Напряжение	Переменный	Показания прибора занижены примерно наполовину	Вышел из строя один из диодов или один из резисторов выпрямителя
Напряжение	»	Отсутствуют показания на всех пределах	Вышли из строя: оба диода или оба резистора выпрямителя или регулировочный резистор по переменному току; нарушено соединение перечисленных элементов
Ток	Постоянный, переменный	Отсутствуют показания на соответствующем пределе и на более высоких по отношению к нему	Обрыв в цепи универсального шунта, элементы обозначены на карте электрических цепей знаком «X»
Ток	То же	Завышены показания на установленном пределе измерения и на более низком по отношению к нему	Обрыв в цепи резисторов универсального шунта, отмеченных на карте электрических цепей знаком «+»
Ток	Переменный	Отсутствуют показания на всех пределах, на постоянном токе работает нормально	Вышли из строя: оба диода, оба резистора выпрямителя, регулировочный резистор по переменному току, обрыв в местах соединения перечисленных элементов
Сопротивление		При установке прибора «на нуль»: стрелка не доходит до конца шкалы, стрелка зашкаливает вправо, стрелка зашкаливает влево, стрелка не отклоняется	Мало напряжение источника питания Потеря проводимости элементов, обозначенных на карте электрических цепей знаками «+» или «0» Не соответствует полярность источника питания
Сопротивление		Отсутствуют показания на одном из пределов измерения, на остальных прибор работает нормально	Отсутствует источник питания, потеря проводимости переменного резистора установки нуля или резистора в цепи источника питания
Ток, напряжение, сопротивление	Постоянный, переменный	Прибор не работает на всех пределах	Потеря проводимости соответствующего добавочного резистора Обрыв в цепи подгоночного резистора или обрыв обмотки рамки измерительного механизма, или обрыв растяжки

Примечание В любой из перечисленных ситуаций возможен выход контактов переключателей соответствующей цепи



снять тыльную табличку, а затем, вывернув винты, крепящие крышку, отделить ее от корпуса. Изъять встроенный источник питания.

Отпаять от одного из входных лепестков измерительного механизма соответствующие элементы или проводники. При наличии защитных диодов их также следует отпаять с одной стороны. Эти меры позволят избежать повреждений измерительного механизма при «прозвонке» цепей прибора омметром, ток в измерительной цепи которого, как правило, значительно превышает ток полного отклонения измерительного механизма. Кроме того, исключается взаимное шунтирующее влияние элементов.

Пользуясь схемой расположения элементов, найти соответствующие элементы на карте электрических цепей и произвести их ориентировочные измерения омметром. Особое внимание обратить на элементы со следами перегрева (потемневшие, растрескавшиеся).

При проверке сопротивления резисторов омметр должен показывать значения, указанные в перечне к принципиальной электрической схеме прибора с учетом погрешности омметра. В случае отклонения резистор выпаять и более тщательно исследовать. Переменный резистор проверяют, подключая омметр к среднему и одному из крайних выводов и вращая ручку «Уст. 0», при этом изменение показаний омметра должно быть плавным, без срывов и скачков.

Отсутствие соединений между элементами проверяют визуально — на наличие надежной пайки и омметром. Обрыв в цепи универсального шунта иногда обнаруживают визуально по обгорелой поверхности элементов с последующей проверкой проводимости.

Переключатели должны работать четко, без больших усилий и с надежной фиксацией в каждом положении, переходное сопротивление замкнутых контактов должно быть равно нулю.

Об исправности диодов выпрямителя (кнопка «~» переключателя не нажата) судят по выполнению условия  $R_{обр}/R_{пр} > 10$ , где  $R_{обр}$  и  $R_{пр}$  — показания омметра при измерении обратного и прямого сопротивлений диода ( $R_{пр} = 10 \dots 100$  Ом).

Обрыв растяжек легко обнаруживают при осмотре измерительного механизма. Обрыв цепи рамки определяют с помощью устройства, схема которого изображена на рис. 22. Сопротивление резистора  $R1$  находят из выражения  $R1 \geq U/I_n$ , где  $U$  — напряжение источника,  $I_n$  — ток полного отклонения измерительного механизма.

Возможность свободного перемещения подвижной части измерительного механизма (отсутствие затирания) проверяют путем воздействия на стрелку прибора потока воздуха в направлении ее движения. Дунув на стрелку так, чтобы она отклонилась до конечной отметки шкалы (или упора), наблюдают за возвращением

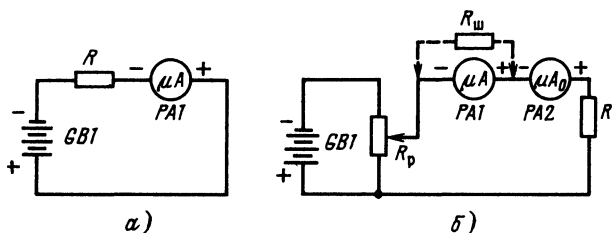


Рис. 22. Схемы устройства для проверки измерительного механизма:

а — проверка исправности, б — определение тока полного отклонения

стрелки. При наличии задеваний стрелка будет возвращаться скачками или остановится, не дойдя до нулевой отметки.

При закрытом измерительном механизме отсутствие затирания проверяют путем плавного увеличения показаний прибора до крайней отметки шкалы, а затем уменьшения их до нуля. Затирание может быть вызвано попаданием в магнитный зазор мелких посторонних предметов или стальных опилок либо зацеплением подвижных деталей измерительного механизма за неподвижные.

Неуравновешенность измерительного механизма определяют, наклоняя прибор в разные стороны на угол  $5^\circ$ . Если при этом стрелка прибора отклоняется от нуля более чем на значение основной погрешности по шкале постоянного тока, то это означает, что измерительный механизм уравновешен неудовлетворительно.

Все резисторы, кроме подгоночных, подбирают с точностью, указанной в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора. Перед установкой новые резисторы рекомендуется подвергнуть электрической тренировке, пропуская через них номинальный ток в течение нескольких часов. Если требуемых резисторов найти не удалось, то следует взять резисторы со значениями сопротивления, наиболее близкого к требуемому, но меньше. Затем, удалив слой краски, надфилем осторожно уменьшают толщину токопроводящего слоя и тем самым увеличивают сопротивление резисторов до требуемого значения. После подгонки токопроводящий слой покрывают лаком и тщательно просушивают. При отсутствии омметра требуемой точности или моста постоянного тока резисторы подгоняют на месте их установки, измеряя заранее известные или контролируемые значения величин (рис. 22, 23).

Неисправный универсальный шунт заменяют на исправный при его наличии, но, как правило, резисторы шунта приходится изготавливать самостоятельно. Для этой цели берут манганиновый провод соответствующего диаметра (или меньшего диаметра, но несколько проводов  $n$ ) и отрезают отрезок провода, длина  $l_{ш}$  (в метрах) которого определяется значением сопротивления резистора  $R_{ш}$  (в омах) шунта с учетом мест пайки:

$$l_{ш} = \frac{R_{ш}}{R_0} + 0,008, \quad l_{ш} = \frac{R_{ш}}{R_0} n + 0,008,$$

где  $R_0$  — значение сопротивления 1 м провода выбранного сечения, Ом. Если значение  $R_0$  неизвестно, то измеряют сопротивление  $R$  имеющегося отрезка провода длиной  $l_n$ , тогда искомая длина

$$l'_{ш} = \frac{l_n R_{ш}}{R} + 0,008.$$

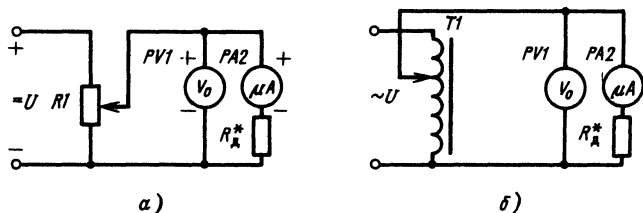


Рис. 23. Схемы устройства для подгонки комбинированных приборов по постоянному (а) и переменному (б) напряжениям

Резисторы шунта (отрезки манганинового провода) впаявают на соответствующие места и, если больше других неисправностей не обнаружено, подгоняют их значения к требуемым следующим образом. Собирают установку по схеме, изображенной на рис. 24, и, начиная с большего предела измерения, подгоняют показания ремонтируемого прибора PA1 к показаниям образцового прибора PA2 путем уменьшения сечения соответствующего шунта (на карте электрических цепей он обозначен знаком «+») надфилем по всей длине при занижении показаний ремонтируемым прибором или увеличения площади пайки в местах соединения при завышении. Измерения проводят на последней трети шкалы.

Далее переходят на следующий предел измерения и повторяют операции для следующего шунта, не трогая предыдущий. После подгонки последнего шунта результаты подгонки проверяют, начиная с большего предела, при необходимости подгонки повторяют.

Ремонт переключателя пределов измерений заключается в удалении нагара и окисла с контактов промывкой спиртом (ацетоном), при наличии оплавления зачисткой мелкой наждачной бумагой, в устранении деформации подвижного контакта.

В переключателе рода работы отсутствие надежной фиксации штока секции может быть устранено подгибанием пружины фиксатора, удалением препятствий для свободного перемещения рейки-фиксатора и заменой износившихся деталей. Для смены штока (также при чистке или смене подвижных контактов) необходимо снять нижнюю арматуру переключателя, предварительно отогнув выступы, удерживающие от горизонтального перемещения секции, отделить клавишу от штока, вынуть стопорную пластину из паза штока и снять возвратную пружину. Затем, надавив со стороны клавиши на шток, осторожно вытянуть его из секции. После устранения дефекта переключатель собирают в обратном порядке. Шток устанавливают в секцию при смещенной в сторону пружине рейки-фиксатора, подвижные контакты устанавливают попарно по очереди по мере введения штока.

После замены диодов выпрямителя необходимо проверить градуировку шкал на переменном токе. Для этого подключают прибор на одном из пределов переменного тока или напряжения к источнику переменного тока частотой 50 Гц с коэффициентом искажения формы кривой не более 2 % и по образцовому прибору устанавливают в цепи проверяемого прибора значение тока или напряжения, равного выбранному пределу измерения (см. рис. 23, б).

Подгоночный резистор, предназначенный для регулировки (подгонки) в цепи переменного тока, подбирают так, чтобы при указанных условиях стрелка измерительного механизма отклонялась до конечной отметки шкалы, после чего проверяют соответствие промежуточных оцифрованных отметок шкалы переменного

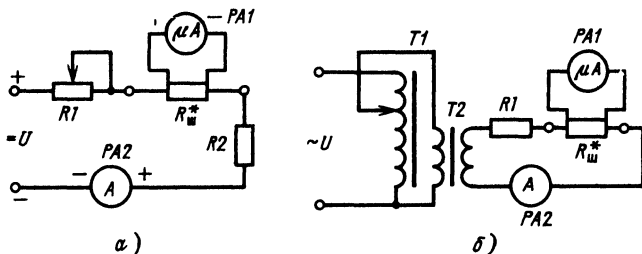


Рис. 24. Схемы устройства для подгонки комбинированных приборов по постоянному (а) и переменному (б) токам

тока При несоответствии, большем, чем на основную погрешность от значения предела измерения, шкалы переменного тока, «dВ» и емкости необходимо переградуировать

Подгоночные резисторы большинства комбинированных приборов представляют собой катушки с намотанным на каркас манганиновым проводом Ремонт подгоночных резисторов заключается в замене обгоревшего манганинового провода на манганиновый провод нужного диаметра или несколько большего, но значение сопротивления которого должно обеспечить требуемый диапазон измерения Сопротивление резистора подгоняют изменением длины провода

Самым сложным и ответственным этапом является ремонт измерительного механизма Неуравновешенность измерительного механизма устраняют путем добавления или уменьшения количества припоя на противовесе При искривлении стрелки перед уравниванием ее нужно выпрямить

Для замены растяжек прежде всего необходимо иметь соответствующие растяжки и граммомер Граммомер (он подобен обычным пружинным весам) можно изготовить самостоятельно, оттарировав его с помощью набора гирь К подвижной части граммомера надежно прикрепляют отрезок одножильного хорошо залуженного провода диаметром 0,4 0,6 мм

Измерительный механизм извлекают из корпуса и с помощью деревянных миниатюрных клиньев закрепляют рамку неподвижно и симметрично относительно постоянного магнита с четырех сторон, не допуская деформации рамки Тщательно очищенным от окалины и хорошо залуженным паяльником с диаметром жала 1,5 2,5 мм удаляют остатки оборванных растяжек с рамки и с шайб корпуса механизма и к буксам рамки с обеих сторон припаивают новые растяжки Продернув свободные концы растяжек в отверстия соответствующих шайб (у мест пайки), подпаивают одну из них к проводнику граммомера и задают необходимое натяжение в направлении, перпендикулярном торцу рамки Не изменяя натяжения, растяжкой касаются места пайки и сгибают ее В таком положении растяжку припаивают

Далее, удалив деревянные клинья, освобождают рамку измерительного механизма и припаивают вторую растяжку способом, описанным выше Перегрев растяжек не допускается Проверяют ток полного отклонения измерительного механизма При отклонении более чем на 10 % от номинального значения растяжку перепаяивают, при отклонении менее чем на 10 % показания подгоняют к номинальному значению путем дополнительного намагничивания или плавного размгничивания магнитной системы При токе полного отклонения выше номинального параллельно измерительному механизму можно подключить шунтирующий резистор Выступающие концы растяжек удаляют боковыми кусачками и помещают механизм в корпус

При обрыве в цепи рамки измерительный механизм, как правило, ремонту не подлежит и требует замены

После ремонта или замены деталей, влекущих за собой изменение параметров прибора, о чем было сказано ранее, необходима его подгонка В зависимости от характера ремонта подгонку можно начинать с того или другого этапа, придерживаясь такой последовательности

- 1 Настройка и регулировка измерительного механизма
- 2 Подгонка суммарного сопротивления измерительного механизма и подгоночного резистора до номинального значения при температуре  $20 \pm 5^\circ\text{C}$
- 3 Подгонка сопротивления резисторов шунта на постоянном токе
- 4 Проверка совпадения отклонений стрелки до конечной отметки шкалы на всех пределах измерения постоянного тока

5. Проверка градуировки шкал переменного тока после замены диодов выпрямителя.

6. Подгонка прибора на переменном токе.

7. Проверка совпадения отклонений стрелки до конечной отметки шкалы на всех пределах измерения переменного тока.

8. Проверка показаний встроенного омметра на всех пределах.

9. Проверка фарадометра.

10. Проверка и настройка вспомогательных устройств в соответствии с техническим описанием прибора.

После устранения неисправности необходимо места паяк и подгоночных поверхностей покрыть цапон-лаком, собрать прибор и проверить его по методике, описанной в гл. 1.

В радиолюбительских условиях в качестве образцового обычно выбирают более точный, заведомо исправный прибор, в том числе цифровой.

Показания поверяемого прибора с показаниями образцового (рис. 23, 24) на всех оцифрованных отметках сличают только на одном из пределов измерения постоянного тока и напряжения, переменного тока и напряжения, на остальных пределах проверяют совпадение отклонений стрелки на конечных отметках шкал.

## 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Основой электромеханических (стрелочных) комбинированных приборов является магнитоэлектрический измерительный механизм (микроамперметр), характеристики которого во многом определяют качество прибора в целом. Поэтому расчет и выбор элементов прибора начинают после выбора микроамперметра и определения его параметров: тока полного отклонения  $I_n$  и внутреннего сопротивления  $R_n$ . Обычно значения параметров указаны на шкале прибора, в противном случае их определяют экспериментально с помощью вспомогательных измерительных приборов, например микроамперметра. Для этого собирают установку по схеме на рис. 22, б и, перемещая движок переменного резистора  $R_1$  снизу вверх (по схеме), устанавливают стрелку микроамперметра РА1 на конечное значение шкалы. Вспомогательный микроамперметр РА2 покажет значение тока полного отклонения  $I_n$  исследуемого микроамперметра. Для определения значения внутреннего сопротивления  $R_n$  цепь исследуемого микроамперметра шунтируют резистором, сопротивление  $R_{ш}$  которого подбирают таким образом, чтобы показание исследуемого микроамперметра  $I_1$  уменьшилось примерно наполовину. Внутреннее сопротивление рассчитывают по формуле

$$R_n = R_{ш}(I_n/I_1 - 1).$$

Внутреннее сопротивление микроамперметра можно также определить, измерив напряжение  $U_n$  за зажимах исследуемого микроамперметра при токе полного отклонения  $I_n$ , тогда  $R_n = U_n/I_n$ . Для этой цели годится милливольтметр с пределом измерения 100...500 мВ или комбинированный прибор с соответствующими пределами измерения.

Если имеется возможность выбора микроамперметра, то следует выбрать прибор более высокого класса точности с возможно меньшим током полного отклонения  $I_n$  (не более 200 мкА) и напряжением полного отклонения  $U_n$ . Чем меньше ток полного отклонения микроамперметра, тем выше входное сопротивление вольтметра и шире диапазон (вверх) встроенного омметра. Меньшее напряжение полного отклонения микроамперметра соответствует меньшему внутреннему сопротивлению цепи амперметра и большей точности измерения сопротивления.

Чем выше класс точности микроамперметра, тем меньшая погрешность может быть достигнута во всех видах измерений будущим комбинированным прибором. При использовании микроамперметра с классом точности 1,0; 1,5, правильных расчетов и выборе элементов можно получить приведенную погрешность измерения тока и напряжения не хуже 2,5 % на постоянном и 4 % на переменном токе.

В процессе проектирования или выбора схемы комбинированного прибора следует учитывать потребности практической деятельности. Обычно предусматривают измерение тока от единиц микроампер до единиц ампер, напряжения от десятков милливольт до тысячи вольт и сопротивления от единиц ом до десяти мегаом. Нижние пределы измерения тока и напряжения определяют параметрами микроамперметра, верхние могут быть расширены, если необходимо, но это приводит к усложнению схемы.

Наиболее распространен комбинированный прибор, позволяющий измерять пять электрических величин: постоянные ток и напряжение, переменные ток и напряжение низкой частоты, сопротивление постоянному току. Такие приборы имеют как минимум три шкалы — постоянного тока, переменного тока и омметра. Для обеспечения требуемой точности измерений во всем интервале измеряемой величины прибор должен иметь несколько пределов, что достигается применением переключаемых шунтов и добавочных резисторов, рассчитанных должным образом.

Отношение максимальных значений смежных пределов измерения называют переходным множителем шкалы. Наиболее удобен множитель  $N = 10$ , тогда пределы выглядят так: 1, 10, 100, 1000 В, но при этом не обеспечивается необходимая точность измерения во всем интервале измеряемой величины. Поэтому для повышения точности измерений в комбинированных приборах предельные значения выбирают соответствующими ряду чисел 1, 2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 или 0,3, 1,5, 3, 7,5, 30, 75, 150, 300, 600, применяя для отсчета общую шкалу соответствующего рода тока.

Для омметра обычно полагают переходной множитель  $M = 10$ .

Выбранные пределы измерения должны быть согласованы с параметрами выбранного микроамперметра. Например, при выбранном микроамперметре с  $I_n = 100$  мкА и  $R_n = 860$  Ом нельзя вводить предел измерения 75 мВ, так как  $U_n = I_n R_n = 86$  мВ, для этого же микроамперметра нереально введение предела измерения 50 МОм, поскольку напряжение источника питания такого омметра будет иметь значение около 1000 В.

Разработка схемы комбинированного прибора состоит из выбора и расчета схем отдельных измерителей и взаимного их согласования на основе выбранных элементов коммутации. Изменять вид измеряемой величины и предел измерения можно с помощью различных переключателей, использования набора гнезд или комбинированным способом. Применение галетных или многоконтактных клавишных (кнопочных) переключателей упрощает эксплуатацию прибора, но усложняет его схему и уменьшает надежность из-за большого числа групп контактов. Коммутация с помощью набора гнезд упрощает схему прибора, но повышает опасность ошибочного включения.

Следует предусмотреть защиту от ошибочного включения, например включить в цепь общего зажима предохранитель на ток, в 1,5—2 раза превышающий максимальный предел измерения тока, или защиту измерительного механизма двумя встречно-параллельно включенными кремниевыми диодами, не оказывающими влияния на параметры измерительного механизма.

Конструкцию прибора определяет принципиальная схема. Органы управления комбинированного прибора размещают равномерно по всей площади лицевой панели, группируя по назначению.

При монтаже элементы и детали закрепляют надежно, чтобы исключить их деформацию и возможность взаимного соприкосновения в различных экстремальных ситуациях (ударах, сотрясениях и пр.). Все соединения выполняют изолированным проводом соответствующего сечения. Источник питания омметра помещают в отдельный отсек для того, чтобы в случае разгерметизации элементов источника электролит не попал на элементы прибора.

Выбранные детали должны быть исправными и иметь устойчивые во времени и мало зависящие от условий эксплуатации характеристики. Регулировка комбинированного прибора заключается в такой подгонке значений сопротивления шунтов и добавочных резисторов, которая обеспечивает получение выбранных пределов измерений. Прежде всего подгоняют элементы, общие для всех видов измерений, а затем элементы отдельных измерителей.

Градуируют шкалы измерителей по методике, описанной в гл. 4.

В общем случае шкала переменного напряжения (тока) не совпадает со шкалой постоянного напряжения (тока). Но при одинаковых предельных значениях обеих шкал их соответствующие деления, несколько смещенные одно относительно другого, расположены близко, что позволяет использовать один ряд чисел для отсчета по обоим шкалам.

Рассмотрим ряд схем комбинированных приборов и методику расчета элементов.

**Вольтмиллиамперометр постоянного тока.** Пусть имеется в наличии микроамперметр М494 с током полного отклонения  $I_n = 100$  мкА класса точности 1,5 с внутренним сопротивлением  $R_n = 650$  Ом. Требуется спроектировать прибор с пределами измерения 1, 10, 100 мА, 1 А, 1, 10, 100, 1000 В, 1...100, 10...1000 Ом, 0,1...10, 1...100 кОм. Выбираем схему прибора с универсальным шунтом, отдельными на каждый предел измерения добавочными резисторами, последовательную схему для омметра и комбинированную коммутацию пределов измерения (рис. 25).

Сопротивление резисторов универсального шунта R5, R7, R9, R11, R13 рассчитывают, начиная с верхнего предела измерения, по формуле

$$R_n = \frac{I_n}{I_n} (R_n + R14 + R_{\Sigma}),$$

где  $R_n$  — сумма значений сопротивления резисторов универсального шунта, включенных в шунтирующую цепь,  $I_n$ ,  $R_n$  — ток полного отклонения и внутреннее сопротивление микроамперметра,  $I_n$  — предел измерения, R14 — сопротивление подгоночного добавочного резистора, включенного в цепь микроамперметра,  $R14 = (0,1...0,4) R_n$ ;  $R_{\Sigma}$  — суммарное сопротивление всех резисторов универсального шунта:

$$R_{\Sigma} = \frac{R_n + R14}{n - 1} = \frac{R_n + R14}{I_n' - I_n} I_n = R3 + R7 + R9 + R11 + R13,$$

где  $I_n'$  — ток полного отклонения прибора при наличии универсального шунта

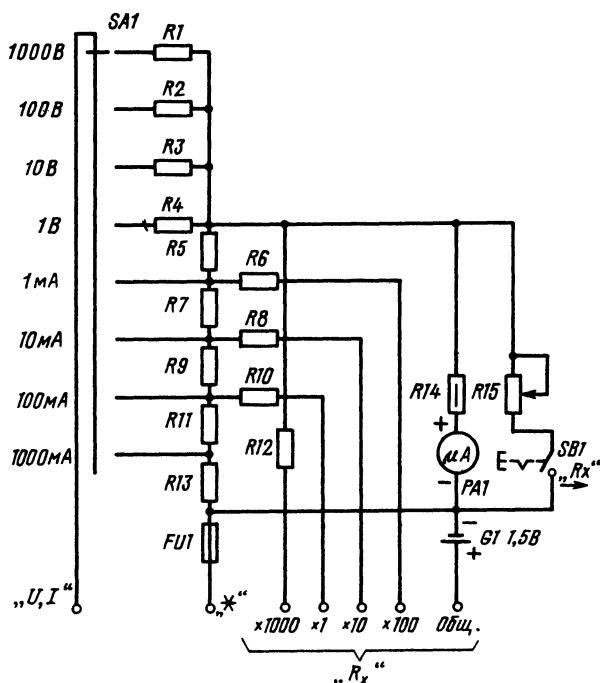


Рис. 25. Схема электрическая принципиальная вольтмил-лиамперметра постоянного тока

(определяет входное сопротивление вольтметра);

$$R_{\Sigma} = \frac{R_n + R_{14}}{I_n' - I_n} I_n = \frac{650 + 150}{200 \cdot 10^{-6} - 100 \cdot 10^{-6}} 100 \cdot 10^{-6} = 800 \text{ Ом};$$

$$R_{13} = \frac{I_n}{I_{N1}} (R_n + R_{14} + R_{\Sigma}) = \frac{100 \cdot 10^{-6}}{1} (650 + 150 + 800) = 0,16 \text{ Ом};$$

$$R_{11} = \frac{I_n}{I_{N2}} (R_n + R_{14} + R_{\Sigma}) - R_{13} = \frac{100 \cdot 10^{-6}}{0,1} (650 + 150 + 800) - 0,16 = 1,44 \text{ Ом};$$

$$R_9 = \frac{I_n}{I_{N3}} (R_n + R_{14} + R_{\Sigma}) - R_{13} - R_{11} = \frac{100 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-3}} (650 + 150 + 800) = 0,16 - 1,44 = 14,4 \text{ Ом};$$

$$R_7 = \frac{I_n}{I_{N4}} (R_n + R_{14} + R_{\Sigma}) - R_{13} - R_{11} - R_9 = \frac{100 \cdot 10^{-6}}{10^{-3}} (650 + 150 + 800) - 0,16 - 1,44 - 14,4 = 144 \text{ Ом};$$

$$R_5 = R_{\Sigma} - (R_7 + R_9 + R_{11} + R_{13}) = 800 - (144 + 14,4 + 1,44 - 0,16) = 640 \text{ Ом}.$$



Падение напряжения на миллиамперметре

$$U_{\text{ш}} = I_{N1} R_{13} = 1 \cdot 0,16 = 0,16 \text{ В},$$

входное сопротивление вольтметра на пределе 1 В

$$R_{\text{вх}} = \frac{U_1}{I'_n} = \frac{1}{200 \cdot 10^{-6}} = 5000 \text{ Ом}.$$

Для того чтобы улучшить характеристики миллиамперметра, уменьшив  $U_{\text{ш}}$ , необходимо увеличить ток полного отклонения  $I'_n$ , но при этом уменьшается входное сопротивление вольтметра.

Значения сопротивлений добавочных резисторов вольтметра  $R1—R4$  вычисляют по формуле

$$R_m = \frac{U_N}{I'_n} - \frac{(R_n + R_{14})R_{\Sigma}}{R_n + R_{14} + R_{\Sigma}},$$

где  $R_m$  — добавочный резистор, соответствующий пределу измерения:

$$R4 = \frac{U_{N4}}{I'_n} - \frac{(R_n + R_{14})R_{\Sigma}}{R_n + R_{14} + R_{\Sigma}} = \frac{1}{200 \cdot 10^{-6}} - \frac{(650 + 150)800}{650 + 150 + 800} = 4600 \text{ Ом};$$

$$R3 = \frac{U_{N3}}{I'_n} - \frac{(R_n + R_{14})R_{\Sigma}}{R_n + R_{14} + R_{\Sigma}} = \frac{10}{200 \cdot 10^{-6}} - \frac{(650 + 150)800}{650 + 150 + 800} = 49 \text{ 600 Ом};$$

$$R2 = \frac{U_{N4}}{I'_n} - \frac{(R_n + R_{14})R_{\Sigma}}{R_n + R_{14} + R_{\Sigma}} = \frac{100}{200 \cdot 10^{-6}} - \frac{(650 + 150)800}{650 + 150 + 800} = 499 \text{ 600 Ом};$$

$$R1 = \frac{U_{N5}}{I'_n} - \frac{(R_n + R_{14})R_{\Sigma}}{R_n + R_{14} + R_{\Sigma}} = \frac{1000}{200 \cdot 10^{-6}} - \frac{(650 + 150)800}{650 + 150 + 800} = 4 \text{ 999 600 Ом}.$$

Для омметра источником питания может служить элемент 373 с минимальным напряжением  $U_{\text{min}}$ , равным 1 В. Чтобы рассчитать сопротивление резисторов  $R6, R8, R10, R12$  омметра, нужно определить результирующее сопротивление миллиамперметра на каждом пределе измерения относительно входных зажимов омметра, причем влиянием переменного резистора  $R15 = 5 \dots 10 \text{ кОм}$  можно пренебречь, так как результирующее сопротивление миллиамперметра существенно меньше сопротивления этого резистора. При расчете будем считать, что входные зажимы омметра замкнуты.

$$\begin{aligned} R_{100 \text{ мА}} &= \frac{(R_n + R_{14} + R_5 + R_7 + R_9)(R_{11} + R_{13})}{R_n + R_{14} + R_{\Sigma}} = \\ &= \frac{(650 + 150 + 640 + 144 + 14,4)(1,44 + 0,16)}{650 + 150 + 800} = 1,598 \text{ Ом}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{10 \text{ мА}} &= \frac{(R_n + R_{14} + R_5 + R_7)(R_9 + R_{11} + R_{13})}{R_n + R_{14} + R_{\Sigma}} = \\ &= \frac{(650 + 150 + 640 + 144)(14,4 + 1,44 + 0,16)}{650 + 150 + 800} = 15,84 \text{ Ом}; \end{aligned}$$

$$R_{1 \text{ мА}} = \frac{(R_n + R_{14} + R_5)(R_7 + R_9 + R_{11} + R_{13})}{R_n + R_{14} + R_\Sigma} =$$

$$= \frac{(650 + 150 + 640)(144 + 14,4 + 1,44 + 0,16)}{650 + 150 + 800} = 144 \text{ Ом};$$

$$R_{I_n} = \frac{(R_n + R_{14})R_\Sigma}{R_n + R_{14} + R_\Sigma} = \frac{(650 + 150)800}{650 + 150 + 800} = 400 \text{ Ом};$$

$$R_{10} = \frac{U_{\min}}{I_{100 \text{ мА}}} - R_{100 \text{ мА}} = \frac{1}{0,1} - 1,598 = 8,402 \text{ Ом};$$

$$R_8 = \frac{U_{\min}}{I_{10 \text{ мА}}} - R_{10 \text{ мА}} = \frac{1}{0,01} - 15,84 = 84,16 \text{ Ом};$$

$$R_6 = \frac{U_{\min}}{I_{1 \text{ мА}}} - R_{1 \text{ мА}} = \frac{1}{0,001} - 144 = 856 \text{ Ом};$$

$$R_{12} = \frac{U_{\min}}{I_n'} - R_{I_n} = \frac{1}{200 \cdot 10^{-6}} - 400 = 4600 \text{ Ом}.$$

При отсутствии номиналов резисторов, близких к расчетным значениям, следует использовать последовательное и параллельное соединения резисторов с последующей подгонкой на каждом пределе в соответствии с рекомендациями, изложенными в четвертой главе.

Сопротивление резистора  $R_{15}$  выбирают из условия

$$R_{15} = (3 \dots 10) \frac{(R_n + R_{14})R_\Sigma}{R_n + R_{14} + R_\Sigma}.$$

Важно правильно выбрать резисторы по рассеиваемой мощности, что влияет на точность измерения. В технике измерений нагревание добавочных резисторов и шунтов недопустимо. Поэтому номинальная мощность рассеивания резисторов должна превышать в пять и более раз расчетную мощность  $R$ , вычисленную по формуле

$$P = RI^2,$$

где  $R$  — сопротивление резистора,  $I$  — максимальный ток, протекающий через резистор.

**Простой комбинированный прибор.** На рис. 26—28 представлены три схемных варианта комбинированного прибора — ампервольтметра, с помощью которого можно измерять постоянное и переменное напряжения, постоянный ток и сопротивление постоянному току. Варианты отличаются элементами коммутации, число пределов измерений указано ориентировочно и определяется переключателем пределов. Номиналы добавочных резисторов и шунтов на схемах не указаны, их рассчитывают в соответствии с выбранными пределами и имеющимися в наличии микроамперметром по описанной выше методике.

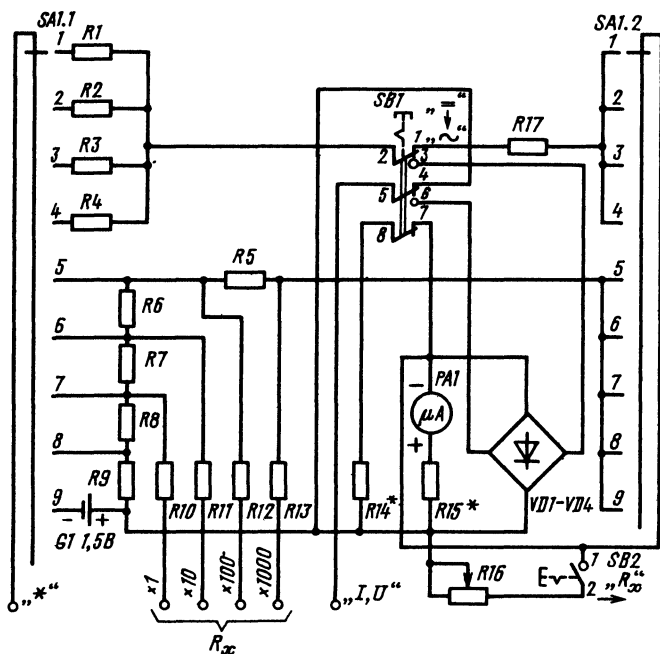


Рис 26 Схема электрическая принципиальная простого комбинированного прибора (вариант 1)

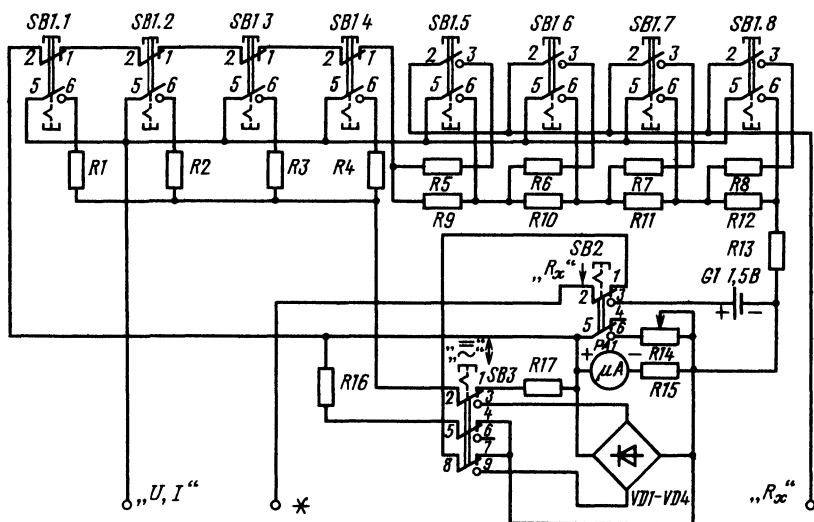


Рис 27 Схема электрическая принципиальная простого комбинированного прибора (вариант 2)

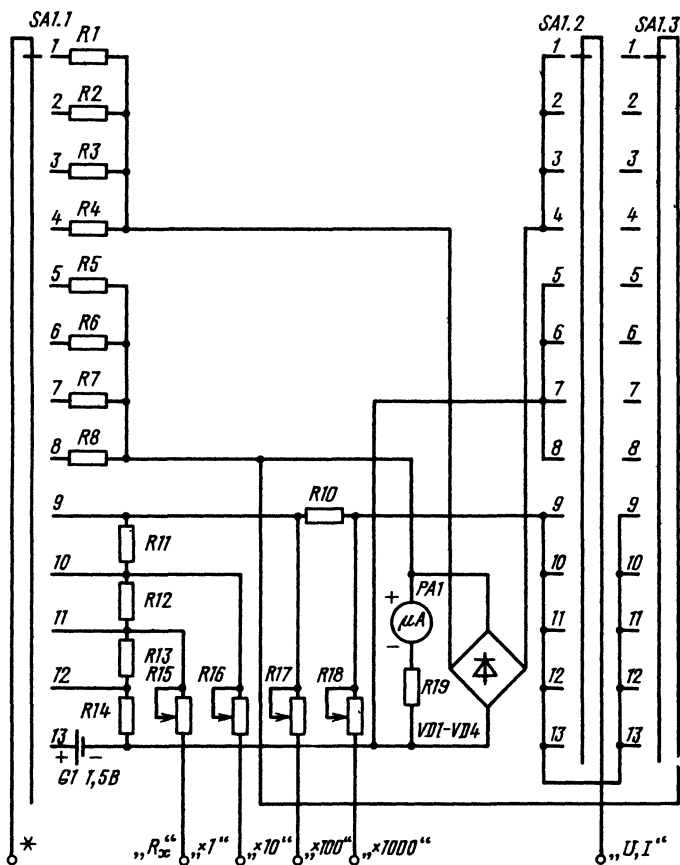


Рис 28 Схема электрическая принципиальная простого комбинированного прибора (вариант 3)

Несмотря на простоту прибор имеет хорошие метрологические характеристики и прежде всего максимально достижимое входное сопротивление вольтметра постоянного тока при минимальном сопротивлении цепи миллиамперметра. Это обеспечено рациональным включением микроамперметра. Дело в том, что цепь универсального шунта при измерении напряжения разрывается и ток, потребляемый вольтметром, оказывается равным току отклонения микроамперметра. Следовательно, суммарное значение сопротивления универсального шунта можно уменьшить при сохранении выбранных пределов измерения тока, что позволит существенно снизить падение напряжения на резисторах шунта и тем самым уменьшить степень влияния миллиамперметра на объект измерения. Применение диодного моста снижает ток, потребляемый вольтметром переменного тока, до (1,1 1,3)  $I_n$  по сравнению с наиболее распространенными в комбинированных приборах мостами на двух диодах и двух

резисторах, что позволяет повышать входное сопротивление вольтметра переменного напряжения.

Диоды для этого следует выбрать по трем точкам вольт-амперной характеристики. Для этого можно воспользоваться любым многопредельным омметром или комбинированным прибором. Достаточно измерить сопротивление диодов в прямом направлении (положительный вывод омметра к аноду диода) на трех пределах омметра и отобрать диоды с одинаковыми значениями сопротивления на всех трех пределах.

Добавочные резисторы вольтметра переменного тока рассчитывают так же, как для вольтметра постоянного тока, но с учетом, что ток полного отклонения микроамперметра с выпрямителем  $I_b = (1,1 \dots 1,3) I_n$ . Более точное значение тока  $I_b$  определяют экспериментально.

В первых двух вариантах прибора (рис. 26, 27) резисторы R14 и R16 соответственно выполняют роль шунтирующего в цепи микроамперметра, необходимого для уравнивания по току полного отклонения микроамперметра при измерении постоянного и переменного напряжений, ориентировочно  $R14 (R16) = R_n I_n / (I_b - I_n)$ . Окончательно сопротивление подбирают при регулировке. Использование этих резисторов дает возможность применять в качестве добавочных одни и те же резисторы (R1—R4) на постоянном и переменном токах, а расчет вести только по току полного отклонения микроамперметра с выпрямителем  $I_b$ .

Резистор R17 уравнивает падение напряжения  $U_n$  на микроамперметре и  $U_b$  на диодном мосте VD1—VD4:

$$R17 = (U_b - U_n) / I_b.$$

Точное сопротивление резистора R17 устанавливают перед регулировкой вольтметра постоянного тока.

Порядок расчета, выбора и подгонки элементов комбинированного прибора для первого варианта следующий: PA1, VD1—VD4, R15, R14, R9, R8, R7, R6, R5, R17, R4, R3, R2, R1, R10, R11, R12, R13, R16. То же для третьего варианта: PA1, VD1—VD4; R14, R13, R12, R11, R10, R15, R16, R17, R18, R5—R8, R1—R4.

Комбинированный прибор, электрическая принципиальная схема которого изображена на рис. 29, позволяет измерять постоянный и переменный токи и напряжения, сопротивление постоянному току. Число пределов измерений и их значения выбирают с учетом потребностей и имеющихся возможностей.

Для упрощения регулировки в приборе применены отдельные универсальные шунты для постоянного (R17—R21) и переменного (R9—R12, R22) токов, отключаемые при измерении напряжений, добавочные резисторы на каждый предел измерения постоянного и отдельно на каждый предел измерения переменного напряжения. Множитель встроенного омметра выбирают переключателем SB1 (секции SB1.5—SB1.8), предназначенным также для выбора пределов измерения тока. Переключатель SB1 (П2К) с зависимой фиксацией.

Комбинированный прибор является дальнейшим усовершенствованием второго варианта предыдущего прибора.

Порядок расчета, выбора и подгонки элементов комбинированного прибора по схеме на рис. 29 аналогичен описанному ранее и с учетом обозначения элементов следующий: PA1, VD1—VD4; R24, R21, R20, R19, R18, R17, R22, R12, R11, R10, R9, R13—R16, R5—R8, R1—R4, R23.

**Комбинированный прибор радиолюбителя.** Предназначен для измерения постоянного тока и напряжения, сопротивления постоянному току, обратного

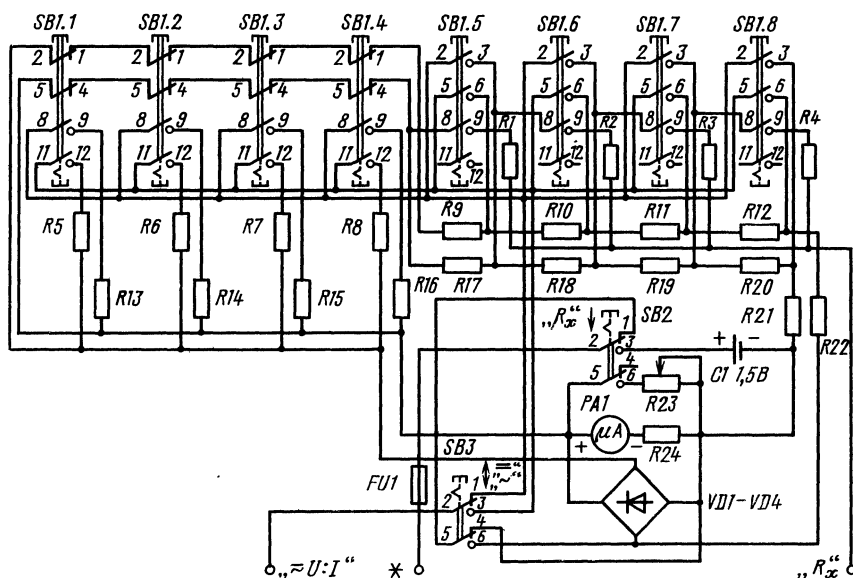


Рис. 29. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора

и начального токов коллектора и статического коэффициента передачи тока базы биполярных транзисторов любой мощности и структуры, а также для проверки исправности диодов. Электрическая принципиальная схема прибора показана на рис. 30.

В приборе использована ранее рассмотренная (рис. 25) схема ампервольтметра, но с отключением универсального шунта при измерении напряжения, и встроены измеритель статических параметров биполярных транзисторов (с переключателями SB1, SB2, SB3 и кнопкой SB4).

При правильной сборке и подгонке пределов измерений вольтмиллиамперметра настраивать измеритель статических параметров транзисторов не требуется.

Пределы измерения вольтметра выбирают в соответствии с потребностями, входное сопротивление вольтметра зависит от тока полного отклонения микроамперметра, значение которого не должно превышать 200 мкА. Это требование обусловлено характеристиками современных транзисторов, их малыми значениями тока  $I_{КБ0}$  и  $I_{К.н.}$ . Необходимый режим измерения задают в основном напряжением питания  $U$ , для большинства маломощных и ряда мощных транзисторов вполне приемлемо напряжение  $U=4...5$  В.

Пределы измерения миллиамперметра выбирают исходя из возможных значений статического коэффициента передачи тока  $h_{21э}$  испытуемых транзисторов. Оптимальным можно считать пределы 0,1, 1, 10, 100 мА.

Известно [3], что  $h_{21э} = (I_K - I_{КБ0}) / (I_B + I_{КБ0})$ , где  $I_K$  — ток в цепи коллектора при наличии тока  $I_B$  в цепи базы,  $I_{КБ0}$  — обратный ток коллектора транзистора. При малых значениях обратного тока  $I_{КБ0}$  или  $I_B \gg I_{КБ0}$   $h_{21э} \approx I_K / I_B$ .

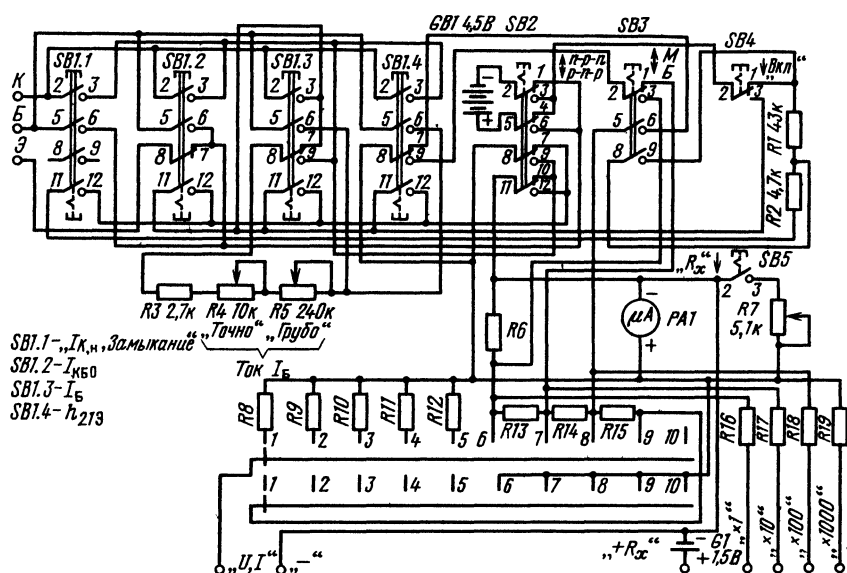


Рис 30 Схема электрическая принципиальная прибора радиолюбителя

При измерении статического коэффициента передачи тока  $h_{213}$  в цепи базы испытуемого транзистора переменными резисторами R4 и R5 устанавливают определенный ток  $I_B$  25, 50 или 100 мкА на пределе 0,1 мА для маломощных и 0,5, 1 мА на пределе 1 мА для мощных транзисторов Ток в цепи коллектора  $I_K$  измеряют на пределе  $I_K = 10$  мА для маломощных и на пределе  $I_K = 100$  мА для мощных транзисторов Максимальные значения статического коэффициента передачи тока будут соответственно равны 400, 200, 100 для маломощных и 200, 100 для мощных транзисторов

Сопротивление резисторов R3—R5 выбирают из следующих соотношений

$$R3 \approx 0,8 \frac{U}{I_{B \max}}, \quad R3 + R4 \geq \frac{U}{I_{B \min}},$$

$$R3 + R4 + R5 \geq \frac{U}{I_{B \min}},$$

где  $U$  — напряжение питания,  $I_{B \max}$  и  $I_{B \min}$  — максимальное и минимальное значения устанавливаемого тока базы при испытании транзисторов большой мощности,  $I_{B \min}$  — минимальное значение устанавливаемого тока базы при испытании маломощных транзисторов

Резисторы R1 и R2 предназначены для ограничения тока через микроамперметр при проверке транзисторов на отсутствие замыкания и при проверке исправности диодов Сопротивление резистора R1 должно быть таким, чтобы при замкнутых зажимах «К» и «Э» прибора в положении « $I_K$ », Замыкание» переключателя SB1 (SB1.1) показания прибора в положениях «М» и «Б» переключателя SB3 были равны (напряжение источника питания GB1 должно быть номинальным), что необходимо в дальнейшем для определения пригодности источника питания по равенству показаний прибора

Для проверки транзистора его подключают к зажимам прибора в соответствии с цоколевкой, переключатель SB2 устанавливают в положение, определяемое структурой транзистора, переключатель SA1 — в положение «10». Ток  $I_B$  в цепи базы устанавливают резисторами R4 («Точно») и R5 («Грубо») при нажатой кнопке SB4 и при необходимых переключениях, определяемых табл. 8.

Испытуемый диод подключают выводами к зажимам «К» и «Э» (переключатель SA1 установлен в положение «10»), переключатель SB1 устанавливают в положение « $I_{К,н}$ , Замыкание» (SB1.1). Переключателем SB2 изменяют полярность подключения источника питания SB1. При измерении обратного тока переключатель SB3 возвращают в положение «М».

На рис. 31 представлена электрическая принципиальная схема приставки к комбинированному прибору, предназначенной для проверки диодов и транзисторов. Возможности приставки такие же, что и у описанного выше прибора радиолюбителя. Ее подключают к входным зажимам комбинированного прибора, который устанавливают в режим измерения малых значений постоянного тока.

Сопротивление резисторов R6—R8 рассчитывают по формуле

$$R = \frac{R_N}{I - I_N} I_N = \frac{U_N}{I - I_N},$$

где R — сопротивление резистора шунта (R6—R8),  $R_N$  — внутреннее сопротивление прибора на выбранном пределе измерения,  $I_N$  — выбранный предел измерения тока,  $U_N$  — падение напряжения на внутреннем сопротивлении прибора при выбранном пределе, I — значение тока, до которого необходимо расширить предел измерения приставки ( $I_B$ ;  $I_K$ ;  $I_K$ ).

Например, для прибора Ц4313  $I_N = 60$  мкА,  $U_N = 75$  мВ, значения тока I следует выбрать  $I_B = 0,6$  мА,  $I_K = 6$  мА,  $I_K = 60$  мА. Если выбрать  $I_N = 120$  мкА,  $U_N = 0,12$  В (см. технические характеристики), то значения тока I следует выбрать  $I_B = 1,2$  мА,  $I_K = 12$  мА,  $I_K = 120$  мА.

Таблица 8. Состояние переключателей прибора при измерении параметров транзисторов

Измеряемый параметр	Конечное значение шкалы, мА	Положения переключателей								SA1
		SB1 1	SB1 2	SB1 3	SB1 4	SB3		SB4		
						М	Б	Отпущен	Нажат	
$I_{К,н}$	0,1	×				×			×	10
	1	×					×		×	10
$I_{КБ0}$	0,1		×			×			×	10
	1		×				×		×	10
$I_B$	0,1			×		×			×	10
	1			×			×		×	10
	10				×	×			×	10
$h_{21Э}$	100				×		×		×	10
«Замыкание»	0,1	×				×		×		10
	1	×					×	×		10

Примечание Знак × означает включенное положение переключателя



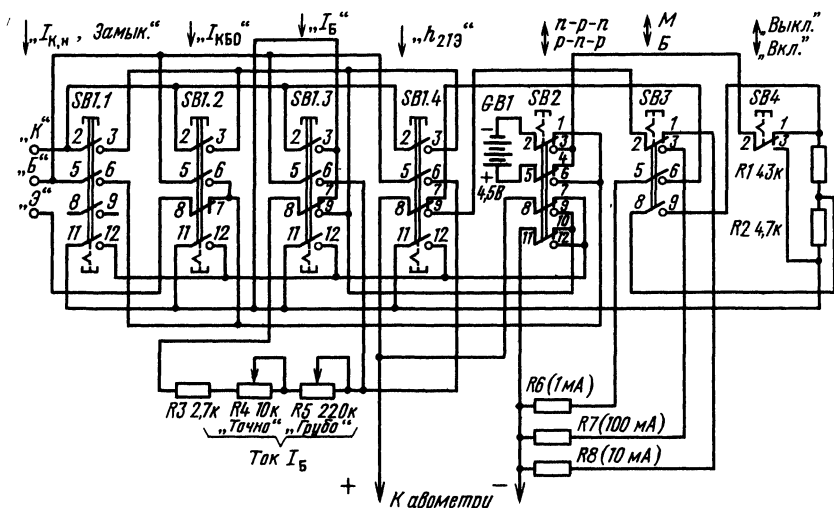


Рис. 31. Схема электрическая принципиальная приставки к комбинированному прибору

Регулировка приставки заключается в подгонке пределов измерений  $I_B$ ,  $I_K$ ,  $I_K$  по описанной выше методике.

**Прибор автолюбителя** предназначен для измерения постоянного напряжения на пределах 25 и 2,5 В, сопротивления постоянному току и частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля. Это позволяет контролировать напряжение аккумуляторной батареи в целом и отдельно каждого аккумулятора, оценивать степень его заряженности, контролировать работу генератора и регулятора напряжения, устанавливать требуемую частоту вращения коленчатого вала двигателя, проверять исправность предохранителей, ламп накаливания и других цепей системы электрооборудования автомобиля.

Прибор доступен в изготовлении и прост в наладивании. Он состоит (рис. 32) из тахометра (резисторы R1, R6—R8, диоды VD1—VD5, конденсаторы C1 и C2, микроамперметр PA1), вольтметра R2, R3, R7, R8 и омметра PA1 (R4, R7—R9, R10, источник питания G1 на 1,2...1,5 В и PA1) и нагрузочного резистора R5 с кнопкой SB1.

Вид измерения выбирают переключателем SA1.

Для измерения прибор подключают зажимом «—» к корпусу автомобиля. В положении 1 переключателя SA1 измеряют частоту вращения коленчатого вала, при этом шуп «п, U, R» прибора подключают к выводу конденсатора прерывателя. Импульсное напряжение с контактов прерывателя поступает на формирователь прямоугольных импульсов (R1, C1). Параметрический стабилизатор (R6, VD1) ограничивает импульсы по напряжению, после чего они через конденсатор C2 поступают на диодный выпрямительный мост VD2—VD5. Конденсатор C2 преобразует прямоугольные положительные импульсы в последовательность положительных и отрицательных коротких импульсов, параметры которых практически не зависят от параметров импульсов на прерывателе.

Выпрямленное напряжение измеряет милливольтметр, состоящий из микроамперметра PA1 и резистора R7. Милливольтметр измеряет среднее значение импульсного напряжения на нагрузке выпрямителя — резисторе R8. Оно пропор-

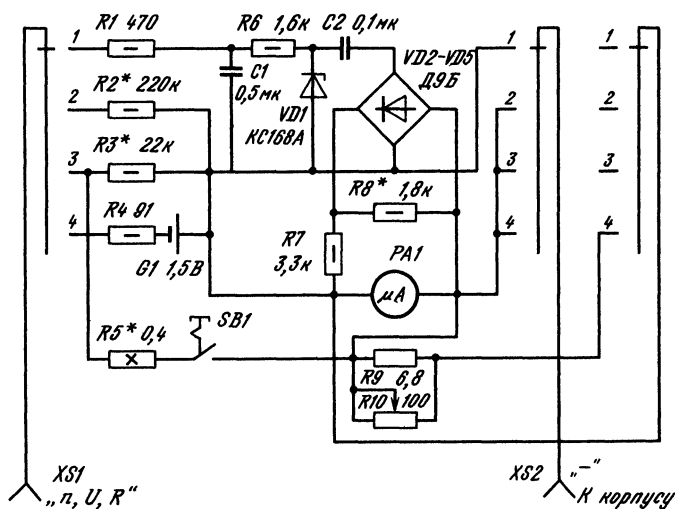


Рис. 32. Схема электрическая принципиальная прибора автолюбителя

ционально и частоте следования импульсов, и соответственно частоте вращения колнчатого вала двигателя.

В положениях 2 и 3 переключателя SA1 прибор работает как вольтметр соответственно на 25 и 2,5 В, причем на пределе 2,5 В имеется возможность подключить кнопкой SB1 параллельно входным зажимам прибора нагрузку — резистор R5, сопротивление которого вычисляют по формуле  $R5 = U_A / I_z$ , где  $U_A$  — напряжение на зажимах аккумулятора под нормальной нагрузкой, обычно  $U_A = 2$  В,  $I_z$  — номинальный ток зарядки, численно равный 0,1 номинальной емкости аккумуляторной батареи. Если при подключении резистора R5 напряжение на аккумуляторе снижается до 2...2,1 В, а в дальнейшем в течение 1..2 мин остается постоянным, можно считать, что он заряжен нормально.

В положении 4 переключателя SA1 прибор работает как омметр. На «нуль» омметр устанавливают резистором R10.

Номиналы резисторов указаны для случая использования микроамперметра с током полного отклонения 100 мкА и внутренним сопротивлением около 800 Ом.

Наладивание прибора начинают с тахометра. Прежде всего необходимо отградуировать шкалу тахометра, для этого на стекло микроамперметра наклеивают узкую дугообразную полосу тонкой бумаги (или кальки), повторяющую по форме основную шкалу, но закрывающую ее (разбирать микроамперметр не рекомендуется). От нулевой до конечной отметки основной шкалы на полосе бумаги делают отметки, расположенные равномерно, например через  $500 \text{ мин}^{-1}$  (0, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60)  $\times 100 \text{ мин}^{-1}$ , причем оцифровывают отметки через одну.

Затем тахометр в сборе подключают к источнику напряжением около 20 В, частотой 50 Гц и подборкой резистора R8 добиваются установки стрелки прибора на отметку  $1500 \text{ мин}^{-1}$ .

Пределы измерения вольтметра подгоняют по ранее описанной методике. Омметр градуируют по результатам измерения сопротивления образцовых резисторов, делая при этом соответствующие отметки на шкале.

Пределы измерения омметра при указанных на схеме номиналах — примерно от 10 до 1000 Ом

В приборе можно применить микроамперметр с другими характеристиками, но при этом придется изменить номиналы резисторов R2, R3, R7—R9.

Приставка, принципиальная электрическая схема которой представлена на рис. 33, предназначена для проверки биполярных и полевых транзисторов, а также для измерения их основных параметров

Элементы приставки рассчитаны для применения в комбинированном приборе Ц20-05. Приставку можно использовать с любым комбинированным прибором или самостоятельно с отдельным микроампервольтметром при условии пересчета номинальных сопротивлений резисторов, помеченных знаком «\*».

Приставка сконструирована на основе переключателей П2К. Переключатели SB1 и SB5 — кнопочного типа, остальные с независимой фиксацией. Переключатель SB3 — двудейный, объединенный единой клавишей. Возможно применение переключателя на четыре переключающих контакта, однако при этом увеличиваются «в глубину» габаритные размеры приставки

Резисторы R2 и R3 предназначены для ограничения и установки тока в цепи базы транзисторов. Резисторы R1, R4, R6 выполняют роль шунтов, соответственно на 15, 150 и 1,5 мА. Резисторы R5 и R7 являются делителем напряжения для подачи на затвор полевых транзисторов напряжения смещения.

Резисторы R2, R5, R7 — любого типа (желательно малогабаритные) на указанные номиналы. Резистор R3 — СП4-2М или другого типа с линейной характеристикой (группы А). В качестве резистора R3 следует применять два последовательно соединенных резистора с сопротивлениями 10...43 кОм («точно») и 300...390 кОм («грубо»)

Конструктивно приставку выполняют в виде отдельного блока или, что наиболее целесообразно, размещают внутри комбинированного прибора Ц20-05 в его нижней части, позади отсека питания, для чего в корпусе прибора высвер-

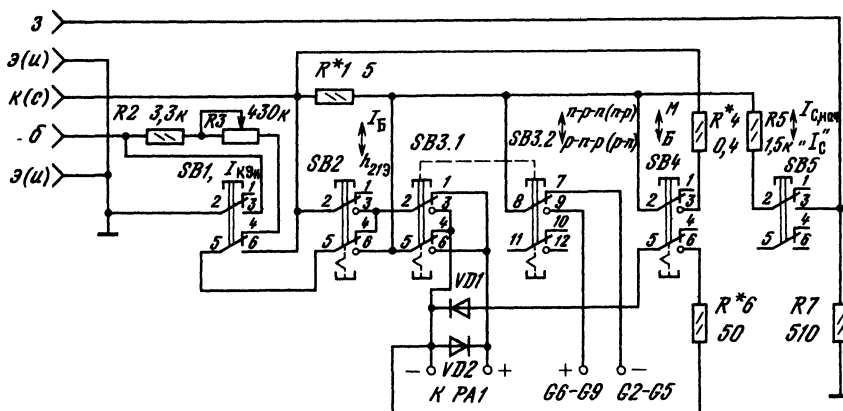


Рис. 33. Схема электрическая принципиальная приставки для измерения параметров транзисторов.

При измерении параметров полевых транзисторов кнопка SB2 должна быть нажата

ливают (прорезают) отверстия под кнопки (клавиши) и винты крепления переключателя.

Штыри переключателей укорачивают с двух сторон до 2...3 мм.

Резистор R3 размещают на боковой стенке корпуса.

Наладка приставки заключается в подборе сопротивлений резисторов R1, R4, R6 на указанные номинальные токи.

При подборе сопротивления резистора R1 необходимо нажать и зафиксировать переключатель SB2, а к зажимам эмиттер «э» и «к» подключить последовательно соединенные миллиамперметр на 15...25 мА и переменный резистор 510...910 Ом. В качестве R1 можно взять резистор с номинальными значениями 5,1...6,8 Ом и, параллельно ему подключив резисторы с номинальными сопротивлениями десятки ом, добиться максимальных показаний встроенного прибора с пределом 15 мА.

Затем при нажатой кнопке переключателя SB4 подбирают значение резистора R6. Последовательно соединенные переменный резистор 5,1...24 кОм и миллиамперметр на 1,5...2,5 мА подключают к зажимам «э» и «б». Резистор R6 берут сопротивлением 51...68 Ом, параллельно ему подключают резисторы сопротивлениями сотни ом и подбирают суммарное сопротивление резистора R3 таким образом, чтобы максимальное отклонение измерительного прибора составило 1,5 мА.

Резистор R4 — проволоочный из манганина или константана диаметром 0,3 мм, длиной 60...100 мм. Подбор сопротивления заключается в выборе длины провода, при этом максимальное отклонение встроенного в комбинированный прибор измерителя должно соответствовать 150 мА при нажатых кнопках SB2 и SB4. К зажимам «э» и «к» подключают последовательно соединенные переменный резистор сопротивлением 51...100 Ом и миллиамперметр на 150...250 мА.

В качестве R4 возможно применение резистора типа C2-34 или C5-43 сопротивлением 0,5 Ом с последующим подключением параллельно резисторов с номинальным значением единицы ом.

При выполнении операций по наладке приставки следует использовать внешний источник питания, можно однополярный.

Перед работой с приставкой необходимо убедиться, что все кнопки прибора Ц20-05 отжаты, в том числе и кнопка «Вкл.»

Порядок работы следующий:

ручку резистора (резисторов) R3 установить в крайнее левое положение, что соответствует максимальному значению сопротивления;

установить переключатели SB3 и SB4 в соответствии с проводимостью и мощностью испытуемого транзистора;

подключить испытуемый транзистор к выходным зажимам;

при малом отклонении стрелки прибора, вращая ручку резистора R3, убедиться в увеличении показаний (отсутствие показаний прибора говорит об обрыве в цепи эмиттер — база транзистора);

кратковременно нажать кнопку SB1 («зашкаливание» стрелки прибора говорит о пробое перехода эмиттер — коллектор транзистора или неправильном выборе проводимости), прибор должен показать значение тока  $I_{К.н}$  по шкале 30, при этом показания в делениях необходимо умножить на 4 мкА;

ручкой резистора R3 установить стрелку прибора на отметку 10 и нажать кнопку (клавишу) переключателя SB2, снять отсчет в делениях по шкале 30 и умножить на 10, полученное значение соответствует коэффициенту передачи тока транзистора  $h_{21э}$ , если стрелка прибора «зашкаливает», то ручкой резистора R3 выставить стрелку прибора в пределах шкалы, отжать кнопку SB2 и в меньшую сторону выставить значение тока базы, кратное 10 делениям, а

именно 5; 2,5 делений, и соответственно при измерении коэффициента  $h_{21Э}$  отсчет по шкале 30 следует умножать на 20 и 40.

При проверке полевых транзисторов нажать кнопку переключателя SB2 и установить тип перехода переключателем SB3, подключить транзистор к входным зажимам и снять отсчет по шкале 0—30 прибора, показания в делениях умножить на 0,5 мА ( $I_{C \text{ нач}}$ );

нажать кнопку SB5 и снять отсчет в делениях, умножив на 0,5 мА ( $I_C$ );

вычислить значение крутизны полевого транзистора по формуле

$$S = \frac{I_{C, \text{нап}} - I_C}{1,5}.$$

Приставка к комбинированному прибору Ц20-05, электрическая принципиальная схема которой приведена на рис. 34, предназначена для измерения емкости конденсаторов от единиц пикофард до единиц микрофард, емкости монтажа, емкости переходов полупроводниковых приборов, определения места обрыва кабелей. Приставка может служить генератором фиксированных частот.

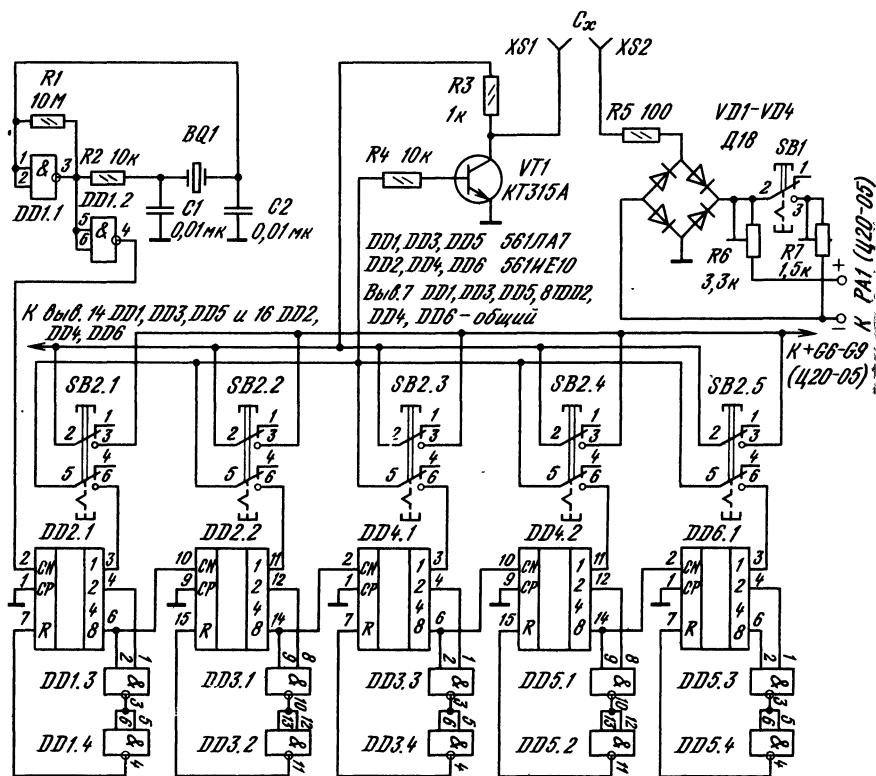


Рис. 34. Схема электрическая принципиальная для измерения емкостей конденсаторов

Диапазон измеряемых емкостей разбит на 10 поддиапазонов: 0...100, 0...300; 0...1000; 0...3000; 0...10 000; 0...30 000; 0...100 000 пФ; 0...0,3; 0...1; 0...3 мкФ.

«Шкала» приставки практически линейна. Погрешность измерения не превышает 5 %.

Принцип действия приставки основан на измерении средневпрямленного значения тока, проходящего через измеряемую емкость под действием импульсного напряжения прямоугольной формы со скважностью, равной 2.

Значение тока определяется частотой импульсного напряжения и измеряемой емкостью.

Приставка состоит из кварцевого генератора (DD1.1, DD1.2, R1, R2, C1, C2, BQ1), делителя частоты (DD1.3, DD1.4, DD2—DD6), коммутатора SB2, ключа VT1 и измерителя VD1—VD4, R5—R7, PA1 (Ц20-05).

Кварцевый резонатор может иметь резонансную частоту 200...1000 кГц.

Делитель частоты выполнен из пяти декадных счетчиков на базе двояных 4-разрядных двоичных счетчиков.

Выходом каждого счетчика является выход первого триггера, откуда снимается выходной сигнал прямоугольной формы со скважностью, равной 2, что позволило получить практически линейную характеристику приставки, а также дискретно изменять пределы измерения, не подстраивая каждый из пределов.

Пределы измерения, кратные десяти, выбирают с помощью переключателя SB2, смежный предел задается и настраивается с помощью шунтирующего резистора R7.

Ключ VT1 необходим для согласования маломощного выхода делителя частоты с выходом генератора.

В приставке использованы: переключатель SB1 любой, например П2К с независимой фиксацией, МТ-1; переключатель SB2 типа П2К с зависимой фиксацией; резисторы R1—R5 малогабаритные типа МЛТ-0,125 или другие, R6, R7 — подстроечные типа СП5-2; конденсаторы керамические типа КТ или КМ. Вместо транзистора КТ315А можно применить транзисторы КТ315 с любым буквенным индексом или 2Т312. Микросхемы серии 561 можно заменить микросхемами серии 564 без какого-либо изменения электрической схемы. В качестве VD1—VD4 можно использовать диод типа Д9 или Д2.

Конструктивно приставка представляет собой переключатель со смонтированной на нем платой с элементами. Если приставка выполнена внутри прибора Ц20-05М1, то «штырьки» переключателя укорачивают с обеих сторон до 2...3 мм и все устройство размещают за отсеком питания в нижней части прибора.

Настройка устройства заключается в измерении известных значений емкостей конденсаторов, вначале настраивают 0...100 или 0...1000 пФ с помощью резистора R6, используя шкалу 0...10, а затем смежный предел 0...300 пФ.

При настройке следует исключить влияние емкости соединительных проводов и касания входных зажимов при измерении.

Чем выше частота генератора, тем выше чувствительность приставки, так при частоте генератора 500...600 кГц нижний предел может быть 0...30 пФ.

Работа с прибором проста и особых навыков не требует. При определении места обрыва кабеля или двухпроводной линии проводят два измерения С1 и С2 с обеих сторон кабеля и измеряют длину кабеля l, тогда расстояние до места обрыва кабеля

$$l_1 = \frac{C1 + C2}{1} C1.$$

## СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

### Ампервольтметр АВО-5М1

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току и относительного уровня переменного напряжения.

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 9 и на рис. 35—37.

Номинальная частотная область для пределов 3...1200 В составляет 45...1000 Гц, для предела 6000 В — 45...55 Гц.

Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В на всех пределах измерения постоянного напряжения и 2 кОм/В на всех пределах измерения переменного напряжения (табл. 10).

Рабочая температура —10...+50 °С, относительная влажность до 60 %.

В приборе применен магнитоэлектрический механизм типа М24-5 с номинальным током 50 мкА и внутренним сопротивлением 2250 Ом.

Для питания прибора используют сухой элемент на 1,6 В и пять элементов 3336У.

Сопротивления резисторов должны соответствовать указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 11)

Таблица 9. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В
6000; 1200; 600 300; 12,3 В	Постоянный	50	—
6000; 1200; 600 300; 12,3 В	Переменный	500	—
12 000; 1200; 120; 30; 3; 0,3; 0,06 мкА	Постоянный	—	0,27
12; 1,2 А	Переменный	—	0,08
120 мА	»	—	0,5
30 мА	»	—	0,8
3 мА	»	—	2
Примечание Основная погрешность $\pm 4\%$			

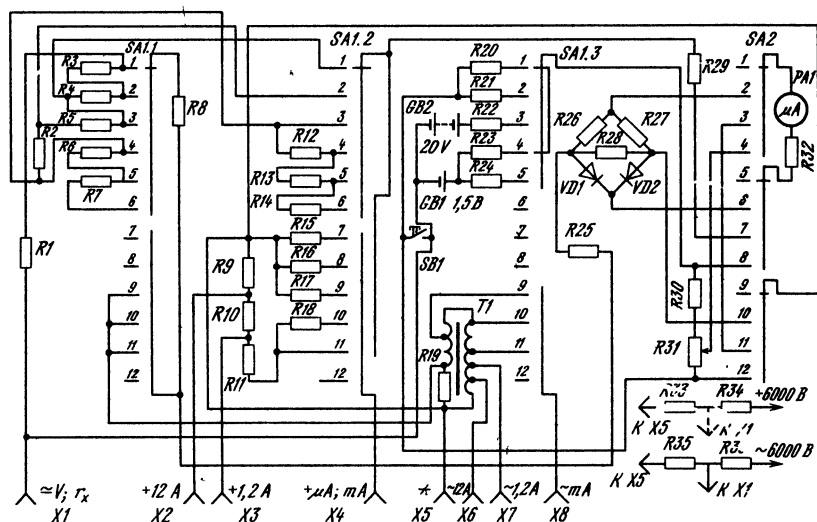


Рис. 35. Схема электрическая принципиальная ампервольтметра АВО-5М1

Таблица 10. Пределы измерения сопротивления и уровни передачи переменного напряжения

Предел измерения	Конечное значение измеряемого параметра	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega$	3...300 Ом	0,5	1,5	} $\pm 86$	$\pm 2,5$
$\Omega \times 100$	0,3...30 кОм	0,05	1,5		
$\Omega \times 10\,000$	0,03...3 МОм	0,06	20		
3V	-12...+12	—	—	47	$\pm 4$



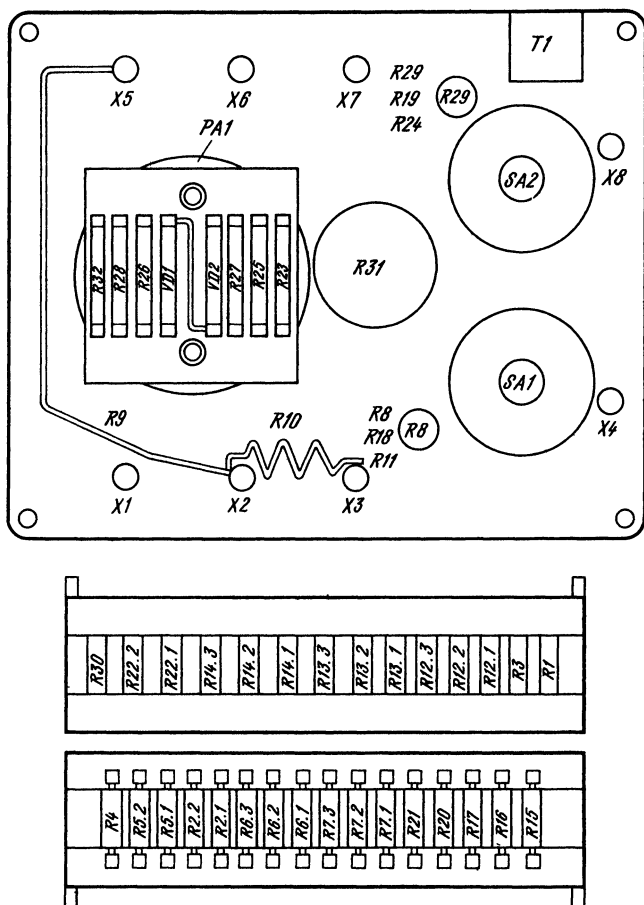


Рис. 36. Схема расположения элементов ампервольтомметра АВО-5М1

Пределы		Элементы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	PA1	SA1.1	SA1.2	SA1.3	SA1.4	SA1.5	SA1.6	SA1.7	SA1.8	SA1.9	SA1.10	SA1.11	SA1.12	SA1.13	SA1.14	SA1.15	SA1.16	SA1.17	SA1.18	SA1.19	SA1.20	SA1.21	SA1.22	SA1.23	SA1.24	SA1.25	SA1.26	SA1.27	SA1.28	SA1.29	SA1.30	SA1.31	SA1.32	SA1.33	SA1.34	SA1.35	SA1.36	SA1.37	SA1.38	SA1.39	SA1.40	SA1.41	SA1.42	SA1.43	SA1.44	SA1.45	SA1.46	SA1.47	SA1.48	SA1.49	SA1.50	SA1.51	SA1.52	SA1.53	SA1.54	SA1.55	SA1.56	SA1.57	SA1.58	SA1.59	SA1.60	SA1.61	SA1.62	SA1.63	SA1.64	SA1.65	SA1.66	SA1.67	SA1.68	SA1.69	SA1.70	SA1.71	SA1.72	SA1.73	SA1.74	SA1.75	SA1.76	SA1.77	SA1.78	SA1.79	SA1.80	SA1.81	SA1.82	SA1.83	SA1.84	SA1.85	SA1.86	SA1.87	SA1.88	SA1.89	SA1.90	SA1.91	SA1.92	SA1.93	SA1.94	SA1.95	SA1.96	SA1.97	SA1.98	SA1.99	SA1.100	SA1.101	SA1.102	SA1.103	SA1.104	SA1.105	SA1.106	SA1.107	SA1.108	SA1.109	SA1.110	SA1.111	SA1.112	SA1.113	SA1.114	SA1.115	SA1.116	SA1.117	SA1.118	SA1.119	SA1.120	SA1.121	SA1.122	SA1.123	SA1.124	SA1.125	SA1.126	SA1.127	SA1.128	SA1.129	SA1.130	SA1.131	SA1.132	SA1.133	SA1.134	SA1.135	SA1.136	SA1.137	SA1.138	SA1.139	SA1.140	SA1.141	SA1.142	SA1.143	SA1.144	SA1.145	SA1.146	SA1.147	SA1.148	SA1.149	SA1.150	SA1.151	SA1.152	SA1.153	SA1.154	SA1.155	SA1.156	SA1.157	SA1.158	SA1.159	SA1.160	SA1.161	SA1.162	SA1.163	SA1.164	SA1.165	SA1.166	SA1.167	SA1.168	SA1.169	SA1.170	SA1.171	SA1.172	SA1.173	SA1.174	SA1.175	SA1.176	SA1.177	SA1.178	SA1.179	SA1.180	SA1.181	SA1.182	SA1.183	SA1.184	SA1.185	SA1.186	SA1.187	SA1.188	SA1.189	SA1.190	SA1.191	SA1.192	SA1.193	SA1.194	SA1.195	SA1.196	SA1.197	SA1.198	SA1.199	SA1.200	SA1.201	SA1.202	SA1.203	SA1.204	SA1.205	SA1.206	SA1.207	SA1.208	SA1.209	SA1.210	SA1.211	SA1.212	SA1.213	SA1.214	SA1.215	SA1.216	SA1.217	SA1.218	SA1.219	SA1.220	SA1.221	SA1.222	SA1.223	SA1.224	SA1.225	SA1.226	SA1.227	SA1.228	SA1.229	SA1.230	SA1.231	SA1.232	SA1.233	SA1.234	SA1.235	SA1.236	SA1.237	SA1.238	SA1.239	SA1.240	SA1.241	SA1.242	SA1.243	SA1.244	SA1.245	SA1.246	SA1.247	SA1.248	SA1.249	SA1.250	SA1.251	SA1.252	SA1.253	SA1.254	SA1.255	SA1.256	SA1.257	SA1.258	SA1.259	SA1.260	SA1.261	SA1.262	SA1.263	SA1.264	SA1.265	SA1.266	SA1.267	SA1.268	SA1.269	SA1.270	SA1.271	SA1.272	SA1.273	SA1.274	SA1.275	SA1.276	SA1.277	SA1.278	SA1.279	SA1.280	SA1.281	SA1.282	SA1.283	SA1.284	SA1.285	SA1.286	SA1.287	SA1.288	SA1.289	SA1.290	SA1.291	SA1.292	SA1.293	SA1.294	SA1.295	SA1.296	SA1.297	SA1.298	SA1.299	SA1.300	SA1.301	SA1.302	SA1.303	SA1.304	SA1.305	SA1.306	SA1.307	SA1.308	SA1.309	SA1.310	SA1.311	SA1.312	SA1.313	SA1.314	SA1.315	SA1.316	SA1.317	SA1.318	SA1.319	SA1.320	SA1.321	SA1.322	SA1.323	SA1.324	SA1.325	SA1.326	SA1.327	SA1.328	SA1.329	SA1.330	SA1.331	SA1.332	SA1.333	SA1.334	SA1.335	SA1.336	SA1.337	SA1.338	SA1.339	SA1.340	SA1.341	SA1.342	SA1.343	SA1.344	SA1.345	SA1.346	SA1.347	SA1.348	SA1.349	SA1.350	SA1.351	SA1.352	SA1.353	SA1.354	SA1.355	SA1.356	SA1.357	SA1.358	SA1.359	SA1.360	SA1.361	SA1.362	SA1.363	SA1.364	SA1.365	SA1.366	SA1.367	SA1.368	SA1.369	SA1.370	SA1.371	SA1.372	SA1.373	SA1.374	SA1.375	SA1.376	SA1.377	SA1.378	SA1.379	SA1.380	SA1.381	SA1.382	SA1.383	SA1.384	SA1.385	SA1.386	SA1.387	SA1.388	SA1.389	SA1.390	SA1.391	SA1.392	SA1.393	SA1.394	SA1.395	SA1.396	SA1.397	SA1.398	SA1.399	SA1.400	SA1.401	SA1.402	SA1.403	SA1.404	SA1.405	SA1.406	SA1.407	SA1.408	SA1.409	SA1.410	SA1.411	SA1.412	SA1.413	SA1.414	SA1.415	SA1.416	SA1.417	SA1.418	SA1.419	SA1.420	SA1.421	SA1.422	SA1.423	SA1.424	SA1.425	SA1.426	SA1.427	SA1.428	SA1.429	SA1.430	SA1.431	SA1.432	SA1.433	SA1.434	SA1.435	SA1.436	SA1.437	SA1.438	SA1.439	SA1.440	SA1.441	SA1.442	SA1.443	SA1.444	SA1.445	SA1.446	SA1.447	SA1.448	SA1.449	SA1.450	SA1.451	SA1.452	SA1.453	SA1.454	SA1.455	SA1.456	SA1.457	SA1.458	SA1.459	SA1.460	SA1.461	SA1.462	SA1.463	SA1.464	SA1.465	SA1.466	SA1.467	SA1.468	SA1.469	SA1.470	SA1.471	SA1.472	SA1.473	SA1.474	SA1.475	SA1.476	SA1.477	SA1.478	SA1.479	SA1.480	SA1.481	SA1.482	SA1.483	SA1.484	SA1.485	SA1.486	SA1.487	SA1.488	SA1.489	SA1.490	SA1.491	SA1.492	SA1.493	SA1.494	SA1.495	SA1.496	SA1.497	SA1.498	SA1.499	SA1.500	SA1.501	SA1.502	SA1.503	SA1.504	SA1.505	SA1.506	SA1.507	SA1.508	SA1.509	SA1.510	SA1.511	SA1.512	SA1.513	SA1.514	SA1.515	SA1.516	SA1.517	SA1.518	SA1.519	SA1.520	SA1.521	SA1.522	SA1.523	SA1.524	SA1.525	SA1.526	SA1.527	SA1.528	SA1.529	SA1.530	SA1.531	SA1.532	SA1.533	SA1.534	SA1.535	SA1.536	SA1.537	SA1.538	SA1.539	SA1.540	SA1.541	SA1.542	SA1.543	SA1.544	SA1.545	SA1.546	SA1.547	SA1.548	SA1.549	SA1.550	SA1.551	SA1.552	SA1.553	SA1.554	SA1.555	SA1.556	SA1.557	SA1.558	SA1.559	SA1.560	SA1.561	SA1.562	SA1.563	SA1.564	SA1.565	SA1.566	SA1.567	SA1.568	SA1.569	SA1.570	SA1.571	SA1.572	SA1.573	SA1.574	SA1.575	SA1.576	SA1.577	SA1.578	SA1.579	SA1.580	SA1.581	SA1.582	SA1.583	SA1.584	SA1.585	SA1.586	SA1.587	SA1.588	SA1.589	SA1.590	SA1.591	SA1.592	SA1.593	SA1.594	SA1.595	SA1.596	SA1.597	SA1.598	SA1.599	SA1.600	SA1.601	SA1.602	SA1.603	SA1.604	SA1.605	SA1.606	SA1.607	SA1.608	SA1.609	SA1.610	SA1.611	SA1.612	SA1.613	SA1.614	SA1.615	SA1.616	SA1.617	SA1.618	SA1.619	SA1.620	SA1.621	SA1.622	SA1.623	SA1.624	SA1.625	SA1.626	SA1.627	SA1.628	SA1.629	SA1.630	SA1.631	SA1.632	SA1.633	SA1.634	SA1.635	SA1.636	SA1.637	SA1.638	SA1.639	SA1.640	SA1.641	SA1.642	SA1.643	SA1.644	SA1.645	SA1.646	SA1.647	SA1.648	SA1.649	SA1.650	SA1.651	SA1.652	SA1.653	SA1.654	SA1.655	SA1.656	SA1.657	SA1.658	SA1.659	SA1.660	SA1.661	SA1.662	SA1.663	SA1.664	SA1.665	SA1.666	SA1.667	SA1.668	SA1.669	SA1.670	SA1.671	SA1.672	SA1.673	SA1.674	SA1.675	SA1.676	SA1.677	SA1.678	SA1.679	SA1.680	SA1.681	SA1.682	SA1.683	SA1.684	SA1.685	SA1.686	SA1.687	SA1.688	SA1.689	SA1.690	SA1.691	SA1.692	SA1.693	SA1.694	SA1.695	SA1.696	SA1.697	SA1.698	SA1.699	SA1.700	SA1.701	SA1.702	SA1.703	SA1.704	SA1.705	SA1.706	SA1.707	SA1.708	SA1.709	SA1.710	SA1.711	SA1.712	SA1.713	SA1.714	SA1.715	SA1.716	SA1.717	SA1.718	SA1.719	SA1.720	SA1.721	SA1.722	SA1.723	SA1.724	SA1.725	SA1.726	SA1.727	SA1.728	SA1.729	SA1.730	SA1.731	SA1.732	SA1.733	SA1.734	SA1.735	SA1.736	SA1.737	SA1.738	SA1.739	SA1.740	SA1.741	SA1.742	SA1.743	SA1.744	SA1.745	SA1.746	SA1.747	SA1.748	SA1.749	SA1.750	SA1.751	SA1.752	SA1.753	SA1.754	SA1.755	SA1.756	SA1.757	SA1.758	SA1.759	SA1.760	SA1.761	SA1.762	SA1.763	SA1.764	SA1.765	SA1.766	SA1.767	SA1.768	SA1.769	SA1.770	SA1.771	SA1.772	SA1.773	SA1.774	SA1.775	SA1.776	SA1.777	SA1.778	SA1.779	SA1.780	SA1.781	SA1.782	SA1.783	SA1.784	SA1.785	SA1.786	SA1.787	SA1.788	SA1.789	SA1.790	SA1.791	SA1.792	SA1.793	SA1.794	SA1.795	SA1.796	SA1.797	SA1.798	SA1.799	SA1.800	SA1.801	SA1.802	SA1.803	SA1.804	SA1.805	SA1.806	SA1.807	SA1.808	SA1.809	SA1.810	SA1.811	SA1.812	SA1.813	SA1.814	SA1.815	SA1.816	SA1.817	SA1.818	SA1.819	SA1.820	SA1.821	SA1.822	SA1.823	SA1.824	SA1.825	SA1.826	SA1.827	SA1.828	SA1.829	SA1.830	SA1.831	SA1.832	SA1.833	SA1.834	SA1.835	SA1.836	SA1.837	SA1.838	SA1.839	SA1.840	SA1.841	SA1.842	SA1.843	SA1.844	SA1.845	SA1.846	SA1.847	SA1.848	SA1.849	SA1.850	SA1.851	SA1.852	SA1.853	SA1.854	SA1.855	SA1.856	SA1.857	SA1.858	SA1.859	SA1.860	SA1.861	SA1.862	SA1.863	SA1.864	SA1.865	SA1.866	SA1.867	SA1.868	SA1.869	SA1.870	SA1.871	SA1.872	SA1.873	SA1.874	SA1.875	SA1.876	SA1.877	SA1.878	SA1.879	SA1.880	SA1.881	SA1.882	SA1.883	SA1.884	SA1.885	SA1.886	SA1.887	SA1.888	SA1.889	SA1.890	SA1.891	SA1.892	SA1.893	SA1.894	SA1.895	SA1.896	SA1.897	SA1.898	SA1.899	SA1.900	SA1.901	SA1.902	SA1.903	SA1.904	SA1.905	SA1.906	SA1.907	SA1.908	SA1.909	SA1.910	SA1.911	SA1.912	SA1.913	SA1.914	SA1.915	SA1.916	SA1.917	SA1.918	SA1.919	SA1.920	SA1.921	SA1.922	SA1.923	SA1.924	SA1.925	SA1.926	SA1.927	SA1.928	SA1.929	SA1.930	SA1.931	SA1.932	SA1.933	SA1.934	SA1.935	SA1.936	SA1.937	SA1.938	SA1.939	SA1.940	SA1.941	SA1.942	SA1.943	SA1.944	SA1.945	SA1.946	SA1.947	SA1.948	SA1.949	SA1.950	SA1.951	SA1.952	SA1.953	SA1.954	SA1.955	SA1.956	SA1.957	SA1.958	SA1.959	SA1.960	SA1.961	SA1.962	SA1.963	SA1.964	SA1.965	SA1.966	SA1.967	SA1.968	SA1.969	SA1.970	SA1.971	SA1.972	SA1.973	SA1.974	SA1.975	SA1.976	SA1.977	SA1.978	SA1.979	SA1.980	SA1.981	SA1.982	SA1.983	SA1.984	SA1.985	SA1.986	SA1.987	SA1.988	SA1.989	SA1.990	SA1.991	SA1.992	SA1.993	SA1.994	SA1.995	SA1.996	SA1.997	SA1.998	SA1.999	SA1.1000	SA1.1001	SA1.1002	SA1.1003	SA1.1004	SA1.1005	SA1.1006	SA1.1007	SA1.1008	SA1.1009	SA1.1010	SA1.1011	SA1.1012	SA1.1013	SA1.1014	SA1.1015	SA1.1016	SA1.1017	SA1.1018	SA1.1019	SA1.1020	SA1.1021	SA1.1022	SA1.1023	SA1.1024	SA1.1025	SA1.1026	SA1.1027	SA1.1028	SA1.1029	SA1.1030	SA1.1031	SA1.1032	SA1.1033	SA1.1034	SA1.1035	SA1.1036	SA1.1037	SA1.1038	SA1.1039	SA1.1040	SA1.1041	SA1.1042	SA1.1043	SA1.1044	SA1.1045	SA1.1046	SA1.1047	SA1.1048	SA1.1049	SA1.1050	SA1.1051	SA1.1052	SA1.1053	SA1.1054	SA1.1055	SA1.1056	SA1.1057	SA1.1058	SA1.1059	SA1.1060	SA1.1061	SA1.1062	SA1.1063	SA1.1064	SA1.1065	SA1.1066	SA1.1067	SA1.1068	SA1.1069	SA1.1070	SA1.1071	SA1.1072	SA1.1073	SA1.1074	SA1.1075	SA1.1076	SA1.1077	SA1.1078	SA1.1079	SA1.1080	SA1.1081	SA1.1082	SA1.1083	SA1.1084	SA1.1085	SA1.1086	SA1.1087	SA1.1088	SA1.1089	SA1.1090	SA1.1091	SA1.1092	SA1.1093	SA1.1094	SA1.1095	SA1.1096	SA1.1097	SA1.1098	SA1.1099	SA1.1100	SA1.1101

Рис. 37 Карта электрических цепей ампервольтметра АВО-5М1

Таблица 11 Перечень элементов к принципиальной электрической схеме ампервольтметра АВО-5М1

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
Резисторы			
R1	1000±3 Ом, проволочный	1	Для приборов АВО-5М1Т сопротивление проволочное То же
R2	ВС-0,5-360±3,6 кОм	1	
R3	УЛИ-0,25-18±0,18 кОм	1	
R4	УЛИ-0,25-36±0,36 кОм	1	
R5	ВС-0,5-180±1,8 кОм	1	
R6	ВС-0,5-600±6 кОм	1	
R7	ВС-0,5-1200±12 кОм	1	
R8	2000±6 Ом, проволочный	1	
R9	0,0209 Ом, проволочный	1	
R10	0,188±0,00056 Ом, проволочный	1	
R11	1,88±0,0056 Ом, проволочный	1	
R12	ВС-0,5-5400±54 кОм	1	
R13	ВС-0,5-6000±60 кОм	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
R14	BC-0,5-12±0,12 МОм	1	Подгоночное
R15	BC-0,5-24±2,4 кОм	1	
R16	1000±3 Ом, проволочный	1	
R17	84,6±0,25 Ом, проволочный	1	
R18	6,35±0,019 Ом, проволочный	1	
R19	4...6,5 кОм, проволочный	1	
R20	5,45±0,016 Ом, проволочный	1	
R21	700±2,1 Ом, проволочный	1	
R22	BC-0,5-296±2,96 кОм	1	
R23	24,6±0,0738 Ом, проволочный	1	
R24	2460±7,38 Ом, проволочный	1	
R25	300...500 Ом, проволочный	1	
R26	BC-0,5-2000±200 Ом	1	
R27	BC-0,5-2000±200 Ом	1	
R28	450...700 Ом, проволочный	1	
R29	2500±7,5 Ом, проволочный	1	
R30	BC-0,5-2700±270 Ом	1	»
R31	11±1,1 кОм, проволочный	1	
R32	250...900 Ом, проволочный	1	
R33	BC-0,5-7,5±0,75 МОм	1	
R34	BC-0,5-119±1 МОм	1	
R35	BC-0,5-750±75 кОм	1	
R36	BC-0,5-11,9±0,1 МОм	1	

## Диоды

VD1, VD2	Выпрямитель купоросный ВКВ-7-1А	2	
----------	---------------------------------	---	--

## Комбинированный прибор Ц20-05

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току и уровня передачи переменного напряжения.

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 12—14 и на рис. 38—40.

Входное сопротивление прибора при измерении постоянного и переменного напряжения составляет 20 кОм/В. Рабочая температура —10...+40 °С, относительная влажность окружающего воздуха до 90 % при температуре 30 °С.

В приборе применен магнитоэлектрический механизм на кернах с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 150 мкА.

Питание прибора осуществляется от девяти элементов типа 316. Разность значений напряжений источников G2—G5 и G6—G9 не должна превышать 1,2 В.

При измерении уровня передачи переменного напряжения на пределе 3V отсчет производится непосредственно по шкале «dB». При переходе на другие пределы к показанию прибора необходимо прибавить число, указанное в табл. 15.

Сопротивления резисторов должны соответствовать указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 16).

**Таблица 12. Основные технические характеристики встроенного ампервольтметра**

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, мВ
1000; 300; 100; 30; 10; 3,1; 0,3; 0,1 В	Постоянный	50	—
1000; 300; 100; 30; 10; 3,1; 0,3; 0,1 В	Переменный	50	—
1000; 300; 100; 30; 10; 3,1; 0,3; 0,1 мА	Постоянный	—	60
1000; 300; 100; 30; 10; 3,1; 0,3; 0,1 мА	Переменный	—	60

Примечание Основная погрешность  $\pm 4\%$

**Таблица 13. Частотные параметры прибора**

Предел измерения, В	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
1000	20...55	20...55
300; 100	20...500	20...500
30	20...5000	20...5000
10; 3; 1; 0,3; 0,1	20...20 000	20...20 000

**Таблица 14. Основные технические параметры встроенного омметра и измерителя уровня переменного напряжения**

Предел измерения	Конечное значение параметра	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega \times 1$ $\Omega \times 10$ $\Omega \times 100$ $\Omega \times 1000$ dB	0...1 кОм 0...10 кОм 0...100 кОм 0...1000 кОм —10...+12	30 3 0,3 0,03 0,05	$\left. \begin{array}{c} 1,5 \\ \\ \end{array} \right\}$ —	64 52	$\pm 2,5$ $\pm 4$

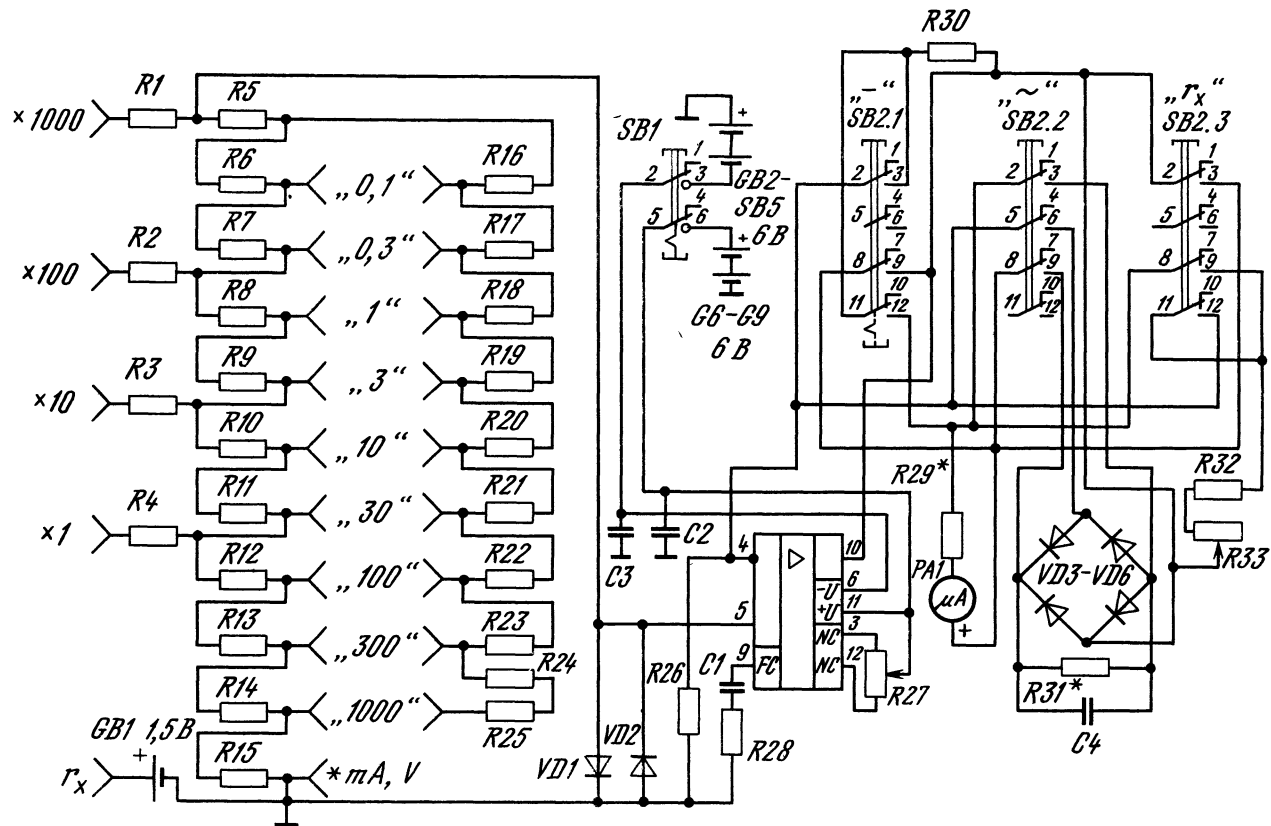


Рис. 38. Схема принципиальная электрическая комбинированного прибора Ц20-05

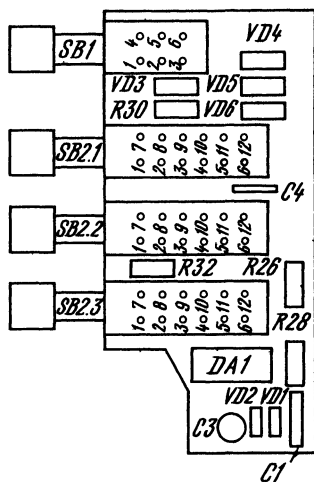
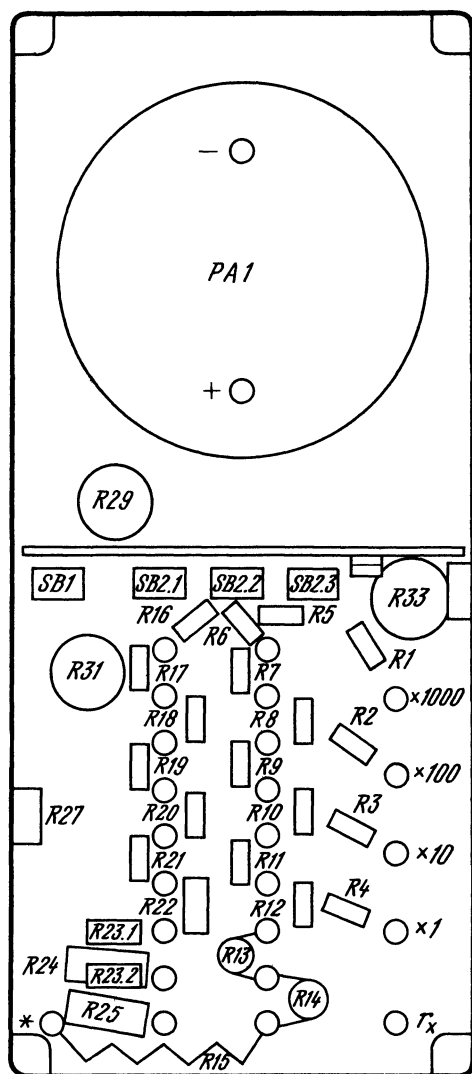


Рис. 39. Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц20-05

Пределы			Элементы																								
			R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24, R25	
V	"—"	1000				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		300				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		100				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		30				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		10				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		3				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		1				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0,3				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0,1				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	"~"	1000				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		300				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		100				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		30				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		10				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		3				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		1				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0,3				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0,1				X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
mA	"—"	1000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		300				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		100				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		30				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		10				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		3				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		1				X	X	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+										
		0,3				X	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
		0,1				X	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
	"~"	1000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		300				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		100				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		30				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		10				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+										
		3				X	X	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+										
		1				X	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
		0,3				X	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
		0,1				X	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
r <sub>x</sub>	x1				+	X	X	X	X	X	X	X	+	+	+	+											
	x10			+		X	X	X	X	+	+	+	+	+	+	+											
	x100		+			X	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+											
	x1000	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+											

Рис. 40 Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц20-05

GB1	R32, R33			D11, G02-G04, R26			R27, D11, D12, D3, D5			C1, R28	R29, PA1			R30	W3-V08, R33, C4			SB1		SB2.1	SB2.2			SB2.3			
	2-3	5-6	7-9	2-3	5-6	7-9	11-12	2-3	5-6		7-9	11-12	2-3		5-6	7-9	11-12										
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X					X	X				X	X											
				X	X																						



Таблица 15. Поправочные числа к пределам измерений

Предел измерения, В	0,1	0,3	1	3	10	30	100	300	1000
Поправочное число, дБ	—30	—20	—10	0	+10	+20	+30	+40	+50

Таблица 16. Перечень элементов к принципиальной схеме комбинированного прибора Ц20-05

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	C2-29B-0,125-48,1 кОм $\pm 1\%$	1	
R2	C2-29B-0,125-4,81 кОм $\pm 1\%$	1	
R3	C2-29B-0,125-481 Ом $\pm 1\%$	1	
R4	C2-29B-0,25-48,1 Ом $\pm 1\%$	1	
R5	C2-29B-0,125-665 Ом $\pm 1\%$	1	
R6	C2-29B-0,125-499 Ом $\pm 1\%$	1	
R7	C2-29B-0,125-332 Ом $\pm 1\%$	1	
R8	C2-29B-0,125-177 Ом $\pm 1\%$	1	
R9	C2-29B-0,25-33,2 Ом $\pm 1\%$	1	
R10	C2-29B-0,125-11,7 Ом $\pm 1\%$	1	
R11	C2-29B-0,125-3,32 кОм $\pm 1\%$	1	
R12	C2-29B-0,125-1,17 Ом $\pm 1\%$	1	
R13	0,333 $\pm$ 0,003 Ом	1	Шунт
R14	0,117 $\pm$ 0,001 Ом	1	»
R15	0,05 $\pm$ 0,0005 Ом	1	»
R16	C2-29B-0,125-1 кОм $\pm 1\%$	1	
R17	C2-29B-0,125-4,02 кОм $\pm 1\%$	1	
R18	C2-29B-0,125-14 кОм $\pm 1\%$	1	
R19	C2-29B-0,125-40,2 кОм $\pm 1\%$	1	
R20	C2-29B-0,125-140 кОм $\pm 1\%$	1	
R21	C2-29B-0,125-402 кОм $\pm 1\%$	1	
R22	C2-29B-0,25-1,4 МОм $\pm 1\%$	1	
R23	C2-29B-0,25-4,02 МОм $\pm 1\%$	1	
R24	C2-29B-1,0-6,04 МОм $\pm 1\%$	1	
R25	C2-29B-1,0-7,96 МОм $\pm 1\%$	1	
R26	C2-29B-0,125-249 Ом $\pm 1\%$	1	
R27	СПЗ-39НА-1-47 кОм $\pm 20\%$	1	
R28	МЛТ-0,25-39 Ом $\pm 10\%$	1	
R29*	Катушка 5ПБ.520.281-18	1	400...600 Ом
R30	C2-29B-0,125-3,01 кОм $\pm 1\%$	1	
R31*	Катушка 5ПБ.520.281-19	1	4...6 кОм
R32	МЛТ-0,25-1 кОм $\pm 10\%$	1	
R33	СПЗ-9А-4,7 кОм $\pm 20\%$	1	
<i>Конденсаторы</i>			
C1	K10-7B-H30-3300 пФ $\pm 20\%$	1	
C2, C3*	K50-16-10 B-20 мкФ	2	
C4	K10-7B-M750-62 пФ $\pm 10\%$	1	
V1—V6	Диоды КД521В	6	
D1	Микросхема КР551УД1А	1	

\* Подбирают при регулировке

## Комбинированный прибор Ц4311

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45...16 000 Гц. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей приведены в табл. 17—19 и на рис. 41—49.

Прибор можно использовать как образцовый при поверке других комбинированных приборов.

Входное сопротивление прибора 3,3 кОм/В при измерении постоянного напряжения и  $\sqrt{3}$  кОм/В при измерении переменного напряжения.

В приборе применен измерительный механизм магнитоэлектрической системы с внешним магнитом. Рамка подвешена на растяжках ПлСр-20М 1,0 при натяжении  $100 \pm 20$  г. Ток полного отклонения 300 мкА, сопротивление рамки не более 75 Ом (180 витков провода ПЭС-1 0,06). Встроенная батарея 3336 (или 3336Л) служит для питания узла защиты от перегрузок.

Сопротивление всех резисторов, за исключением R17, R24, R26, R28, R32, R33, R39, R45, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 20).

Таблица 17. Основные технические параметры встроенного в прибор ампервольтметра постоянного тока

Напряжение, В	Ток полного отклонения, мА	Ток	Падение напряжения на зажимах, В	Напряжение, В	Ток полного отклонения, мВ	Ток	Падение напряжения на зажимах, В
750	3	7,5 А	0,86	3	5	30 мА	0,6
300	3	3 А	0,71	1,5	0,5	15 мА	0,59
150	3	1,5 А	0,66	0,75	0,5	7,5 мА	0,57
75	3	750 мА	0,63	0,300	0,3	3 мА	0,54
30	3	300 мА	0,6	0,150	0,342	1,5 мА	0,48
15	3	150 мА	0,6	0,075	0,342	0,75 мА	0,36
7,5	3	75 мА	0,6			300 мкА	0,075

Примечание. Основная погрешность  $\pm 0,5$  %.

Таблица 18. Конечные значения шкал переменного напряжения и ток полного отклонения

Напряжение, В	Ток полного отклонения, мА	Расширенная частотная область, Гц	Напряжение, В	Ток полного отклонения, мА	Расширенная частотная область, Гц
750	3,5	45...300	15	3,5	45...8 000
300	3,5	45...300	7,5	3,5	45...16 000
150	3,5	45...1000	3	5	45...16 000
75	3,5	45...3000	1,5	0,7	45...16 000
30	3,5	45...5000	0,75	1,5	45...16 000

Примечания: 1. Основная погрешность  $\pm 1$  %. 2. Номинальная частотная область 45...60 Гц.

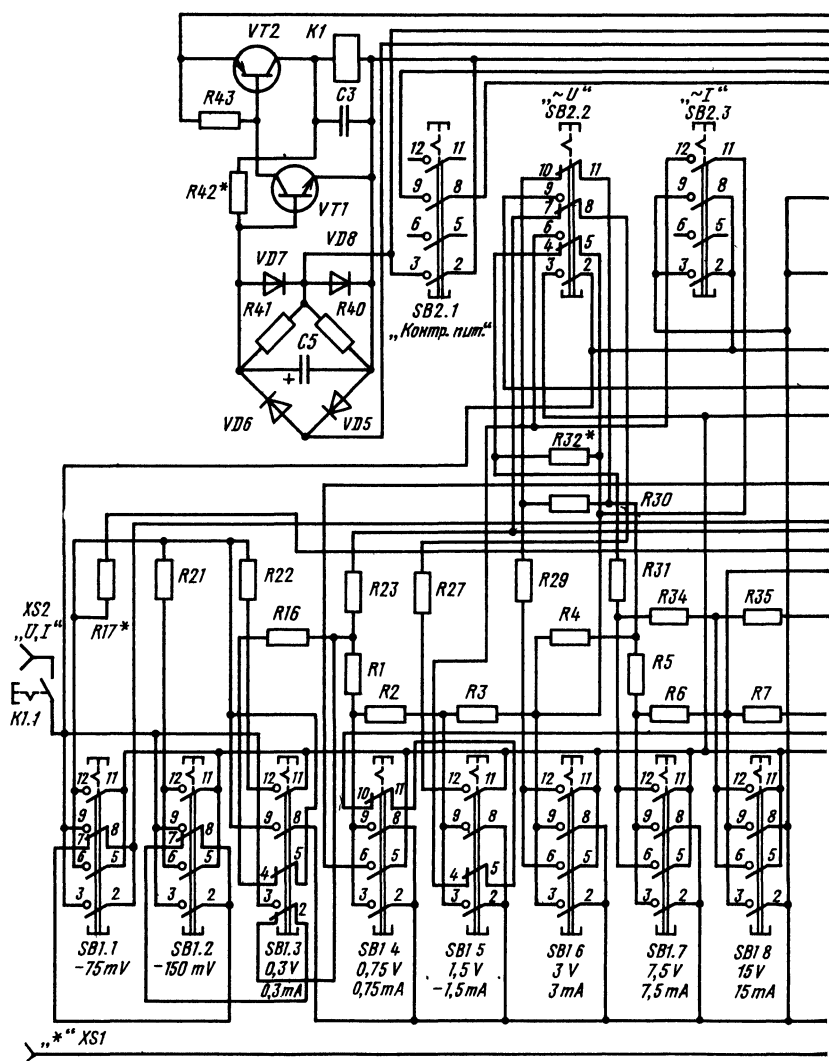
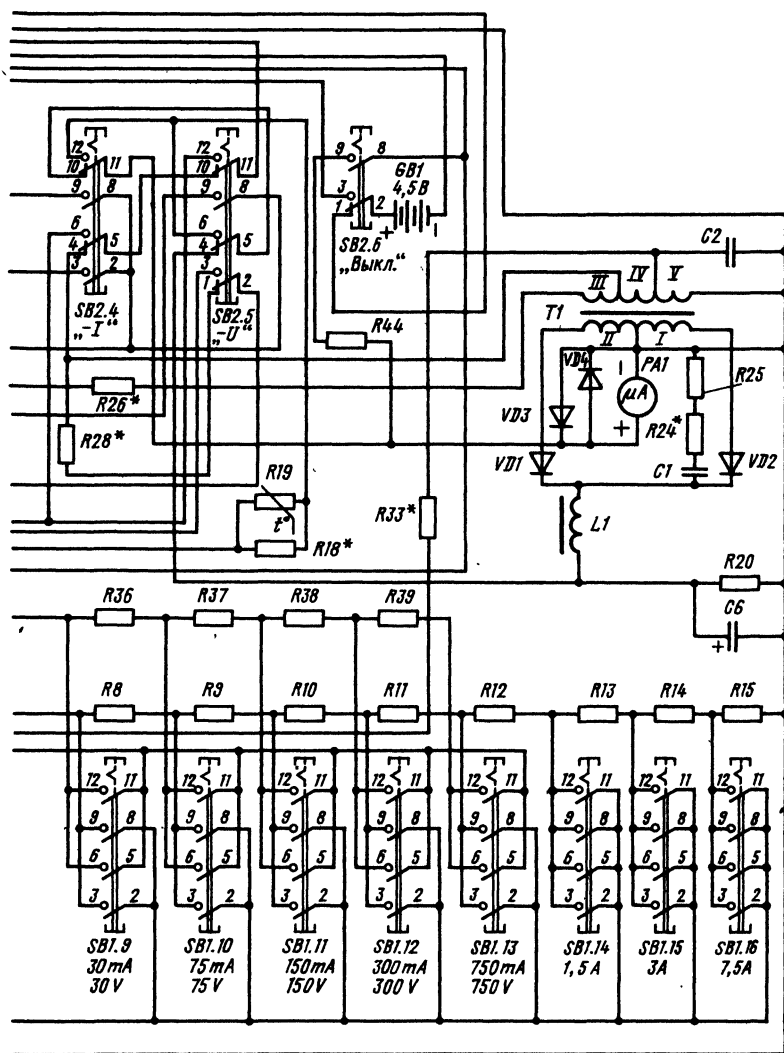


Рис. 41 Схема электрическая принципиальная ампервольтметра Ц4311



**Таблица 19. Конечные значения шкал переменного тока и падение напряжения на зажимах прибора**

Ток	7,5 А	3 А	1,5 А	0,75 А	0,3 А, 0,15 А	75 мА, 30 мА	15 мА	7,5 мА	3 мА
Падение напряжения, В	0,95	0,8	0,75	0,7	0,65	0,65	0,6	0,55	0,4

Примечания: 1. Основная погрешность  $\pm 1\%$ . 2. Номинальная частотная область 45...60 Гц.  
3. Расширенная частотная область 45...16 000 Гц.

Суммарное значение сопротивления измерительного механизма  $R_{\Sigma}$ , термокомпенсатора R18R19/(R18+R19) и резистора R17 должно быть в пределах  $250 \pm 0,25$  Ом при температуре 20 °С.

Перечисленные ниже резисторы предназначены для подгонки показаний прибора:

R33 — при измерении переменного тока на одном из пределов,

R26, R28, R30, R32 — при измерении переменного напряжения на пределах 0,75, 1,5, 3, 7, 5 В соответственно,

R42 — для установки порога срабатывания автовыключателя.

В приборе применена защита электрической схемы прибора и микроамперметра при электрических перегрузках, осуществляется автовыключателем. Схема автовыключателя представляет собой (рис. 33) диодный выпрямительный мост (VD5, VD6, R40, R41) и двухкаскадный транзисторный усилитель (VT1, VT2) с положительной обратной связью между каскадами (R42). Нагрузкой усилителя является специальное реле K1.1 (рис. 45). Сигнал перегрузки подается на вход усилителя с выходной диагонали диодного выпрямительного моста, входная диагональ которого при измерении постоянного напряжения или тока подключается параллельно измерительному механизму, а при измерении переменного напряжения или тока подключается к обмотке IV, V трансформатора T1. При этом транзистор VT1 открывается, через обмотку реле K1 (рис. 41, 45) протекает ток, ослабляя магнитный поток, создаваемый постоянным магнитом 4, удерживающий якорь 3, сила пружинящей пластины якоря 3 разрывает контакты K1.1, отключая прибор от исследуемой цепи. Настройка автокомпенсатора состоит в следующем. Винтом 11 устанавливают давление подвижного контакта 8 на якорь 3 силой  $40 \pm 5$  г при замкнутых контактах, а винтом 10 пружинящее усилие пластины якоря 9 в пределах  $80 \pm 5$  г, причем при определении усилия якорь 3 не должен соприкасаться с магнитопроводом.

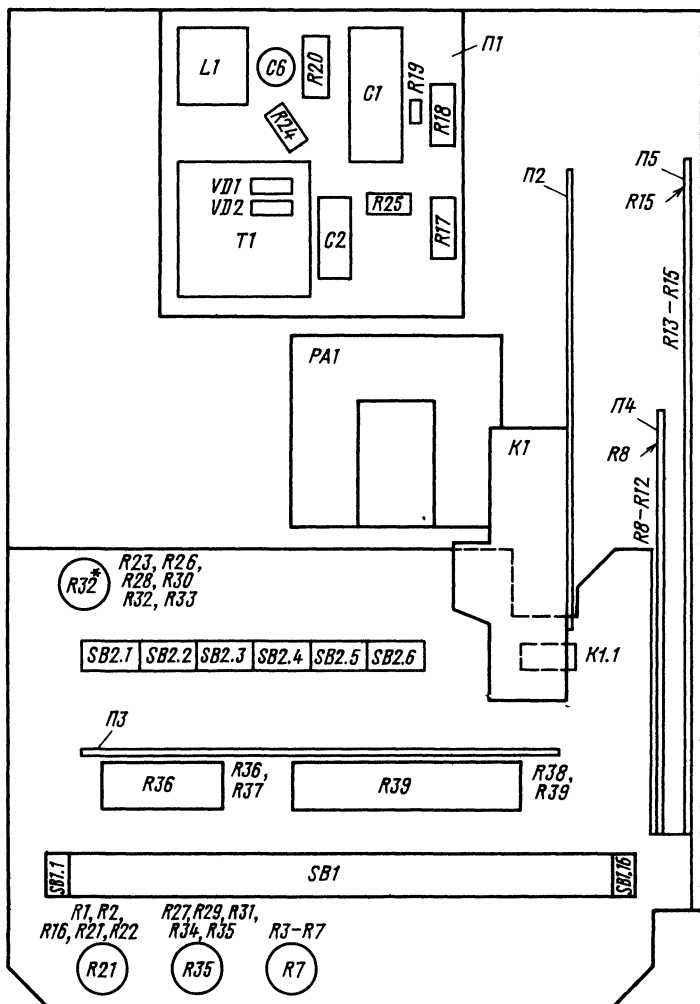


Рис 42 Схема расположения элементов ампервольтметра Ц4311

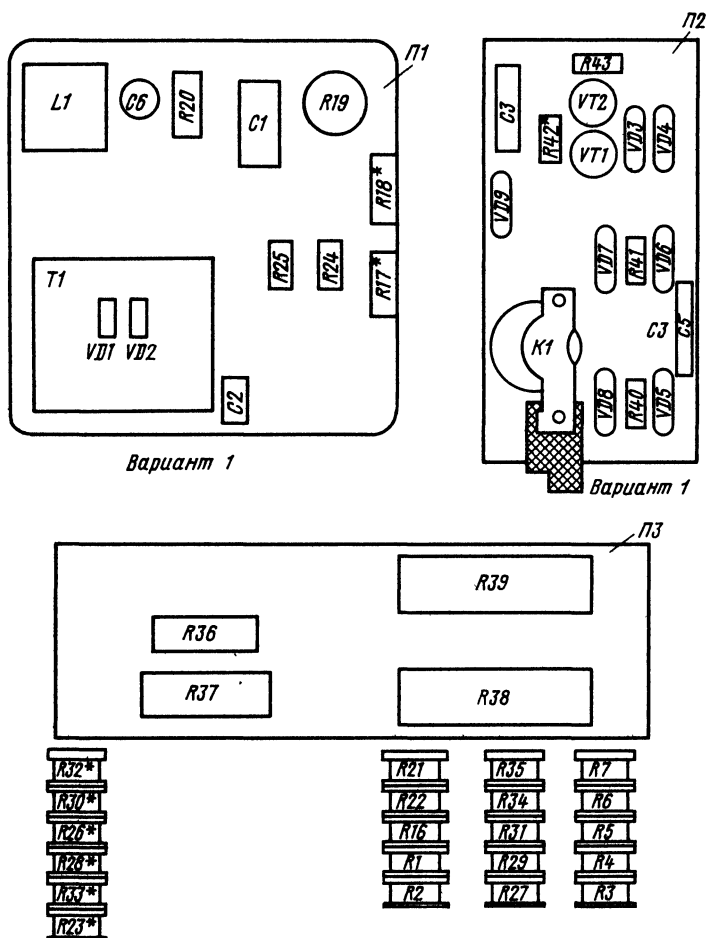


Рис. 43. Схема расположения элементов на платах П1—П3 и резисторных сборках ампервольтметра Ц4311

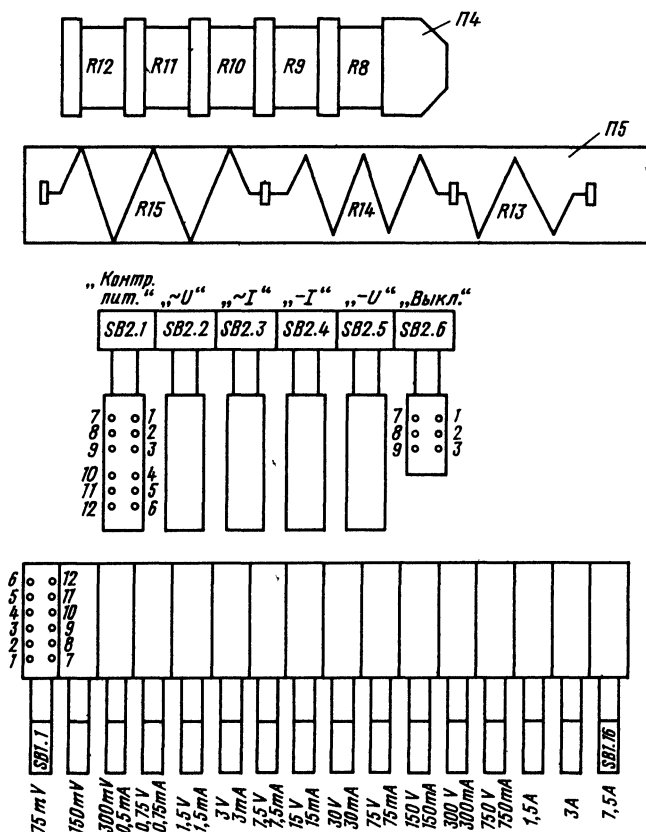


Рис. 44. Схема расположения элементов на платах П4, П5, расположение секций и контактов переключателей SB1 и SB2 ампер-вольтметра Ц4311



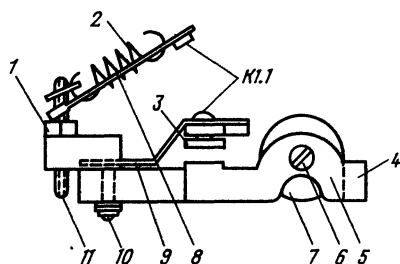


Рис. 45. Кинематическая схема авто-выключателя:

1 — фиксирующая гайка, 2 — пружина, 3 — якорь, 4 — постоянный магнит, 5 — корпус (магнитопровод), 6 — винт крепления обмотки реле, 7 — обмотка реле, 8 — пластина подвижного контакта, 9 — пружинящая пластина якоря, 10 — регулировочный винт пружинящей пластины якоря, 11 — регулировочный винт

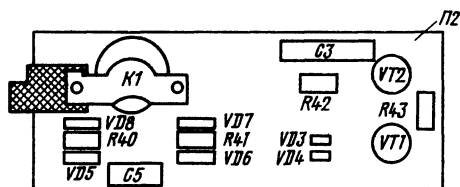


Рис. 46. Схема расположения элементов на плате А2 ампервольтметра Ц4311 (вариант 2)

Предел измерений	Номера контактов действующего переключателя пределов измерений										Номера нормально замкнутых контактов, входящих в измерительную цепь									
	1-2		2-3		4-5		5-6		7-8		8-9		10-11		11-12		1-2		4-5	
	1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	10-11	11-12	1-2	4-5	7-8	10-11	1-2	4-5	7-8	10-11	1-2	4-5	7-8	10-11
750 V																				
300 V																				
150 V																				
75 V																				
30 V																				
15 V																				
7,5 V																				
3 V																				
1,5 V																				
0,75 V																				
-300 mV																				
-150 mV																				
-75 mV																				
7,5 A																				
3 A																				
1,5 A																				
0,75 A																				
0,3 A																				
0,15 A																				
15 mA																				
30 mA																				
15 mA																				
7,5 mA																				
3 mA																				
1,5 mA																				
-0,15 mA																				
-300 $\mu$ A																				

Рис. 47. Матрица замыкания контактов переключателя пределов измерения ампервольтметра Ц4311

Род работы	Номера контактов переключателя рода работы										Номера нормально замкнутых контактов измерительной цепи									
	1-2		2-3		4-5		5-6		7-8		8-9		10-11		11-12		1-2		4-5	
	1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	10-11	11-12	1-2	4-5	7-8	10-11	1-2	4-5	7-8	10-11	1-2	4-5	7-8	10-11
1 <sup>м</sup> SB2.5																				
1 <sup>м</sup> SB2.4																				
1 <sup>м</sup> SB2.3																				
1 <sup>м</sup> SB2.2																				
1 <sup>м</sup> SB2.1																				
1 <sup>м</sup> SB2.0																				

Рис. 48. Матрица замыкания контактов переключателя рода работы ампервольтметра Ц4311

Пределы		Элементы																							
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20, G5	R21	R22	R23	R24, C1
~	V	750	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		300	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		150	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		75	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		30	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		15	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		7,5	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		3	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
	mV	1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x				x		
		750	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		300	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x				x		
		150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
~	V	750				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		300				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		150				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		75				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		30				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		15				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		7,5				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		3				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
	mA	1,5				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		750				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		300				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		150				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		75				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
		15				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						x				
~	A	7,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
		3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
		1,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
		0,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
		0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
		0,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
		75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
		30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
	mA	15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
		7,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
		3	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		1,5	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		0,75	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		0,30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x						
~	A	7,5		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+				x					
		3		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+							x		
		1,5		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+				x					
		0,75		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+				x					
		0,3		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+				x					
		0,15		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+				x					
		75		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+				x					
		30		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+				x					
	mA	15		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+				x					
		7,5		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+				x					
		3		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				x					
		1,5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				x					
		0,75		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				x					
		0,3		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				x					

Рис 49 Карта электрических цепей ампервольтметра Ц4311

⊗ — цепи трансформатора T1 3 — цепи защиты

										3B2. 5										3B2. 4										3B2. 3										3B2. 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										1-2										2-3										3-4										4-5										5-6										6-7										7-8										8-9										9-10										10-11										11-12										12-13										13-14										14-15										15-16										16-17										17-18										18-19										19-20										20-21										21-22										22-23										23-24										24-25										25-26										26-27										27-28										28-29										29-30										30-31										31-32										32-33										33-34										34-35										35-36										36-37										37-38										38-39										39-40										40-41										41-42										42-43										43-44										44-45										45-46										46-47										47-48										48-49										49-50										50-51										51-52										52-53										53-54										54-55										55-56										56-57										57-58										58-59										59-60										60-61										61-62										62-63										63-64										64-65										65-66										66-67										67-68										68-69										69-70										70-71										71-72										72-73										73-74										74-75										75-76										76-77										77-78										78-79										79-80										80-81										81-82										82-83										83-84										84-85										85-86										86-87										87-88										88-89										89-90										90-91										91-92										92-93										93-94										94-95										95-96										96-97										97-98										98-99										99-100										100-101										101-102										102-103										103-104										104-105										105-106										106-107										107-108										108-109										109-110										110-111										111-112										112-113										113-114										114-115										115-116										116-117										117-118										118-119										119-120										120-121										121-122										122-123										123-124										124-125										125-126										126-127										127-128										128-129										129-130										130-131										131-132										132-133										133-134										134-135										135-136										136-137										137-138										138-139										139-140										140-141										141-142										142-143										143-144										144-145										145-146										146-147										147-148										148-149										149-150										150-151										151-152										152-153										153-154										154-155										155-156										156-157										157-158										158-159										159-160										160-161										161-162										162-163										163-164										164-165										165-166										166-167										167-168										168-169										169-170										170-171										171-172										172-173										173-174										174-175										175-176										176-177										177-178										178-179										179-180										180-181										181-182										182-183										183-184										184-185										185-186										186-187										187-188										188-189										189-190										190-191										191-192										192-193										193-194										194-195										195-196										196-197										197-198										198-199										199-200										200-201										201-202										202-203										203-204										204-205										205-206										206-207										207-208										208-209										209-210										210-211										211-212										212-213										213-214										214-215										215-216										216-217										217-218										218-219										219-220										220-221										221-222										222-223										223-224										224-225										225-226										226-227										227-228										228-229										229-230										230-231										231-232										232-233										233-234										234-235										235-236										236-237										237-238										238-239										239-240										240-241										241-242										242-243										243-244										244-245										245-246										246-247										247-248									

Таблица 20 Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4311

Позиционное обозначение	Наименование	Число шт	Примечание	
Резисторы				
R1, R2	400±0,2 Ом, провод ПЭМС 0,1	2	Намотка бифилярная То же Шунт » » » » » » »	
R3	200±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,1	1		
R4	80±0,04 Ом, провод ПЭМС 0,1	1		
R5, R6	40±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,2	2		
R7	20±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,2	1		
R8	12±0,006 Ом, провод ПЭМС 0,3	1		
R9	4±0,002 Ом, провод ПЭМС 0,4	1		
R10	2±0,001 Ом, провод ПЭМС 0,5	1		
R11	1,2±0,0006 Ом, провод ПЭМС 0,6	1		
R12	0,4±0,0002 Ом, провод ПЭМС 0,8	1		
R13	0,2±0,0001 Ом, провод МнМц-3-12 1	1	» » » » » » » » » »	
R14	0,12±0,00006 Ом, лист МнМц-3-12 0,5	1		
R15	0,08±0,00005 Ом, лист МнМц-3-12 0,5	1		
R16	550±0,27 Ом, провод ПЭМС 0,1	1		
R17*	До 180 Ом, ПЭМС 0,2	1		
R18*	До 50 Ом, ПЭМС 0,2	1		
R19	ММТ 8-62 Ом ±10 %	1		
R20	240±2,4 Ом, провод ПЭМС 0,1	1		
R21	218,8±0,11 Ом, провод ПЭМС 0,1	1		
R22	750±0,37 Ом, провод ПЭМС 0,08	1		
R23	1020±0,51 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	Намотка бифилярная То же » » » » » » » »	
R24*	МЛТ-0,5-(0,5..1,2) кОм	1		
R25	МЛТ-0,5-2,2 кОм ±10 %	1		
R26*, R28*	До 450 Ом, ПЭМС 0,1	2		
R27	1500±0,75 Ом, провод ПЭМС 0,05	1		
R29	487±0,24 Ом, провод ПЭМС 0,1	1		
R30*	До 35 Ом, ПЭМС 0,2	1		
R31	2320±1,15 Ом, провод ПЭМС 0,05	1		
R32*	До 100 Ом, провод ПЭМС 0,15	1		
R33*	До 180 Ом, провод ПЭМС 0,1	1		
R34	2500±1,25 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	Соединены последовательно	
R35	5000±2,5 Ом, провод ПЭМС 0,05	1		
R36	МрГЧ-0,25-15 кОм ±0,05 %	1		
R37	МрГЧ-0,5-25 кОм ±0,05 %	1		
R38	МрГЧ-1-50 кОм ±0,05 %	1		
R39	МрГЧ-1-75 кОм ±0,05 %	2		
R40, R41	МЛТ-0,5-2 кОм ±5 %	2		
R42*	МЛТ-0,5 (до 150) кОм	1		
R43, R44	МЛТ-0,5-15 кОм ±10 %	2		
Диоды				
VD1, VD2	Д9Д	4	Допускается замена на Д220А, Д220В, Д219	
VD7, VD8	Д220	4		
VD3—VD6				

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
Транзисторы			
VT1 VT2	МП37Б П41		Допускается замена на МП36А
Конденсаторы			
C1	МБМ-160-1,0-П-1 мкФ	1	Допускается замена К50-6-15-100 мкФ
C2	КСО-5-500-Б-2700 пФ ±5 %	1	
C3	К50-3-6 мкФ	1	
C5	БМТ-2-400-0,01 ±10 %	1	
C6	К50-6-6-100 мкФ	1	
Трансформатор			
T1	Обмотка I 2100 витков провода ПЭС-1 0,08 Обмотка II 2100 витков провода ПЭС-1 0,08 Обмотка III 524 витка провода ПЭС-1 0,12 Обмотка IV 130 витков провода ПЭС-1 0,12 Обмотка V 656 витков провода ПЭС-1 0,12	1	
L1	1000 витков провода ПЭС-1 0,2	1	
K1	1800 витков провода ПЭВ-1 0,2	1	

\* Подбирают при регулировке

## Комбинированный прибор Ц4312

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45...10 000 Гц и сопротивления постоянному току. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей приведены в табл. 21 — 24 и на рис. 50—53.

Входное сопротивление прибора при измерении постоянного и переменного напряжений 667 Ом/В. Рабочий температурный интервал 10...35 °С, относительная влажность до 80 % (при температуре 30 °С), а для тропического исполнения (Ц4312Т) — 5...45 °С, относительная влажность до 95 % (при температуре 35 °С).

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм с внутрирамочным магнитом на растяжках ПлСр-2ОМ-0,5 при натяжении  $55 \pm 5$  г. Ток полного отклонения 300 мкА, сопротивление рамки 50 Ом. Рамка содержит 100...

Таблица 21. Основные технические параметры встроенного в прибор ампервольтметра постоянного тока

Напря- жение, В	Ток полного отклоне- ния, мА	Ток	Падение напряжения на зажимах, В	Напря- жение, В	Ток полного отклоне- ния, мА	Ток	Падение напряже- ния на зажимах, В
900	1,5	6 А	0,5	30	1,5	15 мА	0,31
600	1,5	1,5 А	0,4	7,5	1,5	6 мА	0,3
300	1,5	0,6 А	0,38	1,5	0,3	1,5 мА	0,25
150	1,5	0,15 А	0,35	0,3	0,3	0,3 мА	0,075
60	1,5	60 мА	0,32	0,075	0,3		

Примечание Основная погрешность  $\pm 1\%$

Таблица 22. Конечные значения шкал переменного напряжения и ток полного отклонения

Напряже- ние, В	Ток полного отклоне- ния, мА	Расширенная частотная область, Гц	Напряже- ние, В	Ток полного отклоне- ния, мА	Расширенная частотная область, Гц
900	1,5	45...1000	30	1,5	45...10 000
600	1,5	45...1000	7,5	1,5	45...10 000
300	1,5	45...2000	1,5	0,9	45...10 000
150	1,5	45...2000	0,3	4,5	45...10 000
60	1,5	45...2000			

Примечания 1 Основная погрешность  $\pm 1,5\%$  2 Номинальная частотная область 45 60 Гц

Таблица 23. Конечные значения шкал переменного тока и падение напряжения на зажимах прибора

Ток	6 А	1,5 А	0,6 А	0,15 А	60 мА	15 мА	6 мА	1,5 мА
Падение напряже- ния, В	0,5	0,4	0,38	0,35	0,3	0,25	0,08	0,6

Примечания 1 Основная погрешность  $\pm 1,5\%$  2 Номинальная частотная область 45 60 Гц 3 Расширенная частотная область 45 10 000 Гц

Т а б л и ц а 24. Основные технические параметры встроенного в прибор омметра

Предел измерения	Конечное значение измеряемого сопротивления (в рабочей части шкалы)	Ток потребления, мА	Напряжение источника питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм
$\Omega$	200 Ом	22	3,7...4,7	54
$\kappa\Omega \times 1$	3 кОм	20	3,7...4,7	63
$\kappa\Omega \times 10$	30 кОм	2	3,7...4,7	
$\kappa\Omega \times 100$	300 кОм	0,7	11...14	
МΩ	3 МОм	0,8	120...160	

П р и м е ч а н и е Основная погрешность  $\pm 1\%$

120 витков привода ПЭВ-1 0,06. В приборе используется встроенная батарея питания КБС-Л-0,5 или 3336, 3336Л.

Сопротивление всех резисторов, за исключением R16, R31, R33, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 25).

Суммарное сопротивление измерительного механизма  $R_{\text{и}}$  и резистора R33 (в омах) определяют по формуле

$$R_{\text{и}} + R33 = \{[250 + 0,004(t - 20)R_{\text{и}}] \pm 0,25\},$$

где  $t$  — температура, при которой регулируют прибор, °С.

Перечисленные ниже резисторы предназначены для подгонки показаний прибора: R32 — при измерении переменного тока на одном из пределов от 6 мА до 6 А, а R31, R16 — при измерении переменного напряжения на пределах 1,5 и 7,5 В соответственно.



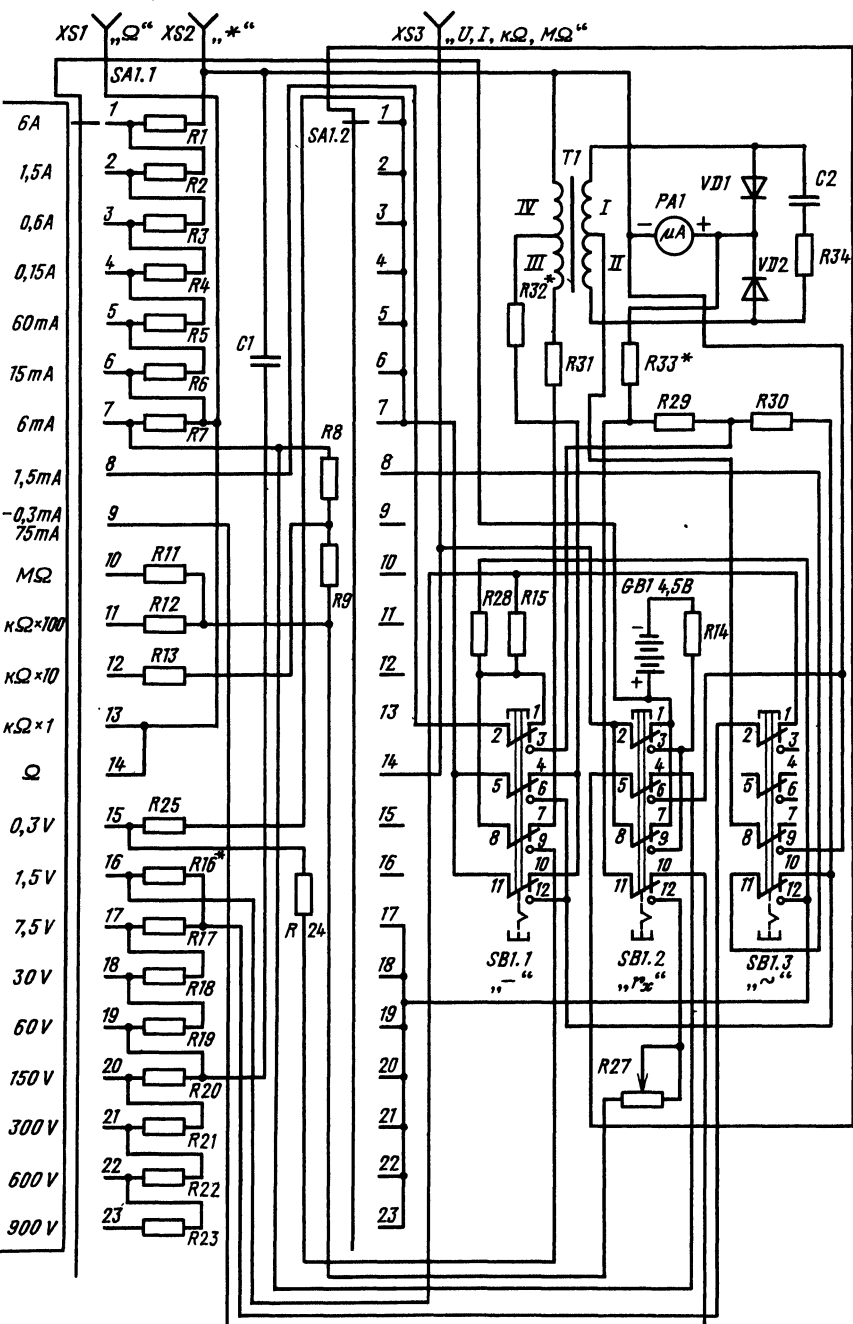


Рис. 50. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4312

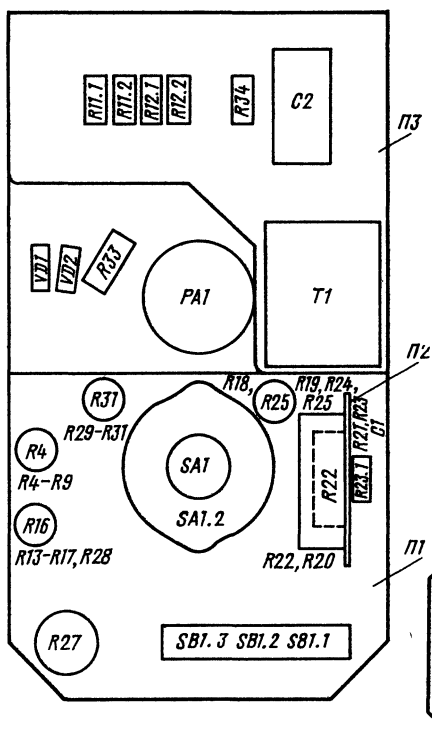


Рис. 51. Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4312

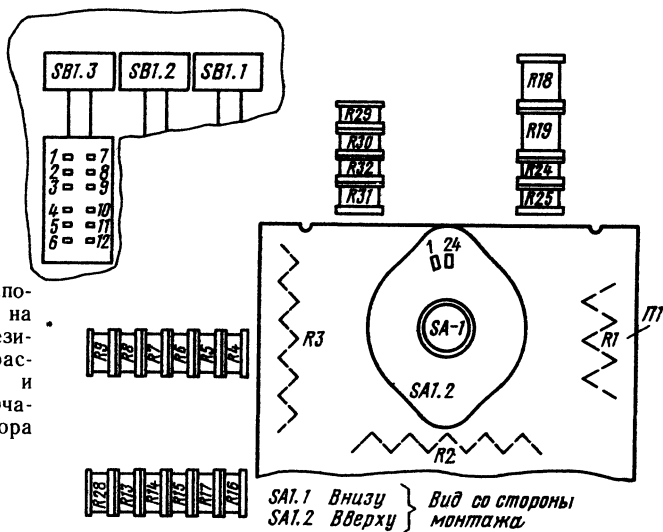


Рис. 52. Схема расположения элементов на платах П1, П2, резисторных сборках и расположения секций и контактов переключателя SB1 прибора Ц4312



Таблица 25 Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4312

Позиционное обозначение	Наименование	Число шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	0,05±0,00005 Ом, провод МнМц-2-12 0,5	1	Шунт
R2	0,15±0,00015 Ом, провод МнМц-3-12 1	1	»
R3	0,3±0,0003 Ом, провод МнМц-3-12 1	1	»
R4	1,5±0,0015 Ом, провод ПЭМС 0,5	1	
R5	3±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R6	15±0,015 Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R7	30±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R8	150±0,15 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R9	390±1,9 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R11	МЛТ-0,5-120 кОм ±10 %	1	Суммарное сопротивление 245,5±1,2 кОм
R12	МЛТ-0,5-12 кОм ±10 %	2	Суммарное сопротивление 24,1±0,12 кОм
R13	2070±10 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R14	223±1 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R15	1000±1 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R16*	До 470 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R17	3200±3,2 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R18	15±0,015 кОм, провод ПЭМС 0,05	1	
R19	20±0,02 кОм, провод ПЭМС 0,05	1	
R20	МРХ-0,125-60 кОм ±0,05 %	1	
R21	МЛТ-0,5-51 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 99,8±0,3 кОм
	МЛТ-0,5-47 кОм ±5 %	1	
R22	МРХ-0,25-200 кОм ±0,05 %	1	Суммарное сопротивление 200±0,6 кОм
R23	МЛТ-0,5-51 кОм ±10 %	1	
	МЛТ-0,5-150 кОм ±10 %	1	
R24	3000±3 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R25	50±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,15	1	
R27	СПЗ-9а-25-1 кОм ±20 %	1	
R28	950±0,95 Ом, провод 0,08	1	
R29	550±0,55 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R30	150±0,15 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R31*	До 4100 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R32*	До 7 Ом, провод ПЭМС 0,3	1	
R33*	До 220 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R34	МЛТ-0,5-56 кОм ±10 %	1	
<i>Диоды</i>			
VD1, VD2	Д9Д	2	Допускается замена на Д9М
<i>Конденсаторы</i>			
C1	КСО-1-250-330±10 %	1	
C2	БМТ-2-400-0,1 мкФ ±10 %	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Трансформатор</i>			
Т1	I и II обмотки ПЭС-1, 0,06, 2000 витков, III обмотка, провод ПЭС-1, 0,1, 600 витков, IV обмотка, провод ПЭС-1, 0,35, 150 витков	1	

\* Подбирают при регулировке

### Комбинированный прибор Ц4313

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току, емкости и относительного уровня переменного напряжения

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 26—29 и на рис. 54—57

Входное сопротивление прибора 20 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 2 кОм/В при измерении переменного.

Прибор выпускается в двух модификациях:

Ц4313 — для работы при температуре окружающего воздуха  $-10...+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 80 %;

Ц4313Т — для работы в помещениях в условиях как сухого, так и влажного тропического климата при температуре окружающего воздуха  $-5...+45^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 95 %

Таблица 26. Конечные значения шкал постоянного напряжения тока и падение напряжения на зажимах прибора

Напряжение, В	Ток	Падение напряжения на зажимах, В
600	1500 мА	0,23
300	300 мА	0,2
150	60 мА	0,18
60	15 мА	0,18
30	3 мА	0,18
15	0,6 мА	0,17
7,5	120 мкА	0,12
3	60 мкА	0,075

Примечания 1 Основная погрешность  $\pm 1,5\%$  2 Ток полного отклонения при напряжении 0,075 В составляет 60 мкА, при остальных напряжениях 50 мкА

Таблица 27. Конечные значения шкал переменного напряжения и ток полного отклонения

Напряжение, В	Ток полного отклонения, мА	Частотная область, Гц	
		номинальная	расширенная
600	0,5	45...200	45...500
300		45...500	45...1000
150		45...1000	45...2000
60			
30			
15	0,6		
7,5		45...2000	45...5000
3			
1,5			

Примечание Основная погрешность  $\pm 2,5\%$

**Таблица 28. Конечные значения шкал переменного тока и падение напряжения на зажимах прибора**

Ток, мА	1500	300	60	15	3	0,6
Падение напряжения, В	0,95	0,92	0,9	0,9	0,87	0,7

Примечания 1 Основная погрешность  $\pm 2,5\%$  2 Номинальная частотная область 45 2000 Гц 3 Расширенная частотная область 45 5000 Гц

**Таблица 29. Пределы измерения сопротивления, емкости и уровня передачи переменного напряжения**

Предел измерения	Конечное значение измеряемого сопротивления	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Основная погрешность, %
$\Omega \times 1$	500 Ом	70	3,7. 4,7	$\pm 1,0$
$\Omega \times 10$	5000 Ом	7	3,7.. 4,7	
$\Omega \times 100$	50 000 Ом	0,7	3,7...4,7	
$k\Omega \times 1$	500 кОм	0,07	3,7 ..4,7	$\pm 1,5$
$k\Omega \times 10$	5000 кОм	0,07	33...43	
$C_x$	500 пФ	4	190...245 50 $\pm 1$ Гц	$\pm 2,5$
dB	-10. +12	0,5 5	—	$\pm 2,5$

Примечание Длина рабочей части шкалы 62 мм

В приборе используется магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20-0,25 при напряжении  $40 \pm 5$  г с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 42,5 мкА, сопротивление подвижной рамки  $632 \pm 3$  Ом; она содержит 400 витков провода ПЭВ-1 0,05 Прибор питается от встроенной батареи КБС-Л-0,5 (3336), тропический вариант — от батареи 4,1—0,7"Т.

При измерении на пределе 3 В относительный уровень переменного напряжения отсчитывают непосредственно по шкале dB. При переходе на другие пределы измерения переменного напряжения к показанию прибора необходимо алгебраически прибавить числа, указанные в табл. 30.

Сопротивление всех резисторов, за исключением R33 и R35, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 31). Резистор R35 служит для подгонки показаний прибора на постоянном токе. Суммарное сопротивление измерительного механизма  $R_n$  и резистора R35 (в омах) определяют по формуле

$$R_n + R35 = \{635 + 0,004(t - 20)R_n\} \pm 3\},$$

где  $t$  — температура, при которой регулируют прибор, °С

На переменном токе прибор подгоняют изменением сопротивления резистора R33 на наименьшем пределе

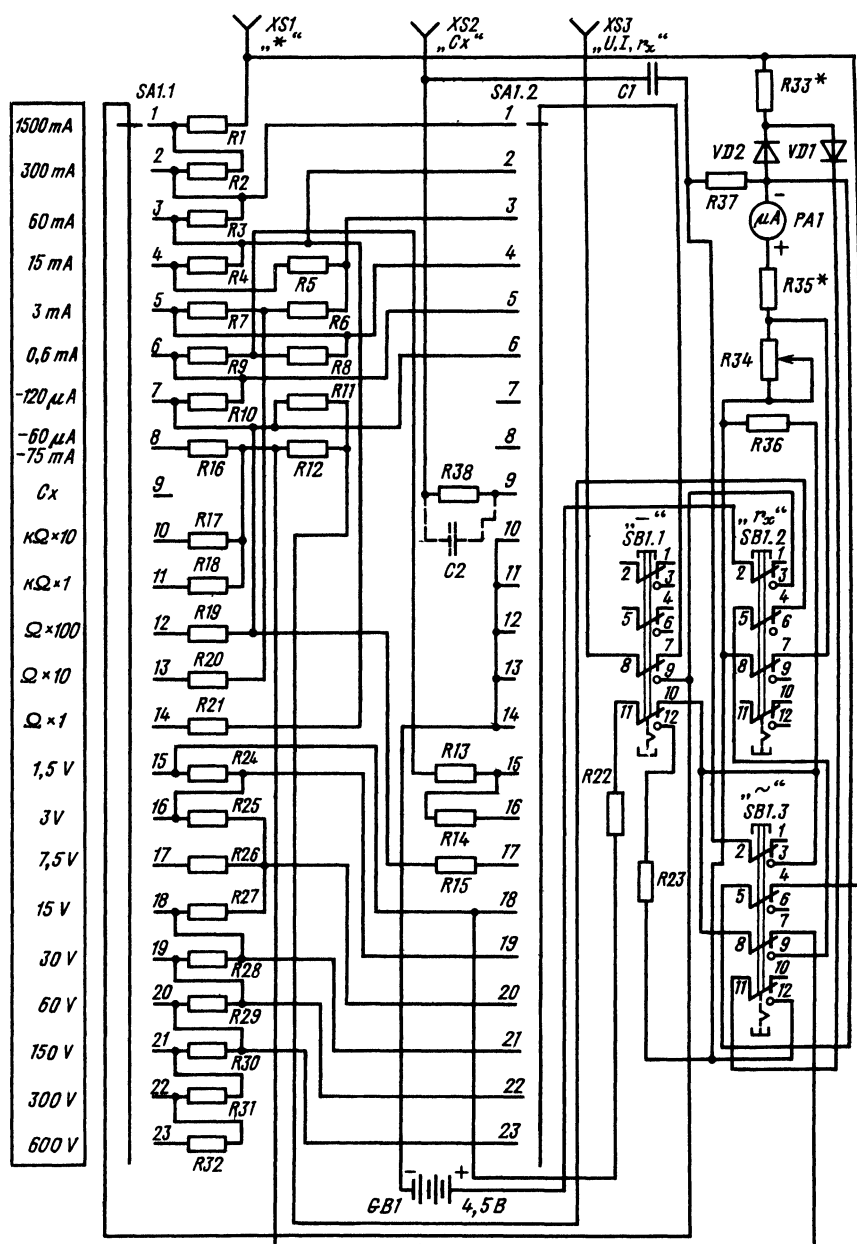


Рис 54 Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4313

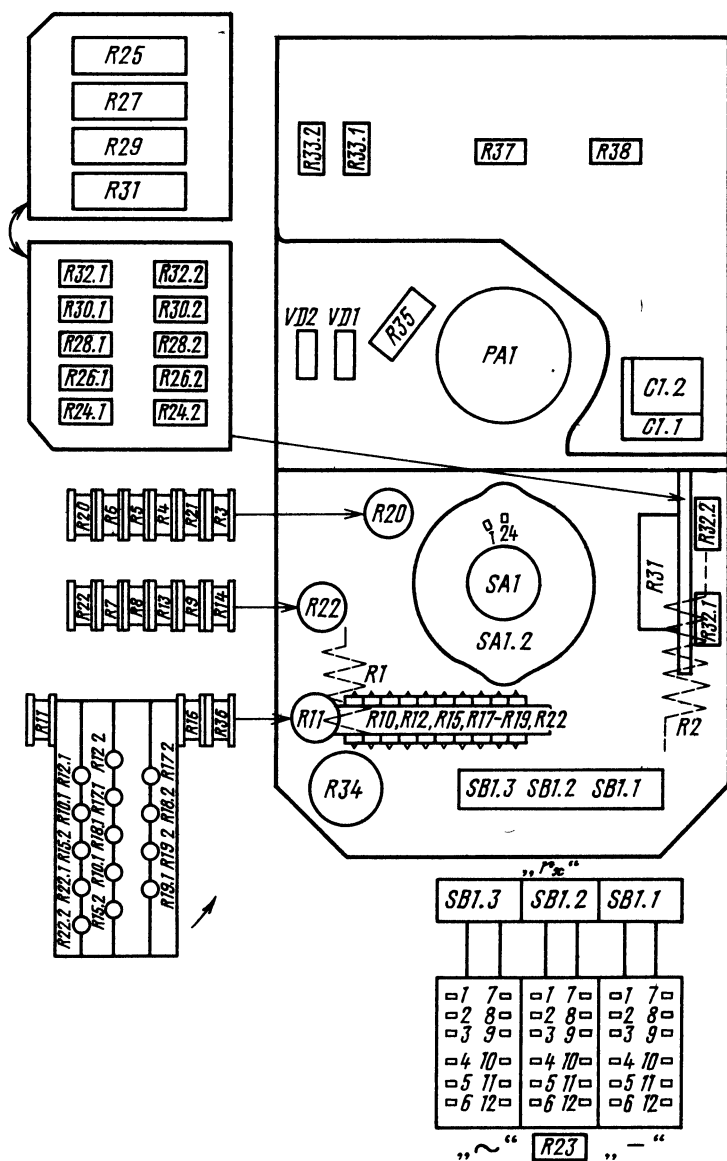


Рис 55 Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4313 (вариант 1)



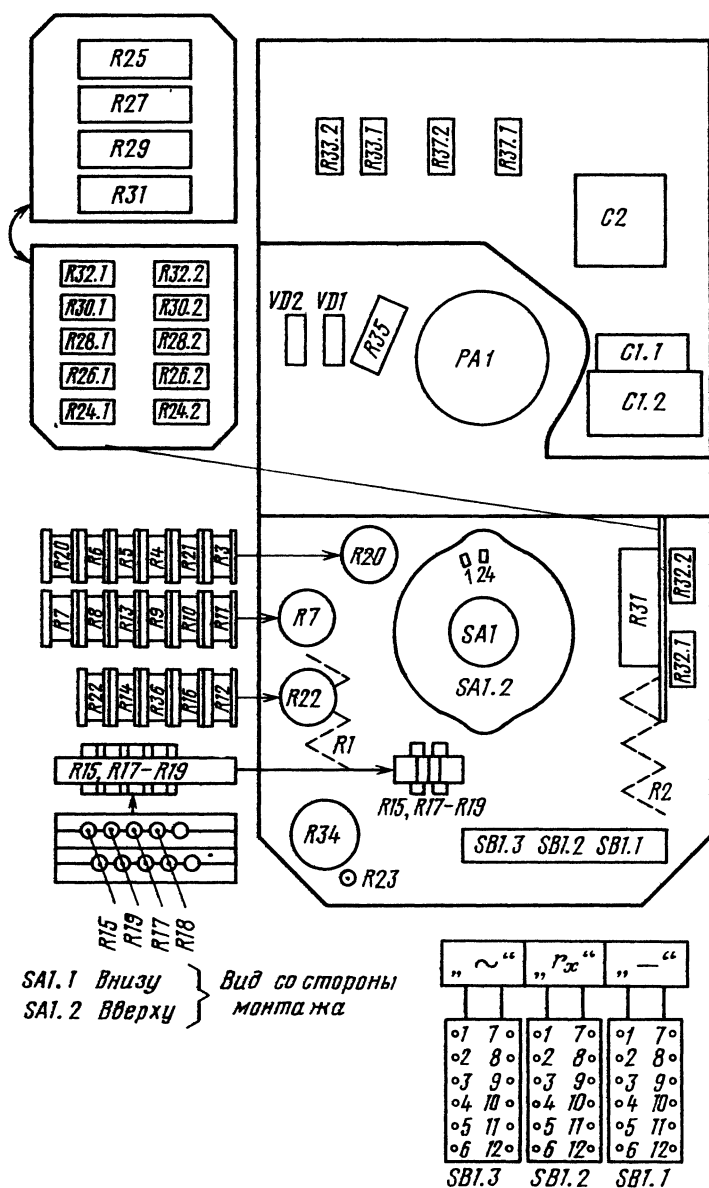


Рис 56 Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4313 (вариант 2)

[illegible]

Рис. 57. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4313

Таблица 30. Поправочные числа к пределам измерений

Предел измерения, В	1,5	3	7,5	15	30	60	150	300	600
Поправочное число, дБ	—6	0	8	14	20	26	34	40	46

Таблица 31. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4313

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	0,12±0,0002 Ом, провод МнМц-3-11	1	Шунт
R2	0,48±0,0009 Ом, провод МнМц-3-11	1	»
R3	2,4±0,004 Ом, провод ПЭМС 0,5	1	
R4	9,00±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R5	3,00±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R6	15,00±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R7	30,00±0,05 Ом, провод ПЭМС 0,25	1	
R8, R9	120±0,2 Ом, провод ПЭМС 0,15	2	
R10, R12	1200±2 Ом, провод ПЭМС 0,05	2	
R11, R14	300±1 Ом, провод ПЭМС 0,1	2	
R13	125±0,3 Ом, провод ПЭМС 0,15	1	
R15	МЛТ-0,5-5,6 кОм ±5 %	2	Суммарное сопротивление 11,36±0,04 кОм
R16	375±0,4 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R17	МЛТ-0,5-360 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 582,7±3,0 кОм
R18	МЛТ-0,5-220 кОм ±5 %	1	
	МЛТ-0,5-27 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 57,2±0,3 кОм
R19	МЛТ-0,5-30 кОм ±5 %	1	
	МЛТ-0,5-2,2 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 5,56±0,03 кОм
R20	МЛТ-0,5-3,3 кОм ±5 %	1	
	550±2,5 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R21	51±0,25 Ом, провод ПЭМС 0,25	1	
R22	28,72±0,03 кОм, провод ПЭМС 0,25	1	
R23	МЛТ-0,5-750 кОм ±5 %	1	
R24	МЛТ-0,5-15 кОм ±5 %	2	Суммарное сопротивление 30±0,09 кОм
R25	МВСГ-0,12-0,1-60 кОм	1	
R26	МЛТ-0,5-15 кОм ±5 %	2	Суммарное сопротивление 30±0,09 кОм
R27	МВСГ-0,12-0,1-180 кОм	1	
R28	МЛТ-0,5-150 кОм ±5 %	2	Суммарное сопротивление 300±1 кОм
R29	МВСГ-0,25-0,1-600 кОм	1	
R30	МЛТ-0,5-910 кОм ±5 %	2	Суммарное сопротивление 1800±5,4 кОм
R31	МВСГ-0,12-0,1-3 МОм	1	
R32	МЛТ-0,5-3 МОм	2	Суммарное сопротивление 6±0,0018 МОм

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт.	Примечание
R33	2...3 кОм, провод ПЭМС 0,5	1	$R_{\text{и}} + R35 = 635 \pm 3 \text{ Ом}$
R34	СПЗ-9а-25-2,2 кОм $\pm 20 \%$	1	
R35	Подгоночный, провод ПЭМС 0,05	1	
R36	$600 \pm 1 \text{ Ом}$ , провод ПЭМС 0,05	1	Суммарное сопротивление $600 \pm 2 \text{ Ом}$
R37	МЛТ-0,5-300 Ом $\pm 5 \%$	2	

*Конденсаторы*

C1*	КБГ-И-2-400-0,05 $\pm 5 \%$	1	Суммарная емкость $54\,700 \pm 1100 \text{ пФ}$
	КСО-5-500-4700 $\pm 5 \%$	1	
C2*	КСО-5-500-3600 $\pm 5 \%$	1	Суммарная емкость $3700 \pm 70 \text{ пФ}$
	КСО-2-500-100 $\pm 5 \%$	1	

*Диоды*

VD1, VD2	Д9Д	2	Допускается замена на Д9Д
----------	-----	---	---------------------------

\* Подбирают при регулировке

## Комбинированный прибор Ф4313

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току и уровня передачи переменного напряжения. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 32—34 и на рис. 58—61

Напряжение питания автовыключателя составляет 6,4...8,3 В.

Входное сопротивление  $R_{вх\ N}$  прибора определяют исходя из данных табл. 35 по формуле

$$R_{вх\ N} = U_{N1} / I_{ш},$$

где  $U_{N1}$  — предел измерения;  $I_{ш}$  — ток полного отклонения на пределе измерения.

Рабочая температура 10...40 °С, относительная влажность до 80 % при температуре 25 °С.

В приборе используется магнитоэлектрический измерительный механизм с внутрирамочным магнитом на растяжках ПпН23-0,36 с током полного отклонения 40 мкА. Сопротивление подвижной рамки, содержащей 550...620 витков провода ПЭВ-1 0,05, 600...800 Ом.

Сопротивления резисторов должны соответствовать указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 36).

**Таблица 32. Основные технические параметры встроенного в прибор ампервольтметра постоянного тока**

Напряжение, В	Ток полного отклонения, мкА	Ток, мА	Падение напряжения на зажимах, В
1200	104	6000	1
600	52	1200	0,5
300	52	300	0,45
120	52	60	0,4
30	52	12	0,35
6	52	3	0,32
1,2	52	0,6	0,3
0,3	52	0,12	0,25
0,06	52	0,06	0,15

Примечание Основная погрешность  $\pm 1,5\%$

**Т а б л и ц а 33. Конечные значения шкал переменного тока и ток полного отклонения**

Напряжение, В	Ток полного отклонения, мкА	Частотная область, Гц	
		номинальная	расширенная
1200	150	45...60	45...100
600	70	45...100	45...200
300	60	45...500	45...1 000
120	54	45...2000	45...5 000
30	54	45...5000	45...10 000
6	54	45...5000	45...10 000
1,2	54	45...5000	45...10 000
0,3	54	45...5000	45...10 000
0,06	54	45...5000	45...10 000

Примечание Основная погрешность  $\pm 2,5 \%$

**Т а б л и ц а 34. Конечные значения шкал переменного тока и падение напряжения на зажимах прибора**

Ток, мА	6000	1200	300	60	12	3	0,6	0,12	0,06
Падение напряжения, В	1	0,5	0,45	0,4	0,35	0,32	0,3	0,25	0,15

Примечания 1 Основная погрешность  $\pm 2,5 \%$  2 Номинальная частотная область 45 5000 Гц 3 Расширенная область 45 10 000 Гц

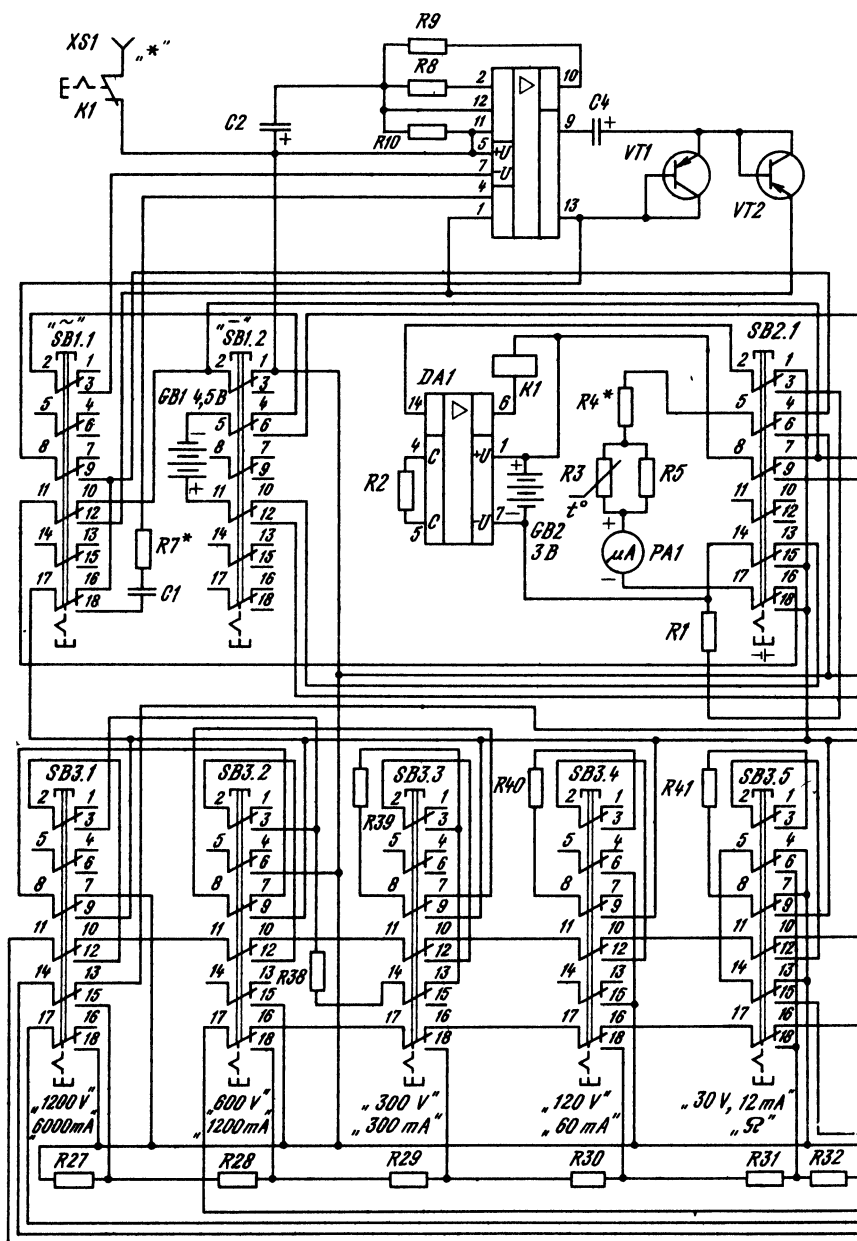
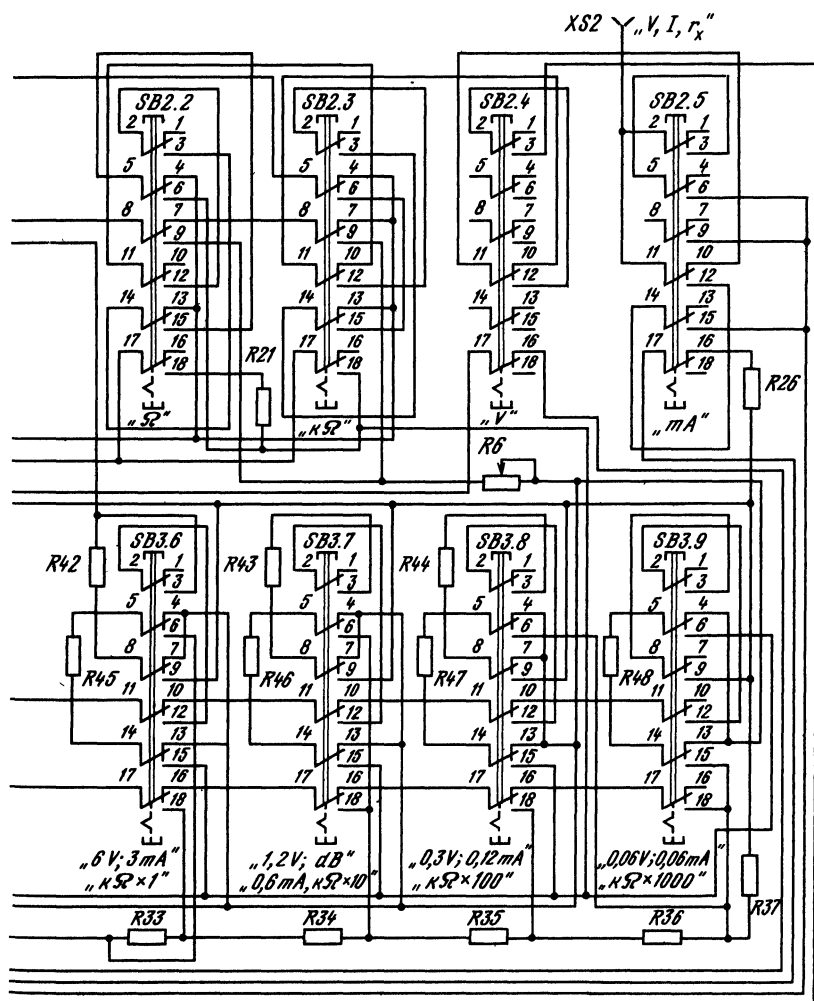


Рис. 58. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора  $\Phi 4313$





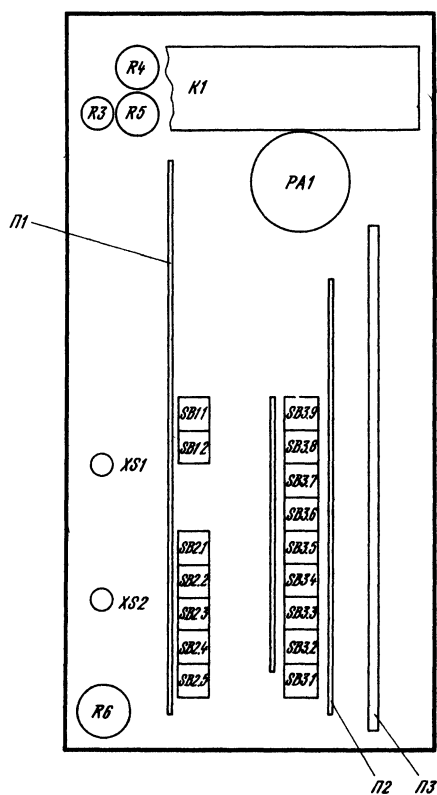


Рис. 59. Схема расположения элементов комбинированного прибора Ф4313

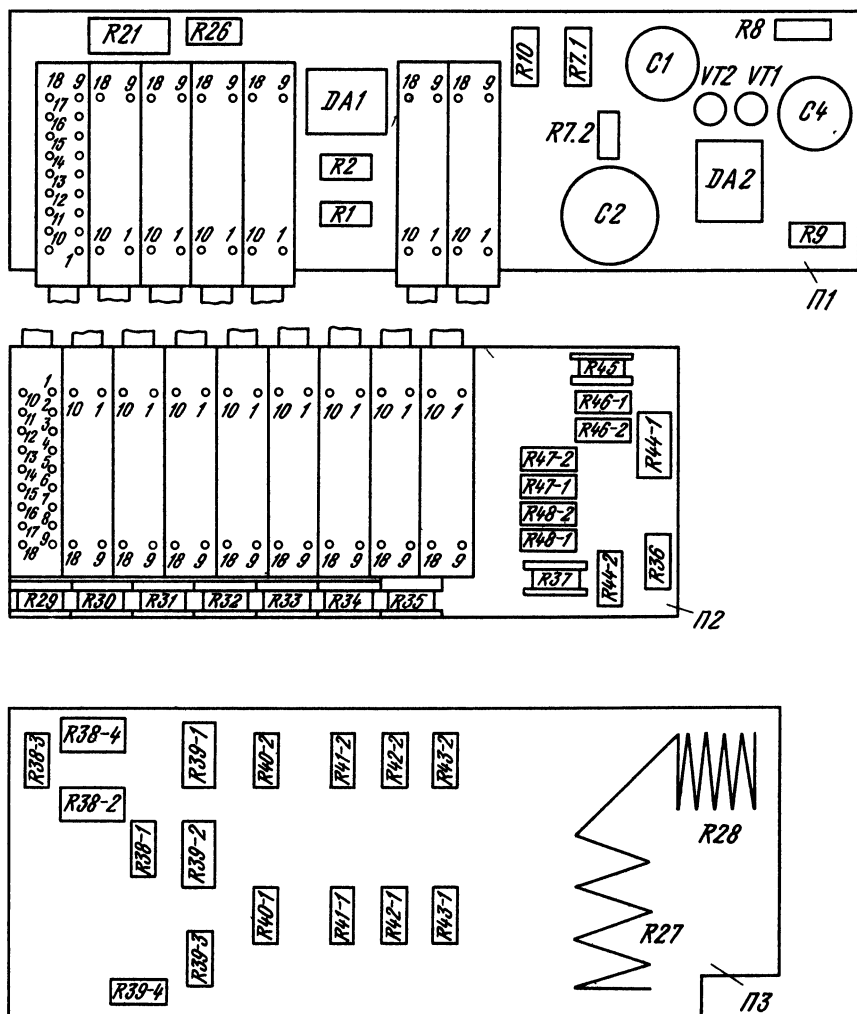


Рис. 60. Схема расположения элементов на платах П1—П3 комбинированного прибора Ф4313

Пределы			Э л е м е н т ы																							
			R1	R2, DA1, K1	R3, R4*, R5*, PA1	R6 *	C4, VT1, VT2	R8*, R9, R10, DA2, C1, C2, R7	R21	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37*	R38	R39	R40	R41	R42
V	"1"	1200	3	x						+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x			
		600	3	x							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x			
		300	3	x							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		x			
		120	3	x							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			x		
		30	3	x							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				x	
		6	3	x							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					x
		1,2	3	x							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
		0,3	3	x							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
	"~"	0,06	3	x							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
		1200	3	o	o	o	x		+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x			
		600	3	o	o	o	x			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x			
		300	3	o	o	o	x			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		x			
		120	3	o	o	o	x			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			x		
		30	3	o	o	o	x			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				x	
		6	3	o	o	o	x			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					x
		1,2	3	o	o	o	x			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
mA	"1"	0,3	3	o	o	o	x			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						
		0,06	3	o	o	o	x			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						
		6000	3	x						+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		1200	3	x						+	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		300	3	x						+	+	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		60	3	x						+	+	+	+	x	x	x	x	x	x	x	x					
		12	3	x						+	+	+	+	+	x	x	x	x	x	x	x					
		3	3	x						+	+	+	+	+	+	x	x	x	x	x	x					
	"~"	0,6	3	x						+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x					
		0,12	3	x						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x					
		0,06	3	x						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x					
		6000	3	o	o	o	x			+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		1200	3	o	o	o	x			+	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		300	3	o	o	o	x			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x					
		60	3	o	o	o	x			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x					
		12	3	o	o	o	x			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x					
кΩ	кΩ	3	3	o	o	o	x			+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		0,6	3	o	o	o	x			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x						
		0,12	3	o	o	o	x			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x					
		0,06	3	o	o	o	x			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x				
		SR	3	x	x					+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x	x				
		х1	3	x	x					+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						
		х10	3	x	x						+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x					
		х100	3	x	x						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x				
		х1000	3	x	x						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x			
Контр. лит.		3	x							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					x	

Рис. 61. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ф4313.  
При измерении сопротивления включить переключатель SB1.2



Пределы			Элементы																								
			SB2.2										SB2.3										SB2.4				
			2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	11-12	13-14	14-15	17-18	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	10-11	11-12	13-14	14-15	17-18	2-3	10-11	11-12	16-17		
V	"1"	1200				x						x			x							x		x			
		600				x								x								x		x			
		300				x								x								x		x			
		120				x								x								x		x			
		30				x								x								x		x			
		6				x								x								x		x			
		1,2				x								x								x		x			
		0,3				x								x								x		x			
		0,06				x								x								x		x			
	"2"	1200																				x		x			
		600																				x		x			
		300																				x		x			
		120																				x		x			
		30																				x		x			
		6																				x		x			
		1,2																				x		x			
		0,3																				x		x			
		0,06																				x		x			
mA	"1"	6000				x								x													
		1200				x								x										+			
		300				x								x										+			
		60				x								x										+			
		12				x								x										+			
		3				x								x										+			
		0,6				x								x										+			
		0,12				x								x										+			
	"2"	0,06				x								x										+			
		6000																									
		1200																						+			
		300																						+			
		60																						+			
		12																						+			
		3																						+			
		0,6																						+			
		0,12																						+			
		0,06																						+			
Σ			x		x	x		x	+		+				x						+						
κΣ		x1			x						+	+		x	+		+	+	+		+						
		x10			x						+	+		x	+		+	+	+		+						
		x100			x						+	+		x	+		+	+	+		+						
		x1000			x						+	+		x	+		+	+	+		+						
Контр. п.шт.																											

Продолжение рис 61

## Элементы

[illegible]

Пределы			Элементы																			
			SB3.5								SB3.6											
			2-3, 11-12	4-5	5-6	7-8	8-9	10-11	13-14	14-15	16-17	17-18	2-3, 11-12	4-5	5-6	7-8	8-9	10-11	13-14	14-15	16-17	17-18
V	"	1200																				
		600																				
		300																				
		120																				
		30	x				x															
		6						x				x					x					
		1,2						x										x				
		0,3						x										x				
	0,06						x										x					
	~	1200																				
		600																				
		300																				
120																						
mA	"	30	x				x															
		60						x				x					x					
		1,2						x										x				
		0,3						x										x				
		0,06						x										x				
		6000																				
		1200																				
		300																				
	~	60																				
		12									+											
		3									+										+	
		0,6									+									+		
КСР	"	0,12								+										+		
		0,06								+									+			
		6000																		+		
		1200																				
		300																				
		60																				
		12									+											
		3									+									+		
	0,6									+									+			
	0,12									+									+			
	0,06									+									+			
	Ω	"	Ω		x					x												
x1													+						+			
x10																						
x100																						
Контр. п.ит.	"	x1000												x								

Окончание рис. 61





**Таблица 35. Пределы измерений сопротивлений и уровня передачи переменного напряжения**

Предел измерения	Конечное значение, кОм	Ток потребления, мА	Значение напряжения источника питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega$	0,3	20	3,8...4,8	71	$\pm 1,5$
$\kappa\Omega \times 1$	5	8,5	3,8...4,8	51	
$\kappa\Omega \times 10$	50	0,85	3,8...4,8	51	
$\kappa\Omega \times 100$	500	0,085	3,8...4,8	51	
$\kappa\Omega \times 1000$	5000	0,085	38...49	51	
dB	-20...+3 дБ	—	—	45	2,5

**Таблица 36. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ф4313**

Позиционное обозначение	Наименование	Число	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	МЛТ-0,5-10 кОм $\pm 10\%$	1	Допускается ММТ-136
R2	МЛТ-0,5-680 Ом $\pm 10\%$	1	
R3	ММТ-13В-470 Ом $\pm 20\%$	1	
R4*	До 700 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R5*	До 470 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R6*	СПЗ-9а-1-4,7 кОм $\pm 20\%$	1	Допускается С2-13, С2-29
R7*	С2-14-0,25-1,52 кОм $\pm 1\%$	1	
R8*	МЛТ-0,5- (36...220) кОм $\pm 15\%$	1	Параллельно
	С2-14-0,25-1,52 кОм $\pm 1\%$	1	Допускается С2-13, С2-29
R10	МЛТ-0,5- (1,5...18) кОм $\pm 5\%$	1	Параллельно
	МЛТ-0,5-820 Ом $\pm 10\%$	1	
R21	273 $\pm 0,59$ Ом, провод ПЭМС 1,0	1	Шунт »
R26	С5-55-1,2 кОм $\pm 0,1\%$	1	
R27	0,05 $\pm 0,00005$ Ом, лента МнМц-3-12 0,5	1	
R28	0,2 $\pm 0,00026$ Ом, провод МнМц-3-12 0,8	1	
R29	0,75 $\pm 0,00075$ Ом, провод ПЭМС 0,6	1	
R30	4 $\pm 0,008$ Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R31	20 $\pm 0,04$ Ом, провод ПЭМС 0,25	1	
R32	25 $\pm 0,05$ Ом, провод ПЭМС 0,25	1	
R33	50 $\pm 0,1$ Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R34	400 $\pm 0,8$ Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R35	2 $\pm 0,004$ кОм, провод ПЭМС 0,08	1	Или 2,5 $\pm 0,005$ кОм провод ПЭМС 0,05
R36	С5-55-2,5 кОм $\pm 0,2\%$	1	
R37*	До 1,05 кОм, провод ПЭМС 0,008	1	Последовательно 6 $\pm 0,018$ МОм
R38	МЛТ-1-1,5 МОм $\pm 5\%$	4	
R39	МЛТ-1-1,5 МОм $\pm 5\%$	4	Последовательно 6 $\pm 0,018$ МОм

Позиционное обозначение	Наименование	Число	Примечание
R40	МЛТ-0,5-1 МОм $\pm 5\%$	2	Последовательно $24 \pm 0,0072$ МОм
R41	МЛТ-0,5-390 кОм $\pm 5\%$	1	Последовательно
	МЛТ-0,5-560 кОм $\pm 5\%$	1	$598,8 \pm 1,8$ кОм
	МЛТ-0,5-39 кОм $\pm 5\%$	1	Последовательно
R42	МЛТ-0,5-110 кОм $\pm 5\%$	1	$118,8 \pm 0,36$ кОм
	МЛТ-0,5-8,2 кОм $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-620 Ом $\pm 5\%$	1	Последовательно
R43	МЛТ-0,5-16 кОм $\pm 5\%$	1	$22,8 \pm 0,07$ кОм
	МЛТ-0,5-6,8 кОм $\pm 5\%$	1	Последовательно
R44	С2-14-4,7 кОм $\pm 0,5\%$	1	$4,8 \pm 0,0288$ кОм
	МЛТ-0,5-100 Ом $\pm 5\%$	1	
R45	$548 \pm 1,96$ Ом, провод ПЭМГ 0,08	1	Последовательно
R46	МЛТ-0,5-3,3 кОм $\pm 5\%$	1	$5,543 \pm 0,028$ кОм
	МЛТ-0,5-2,2 кОм $\pm 5\%$	1	Последовательно
R47	МЛТ-0,5-36 кОм $\pm 5\%$	1	$58,014 \pm 0,291$ кОм
	МЛТ-0,5-22 кОм $\pm 5\%$	1	Последовательно
R48	МЛТ-0,5-300 кОм $\pm 5\%$	2	$5999,364 \pm 2,997$ кОм

*Конденсаторы*

C1	К50-6-11-16 В-50 мкФ	1	
C2	К50-6-11-6,3 В-500 мкФ	1	
C4	К50-6-11-6,3 В-200 мкФ	1	

*Транзисторы*

VT1, VT2	ГТ310Г	2	
----------	--------	---	--

*Микросхемы*

DA1	КМП201УП1Б	1	
DA2	КМП202УН1	1	
GB1	Элемент 332	3	
GB2	Элемент 332	2	
SB1—SB2	П2К	3	

\* Подбирают при регулировке

Примечание Допускается применение других типов резисторов, основные параметры которых не хуже, чем у резисторов, указанных в таблице

## Комбинированный прибор Ц4314

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току, емкости и отнositельного уровня переменного напряжения.

Техническая характеристика, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей приведены в табл. 37—39 и на рис. 62—65.

Входное сопротивление прибора равно 83,3 кОм/В при измерении постоянного и 3,3 кОм/В — переменного напряжений. Температурные пределы работоспособности прибора 10...35 °С, относительная влажность до 80 % (при температуре 30 °С).

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20-0,1 при натяжении  $30 \pm 5$  г с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 10 мкА. Сопротивление рамки 2200 Ом; она содержит 730...750 витков провода ПЭВ-1 0,02. Прибор питается от встроенной батареи 3336 (3336Л).

При измерении относительного уровня передачи переменного напряжения на всех пределах, кроме 3 В, к показаниям прибора по шкале dВ необходимо алгебраически прибавить числа, указанные в табл. 40.

Сопротивление всех резисторов, за исключением R14 и R16, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 41).

Суммарное сопротивление измерительного механизма  $R_{и}$  и резистора R16 (в омах) определяют по формуле

$$R_{и} + R16 = \{ [2\,500 + 0,004(t - 20)R_{и}] \pm 25 \},$$

где  $t$  — температура, при которой регулируют прибор, °С.

На переменном токе прибор регулируют подгонкой сопротивления резистора R14.

Т а б л и ц а 37 Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения мкА	Падение на пряхения на зажимах В	Основная погрешность %
0,075, 0,75, 3, 7,5, 15, 30, 60, 150, 300, 600 В	Постоянный	12	—	$\pm 2,5$
0,75, 3, 7,5, 15, 30, 60, 150, 300, 600 В	Переменный	300	—	$\pm 4$
12, 60 мкА	Постоянный	—	0,3	$\pm 2,5$
0,3, 3, 15, 60, 300, 1500 мА	Переменный	—	1,2	$\pm 4$

Т а б л и ц а 38 Частотные параметры прибора

Предел измерения	Частотная область Гц	
	номинальная	расширенная
600, 300 В	45 200	45 500
150, 60 В	45 500	45 1000
30, 15 В	45 1000	45 5000
Остальные пределы напряжения и тока	45 2000	45 15 000

Т а б л и ц а 39 Пределы измерения сопротивления, емкости и уровня передачи переменного напряжения

Предел измерения	Конечное значение измерительного сопротивления (в рабочей части шкалы)	Ток потребления мА	Напряжение питания В	Длина рабочей части шкалы мм	Основная погрешность %
$k\Omega \times 1$	1 кОм	40	3,7 4,8	62	$\pm 2,5$
$k\Omega \times 10$	10 кОм	4	3,7 4,8		
$k\Omega \times 100$	100 кОм	0,4	3,7 4,8		
$M\Omega \times 1$	1 МОм	0,004	3,7 4,8		
$M\Omega \times 10$	10 МОм	0,002	11 13,8	60 58	$\pm 4$ $\pm 4$
$C_x$	0,1 мкФ	0,5	(190 245) — (50 $\pm$ 1) Гц		
dB	—10 +12	0,3	—		

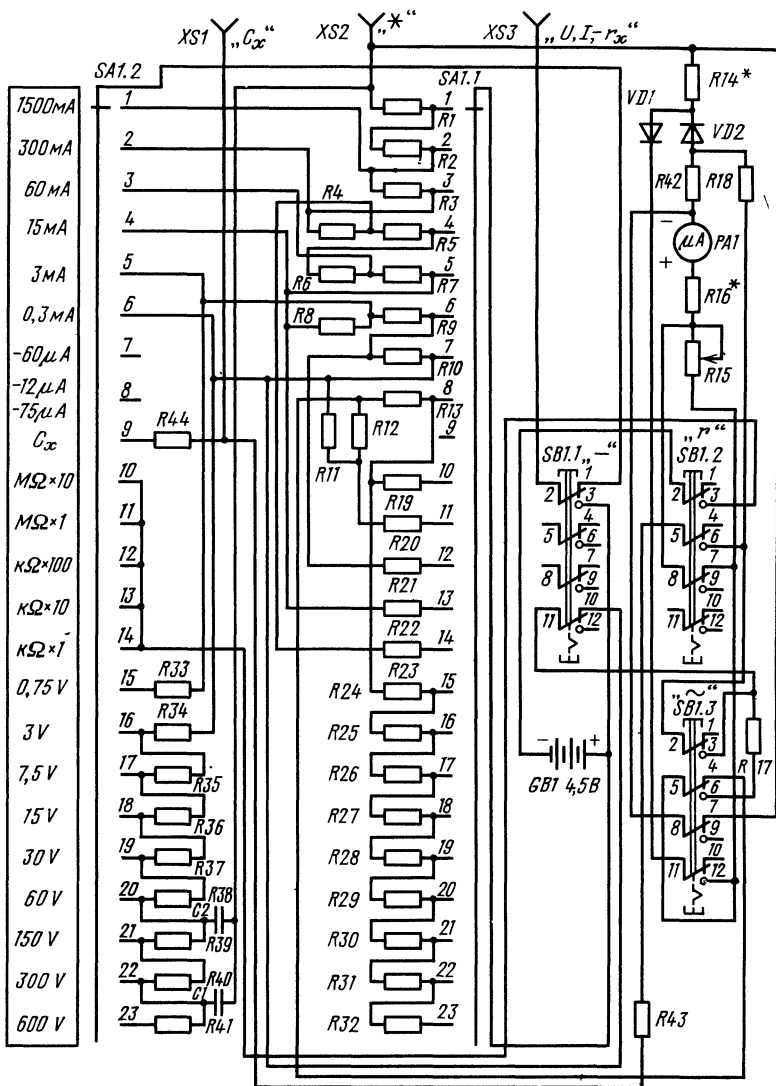
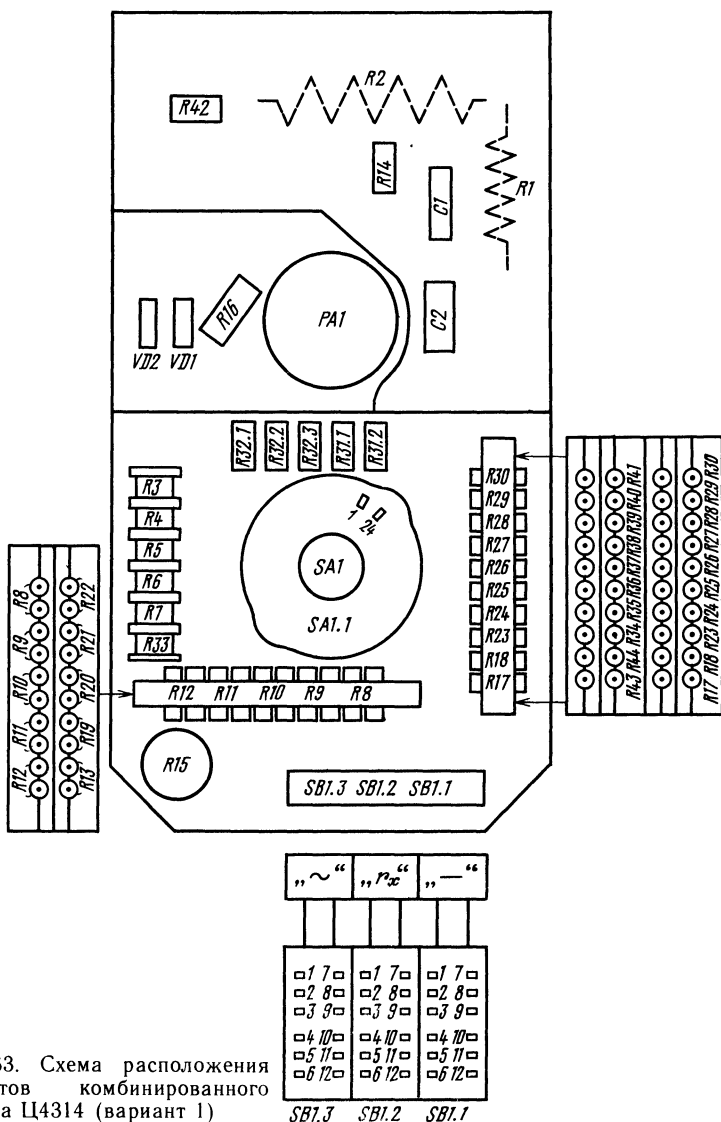


Рис. 62. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4314



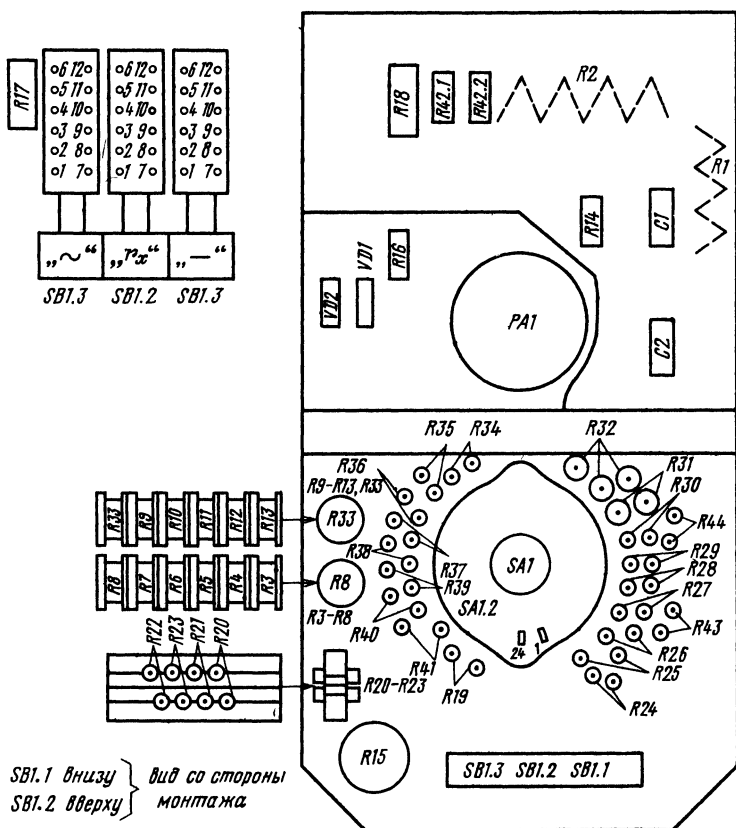


Рис. 64 Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4314 (вариант 2)

Пределы		Элементы																							
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24
V	~	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mV	~	600	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		300	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		30	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		7,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
mA	~	1500	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		300	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
μA	~	1500	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		300	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MΩ	~	1500	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		300	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
κΩ	~	1500	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		300	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Рис. 65. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4314



Таблица 40. Поправочные числа к пределам измерений

Предел измерения, В	0,75	3	7,5	15	30	60	150	300	600
Поправочное число, дБ	—12	0	+8	+14	+20	+26	+34	+40	+46

Таблица 41. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4314

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	$0,1 \pm 0,0005$ Ом, провод МнМц-3-12 1	1	Шунт
R2	$0,4 \pm 0,002$ Ом, провод МнМц-3-12 1	1	»
R3	$2 \pm 0,01$ Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R4, R6	$2,5 \pm 0,012$ Ом, провод ПЭМС 0,4	2	
R5	$5 \pm 0,025$ Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R7	$37,5 \pm 0,19$ Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R8	$200 \pm 1$ Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R9	$250 \pm 1,25$ Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R10	$2 \pm 0,01$ кОм, провод ПЭМС 0,05	1	
R11	$2,5 \pm 0,012$ кОм, провод ПЭМС 0,05	1	
R12	$7,5 \pm 0,037$ кОм, провод ПЭМС 0,05	1	
R13	$4,17 \pm 0,02$ кОм, провод ПЭМС 0,05	1	
R14	МЛТ-0,5- (1,6...2,4) кОм $\pm 5\%$	1	Подгоночный
R15	СП-3-9а-26-10 кОм $\pm 10\%$	1	
R16	МЛТ-0,5- (420...720) Ом $\pm 5\%$	1	Подгоночный
R17, R18	$1,33 \pm 0,013$ кОм, провод ПЭМС 0,05	2	
R19	МЛТ-0,5-560 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $1,16 \pm 0,0116$ МОм
R20	МЛТ-0,5-56 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $112 \pm 1,12$ кОм
R21	МЛТ-0,5-5,6 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $11,11 \pm 0,11$ кОм
R22	МЛТ-0,5-560 Ом $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $1,11 \pm 0,011$ кОм
R23	МЛТ-0,5-220 Ом $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $109 \pm 1$ Ом
R24	МЛТ-0,5-30 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление
	МЛТ-0,5-27 кОм $\pm 5\%$	1	$56,2 \pm 0,288$ кОм
R25	МЛТ-0,5-91 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $187,5 \pm 0,933$ кОм
R26	МЛТ-0,5-180 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $375 \pm 1,8$ кОм
R27	МЛТ-0,5-330 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление
	МЛТ-0,5-300 кОм $\pm 5\%$	1	$625 \pm 3,122$ кОм
R28	МЛТ-0,5-620 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $1,25 \pm 0,005$ МОм
R29	МЛТ-0,5-1,2 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт.	Примечание
R30	МЛТ-0,5-1,3 МОм $\pm 5\%$	1	$2,5 \pm 0,025$ МОм
	МЛТ-0,5-3,6 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $7,5 \pm 0,0375$ МОм
R31	МЛТ-0,5-3,9 МОм $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-3,6 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $12,5 \pm 0,0625$ МОм
R32	МЛТ-1,0-9,1 МОм $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-1,0-6,8 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $25 \pm 0,125$ МОм
R33	МЛТ-1,0-9,1 МОм $\pm 5\%$	2	
	$8,33 \pm 0,04$ Ом, ПЭМС 0,3	1	
R34	МЛТ-0,5-3,9 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $8,33 \pm 0,04$ кОм
	МЛТ-0,5-4,3 кОм $\pm 5\%$	1	
R35	МЛТ-0,5-7,5 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $15 \pm 0,075$ кОм
R36	МЛТ-0,5-12 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $25 \pm 0,125$ кОм
	МЛТ-0,5-13 кОм $\pm 5\%$	1	
R37	МЛТ-0,5-20 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $50 \pm 0,25$ кОм
	МЛТ-0,5-30 кОм $\pm 5\%$	1	
R38	МЛТ-0,5-51 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $100 \pm 5$ кОм
R39	МЛТ-0,5-150 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $300 \pm 1,5$ кОм
R40	МЛТ-0,5-200 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление
	МЛТ-0,5-300 кОм $\pm 5\%$	1	$500 \pm 2,5$ кОм
R41	МЛТ-0,5-510 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $1 \pm 0,005$ МОм
R42	МЛТ-0,5-3,3 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $6,8 \pm 0,034$ кОм
	МЛТ-0,5-3,6 кОм $\pm 5\%$	1	
R43	МЛТ-0,5-130 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $280 \pm 2,8$ кОм
	МЛТ-0,5-150 кОм $\pm 5\%$	1	
R44	МЛТ-0,5-150 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $300 \pm 3$ кОм

## Диоды

VD1, VD2	Д2Д	2	Допускается замена на Д9М
----------	-----	---	---------------------------

## Конденсаторы

C1	КТ-26-М47-3-16 пФ	1	
C2	КТ-26-М700-3-62 пФ	1	

## Комбинированный прибор Ц4315

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току, емкости и относительного уровня переменного напряжения.

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей приведены в табл. 42—45 и на рис. 66—70.

Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В при измерении постоянного и 2 кОм/В переменного напряжений. Прибор выпускается в модификациях: Ц4315 — для работы при температуре окружающего воздуха —10...+40 °С и относительной влажности до 80 % и Ц4315Т — для работы в помещениях в условиях как сухого, так и влажного тропического климата при температуре окружающего воздуха —5...+45 °С и относительной влажности до 95 %.

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20-0,25 при натяжении  $40 \pm 5$  г с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 42,5 мкА, сопротивление рамки не более 635 Ом; она содержит 370...460 витков провода ПЭВ-1 0,03.

Для питания прибора Ц4315 использована батарея 3336, для Ц4315Т — 3336Т.

При изменении уровня передачи переменного напряжения на других пределах, кроме 1 В, к показаниям прибора по шкале «dВ» необходимо прибавлять поправочные числа, указанные в табл. 46.

Сопротивление всех резисторов, за исключением R27 и R29, должно соответствовать указанному в перечне элементов к электрической принципиальной схеме прибора (табл. 47).

Сопротивление резистора R29 изменяют при регулировке прибора на постоянном токе, причем суммарное сопротивление измерительного механизма  $R_{\text{и}}$  и резистора R29 (в омах) определяют по формуле

$$R_{\text{и}} + R29 = [706 + 0,004(t - t_{\text{н}})R_{\text{и}}] \pm 3,$$

Таблица 42. Конечные значения шкал постоянного напряжения, ток и падение напряжения на зажимах прибора

Напряжение, В	Ток	Падение напряжения на зажимах, В
1000	2,5 А	0,3
500	0,5 А	0,24
250	0,1 А	0,21
100	25 мА	0,21
25	5 мА	0,2
10	1 мА	0,19
5	0,5 мА	0,19
2,5	100 мкА	0,13
1	50 мкА	0,075
0,075		

Примечания 1 Основная погрешность  $\pm 2,5\%$  2 Ток полного отклонения 50 мкА

Таблица 43. Конечные значения шкал переменного напряжения и ток полного отклонения

Напряжение, В	Ток полного отклонения, мА	Частотная область, Гц	
		номинальная	расширенная
1000	0,5	45...60	45...200
500	0,5	45...60	45...200
250	0,5	45...200	45...1000
100	0,5	45...200	45...1000
25	0,5	45...2000	45...10 000
10	0,5	45...5000	45...20 000
5	0,5	45...5000	45...20 000
2,5	1	45...5000	45...20 000
1	2,5	45...4000	45...10 000

Примечание Основная погрешность  $\pm 4\%$

где  $t$  — температура, при которой регулируют прибор, °С;  $t_n$  — температура, соответствующая нормальным условиям, °С.

Резистором R27 подгоняют показания прибора на переменном токе.

**Таблица 44. Конечные значения шкал переменного тока и падение напряжения на зажимах прибора**

Ток	2,5 А	0,5 А	0,1 А	25 мА	5 мА	1 мА	0,5 мА
Падение напряжения, В	1,2	1,1	1,1	1,1	1	0,9	0,8

Примечание 1 Основная погрешность  $\pm 4\%$  2 Номинальная частотная область 45 4000 Гц 3 Расширенная частотная область 45 10 000 Гц

**Таблица 45. Пределы измерения сопротивления, емкости и уровня передачи переменного напряжения**

Предел измерения	Конечное значение измеряемого сопротивления	Потребляемый ток, мА	Напряжение питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega$	300 Ом	9,5	3,7...4,7	59	$\pm 2,5$
$k\Omega \times 1$	5 кОм	9,5	3,7...4,7	79	
$k\Omega \times 10$	50 кОм	0,95	3,7...4,7	79	
$k\Omega \times 100$	500 кОм	0,095	3,7...4,7	79	
$k\Omega \times 1000$	5000 кОм	0,095	33...43	79	
$pF \times 100$	30000 пФ	0,29	190...245	59	$\pm 4$
$\mu F \times 0,1$	0,5 мкФ	0,29	190...245 <sup>50</sup> Гц	79	
dB	—15...2	0,5	—	54	$\pm 4$

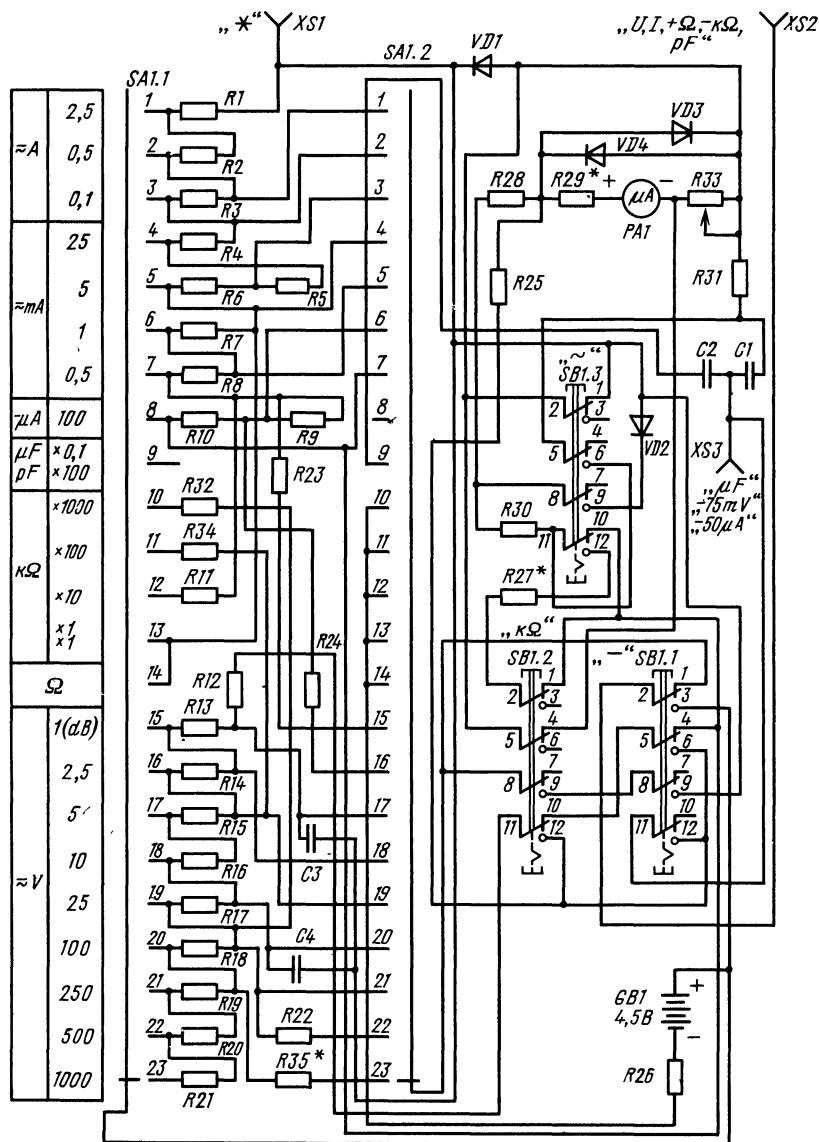


Рис. 66. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4315 (вариант 1)

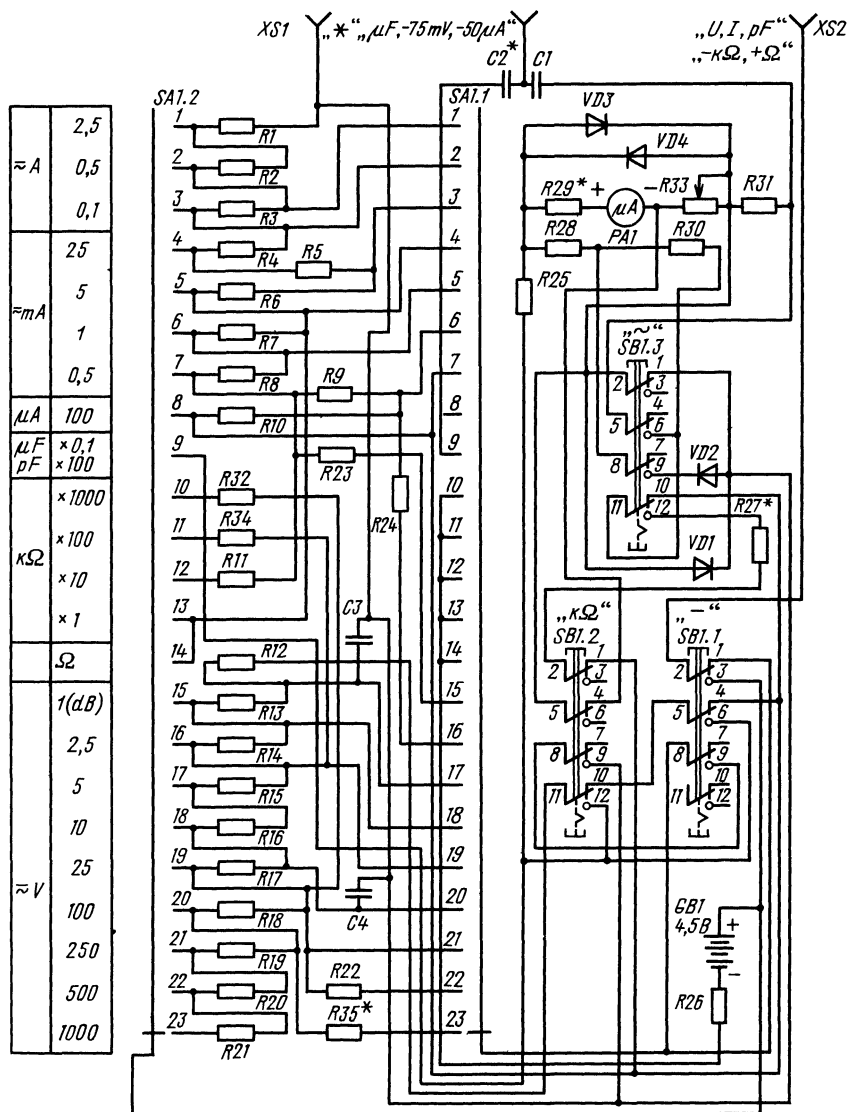


Рис 67 Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4315 (вариант 2)

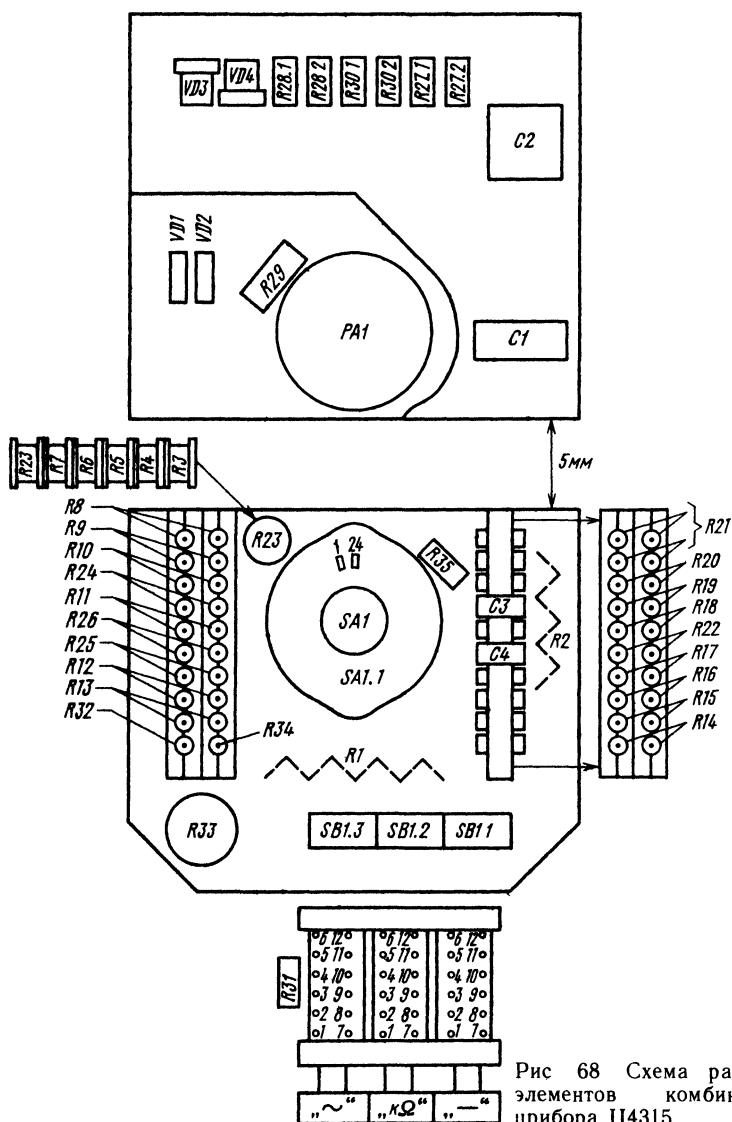


Рис 68 Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4315

[illegible]

Рис 69 Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4315 (вариант 1).



[illegible]

Рис. 70. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4315 (вариант 2)

Таблица 46. Поправочные числа к пределам измерений

Предел измерения, В	1	2,5	5	10	25	100	250	500	1000
Поправочное число, дБ	0	+8	+14	+20	+28	+40	+48	+54	+60

Таблица 47. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4315

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	0,08±0,0002 Ом провод МнМц-3-12 1	1	Шунт
R2	0,32±0,001 Ом, провод МнМц-3-12 1	1	»
R3	1,6±0,005 Ом, провод ПЭМС 0,5	1	
R4	6±0,018 Ом, провод ПЭМС 0,3	1	
R5	2±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,3	1	
R6	30±0,05 Ом, провод ПЭМС 0,25	1	
R7	150±0,5 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R8	МЛТ-0,5-100 Ом ±10 %	2	Суммарное сопротивление 200±1 Ом
R9	МЛТ-0,5-300 Ом ±5 %	2	Суммарное сопротивление 600±3 Ом
R10	МЛТ-0,5-430 Ом ±5 %	1	Суммарное сопротивление 1000±5 Ом
R11	МЛТ-0,5-560 Ом ±5 %	1	
R11	МЛТ-0,5-2,4 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 4440±22 Ом
R12	МЛТ-0,5-2 кОм ±5 %	1	
R12	МЛТ-0,5-4,3 кОм ±5 %	2	Суммарное сопротивление 8570±42 Ом
R13	МЛТ-0,5-4,3 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 9970±50 Ом
R14	МЛТ-0,5-5,6 кОм ±5 %	1	
R14	МЛТ-0,5-15 кОм ±10 %	2	Суммарное сопротивление 30±0,15 кОм
R15	МЛТ-0,5-20 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 50±0,25 кОм
R16	МЛТ-0,5-30 кОм ±5 %	1	
R16	МЛТ-0,5-43 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 100±0,5 кОм
R17	МЛТ-0,5-56 кОм ±5 %	1	
R17	МЛТ-0,5-150 кОм ±10 %	2	Суммарное сопротивление 300±1,5 кОм
R18	МЛТ-0,5-750 кОм ±5 %	2	Суммарное сопротивление 1500±7,5 кОм
R19	МЛТ-0,5-1,5 МОм ±10 %	2	Суммарное сопротивление 3000±15 кОм
R20	МЛТ-0,5-2 МОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 5±0,025 МОм
R21	МЛТ-0,5-3 МОм ±5 %	2	Суммарное сопротивление 10±0,05 МОм
R21	МЛТ-0,5-2 МОм ±5 %	2	
R22	МЛТ-0,5-200 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 500±2,5 кОм
R22	МЛТ-0,5-300 кОм ±5 %	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
R23	$24 \pm 0,1$ Ом, ПЭМС 0,2	1	Допускается замена на МЛТ-0,5-24 Ом $\pm 5\%$
R24	МЛТ-0,5-820 Ом $\pm 10\%$	2	Суммарное сопротивление $1650 \pm 8$ Ом
R25	МЛТ-0,5-430 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $900 \pm 5$ Ом
R26	МЛТ-0,5-270 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $490 \pm 2$ Ом
R27*	МЛТ-0,5- (1...3) кОм $\pm 5\%$	1	
R28	МЛТ-0,5-1,5 кОм $\pm 10\%$	2	Суммарное сопротивление $760 \pm 3,5$ Ом
R29	До 260 Ом ПЭМС-0,1	1	
R30	МЛТ-0,5-620 Ом $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $1240 \pm 4$ Ом
R31	МЛТ-0,5-1,2 кОм $\pm 5\%$	1	
R32	МЛТ-0,5-30 кОм $\pm 10\%$	1	
R33	СПЗ-9а-6,8 кОм $\pm 20\%$	1	
R34	МЛТ-0,5-1,2 кОм $\pm 10\%$	1	
R35	МЛТ-0,5- (22...33) кОм $\pm 5\%$	1	
<i>Диоды</i>			
VD1, VD2	Д9Д	2	Допускается замена на Д9А
VD3, VD4	Д103М	2	Допускается замена на Д104, Д108
<i>Конденсаторы</i>			
C1	КБГ-И-200-0,05 $\pm 5\%$	1	
C2	КСО-6-500-Б-3900 $\pm 5\%$	1	
C3	КСО-1-250-330 $\pm 5\%$	1	
C4	КСО-1-250-100 $\pm 5\%$	1	

\* Подбирают при регулировке

## Комбинированный прибор Ц4323 (Ц4323Т)

Прибор со встроенным генератором предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току и определения работоспособности трактов усиления радиотехнических устройств.

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 48—50 и на рис. 71—73.

Входное сопротивление прибора при измерении постоянного и переменного напряжений 20 кОм/В. Рабочая температура 10...35 °С, относительная влажность до 80 % (при температуре 30 °С), для тропического исполнения (Ц4323Т) рабочая температура —5...+45 °С, относительная влажность 95 % (при температуре 35 °С).

**Т а б л и ц а 48. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра**

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В
1000; 500; 250; 50; 10; 2,5; 0,5 В	Постоянный	50	—
1000; 500; 250; 50; 10; 2,5 В	Переменный	50	—
500; 50; 0,5; 0,05 мА	Постоянный	—	1,2
0,05 мА	Переменный	—	2,6

Примечание Основная погрешность встроенного ампервольтметра определяется при нормальных условиях и не превышает  $\pm 5\%$  значения предела измерения

**Т а б л и ц а 49. Частотные параметры прибора**

Предел измерения	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
1000; 500; 250 В	45...400	45...1000
50 В	45...2000	45...5000
Остальные пределы напряжения и тока	45...20 000	45...30 000

**Т а б л и ц а 50. Пределы измерения сопротивлений. Режим генератора**

Предел измерения	Конечное значение измеряемого сопротивления	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega \times 10$	0,5 кОм	75	2,7...3,8	65	$\pm 5$
$\Omega \times 100$	5 кОм	7,5	2,7...3,8		
$k\Omega \times 1$	50 кОм	0,75	2,7...3,8		
$k\Omega \times 10$	500 кОм	0,075	2,7...3,8		
НЧ	1 кГц	100	$U_{\text{вых}} = 0,5 \text{ В}$	—	$\pm 20$
ПЧ	465 кГц	100	$U_{\text{вых}} = 0,5 \text{ В}$	—	$\pm 10$

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 50 мкА, сопротивление рамки  $1600 \pm 200 \text{ Ом}$ .

Коэффициент модуляции напряжения на выходе «ПЧ» (промежуточная частота) прибора частотой 465 кГц не менее 20...90 %.

Изменением сопротивления резистора R1 прибор регулируют на постоянном токе, а резистора R3 — на переменном. Сопротивление остальных резисторов должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме (табл. 51).



Пределы		Э л е м е н т ы																				XS1 1-2 3-4	XS9 1-2 3-4	XS10 1-2 3-4	C1	
		R1	R2	R3	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	VD1-VD2					GB1
Напряжение, V	1000	x			x	x	x	x	o		x	o		x	o		x		o	o			x	x	x	
	500	x			x	x	x	x	o		x	o		x	o				o	o			x	x	x	
	250	x			x	x	x	x	o		x	o			o				o	o			x	x	x	
	50	x			x	x	x	x	o			o			o				o	o			x	x	x	
	10	x			x	x	x		o			o			o				o	o			x	x	x	
	2,5	x				x	x					o			o				o	o			x	x	x	
	0,5	x					x		o			o			o				o	o			x	x	x	
Ток, mA	1000	x	o	x	x			x	o		x	o		x	o		x		o	o	x		x		o	o
	500	x	o	x	x			x	o		x	o		x	o				o	o	x		x		o	o
	250	x	o	x	x			x	o		x	o			o				o	o	x		x		o	o
	50	x	o	x	x			x	o			o			o				o	o	x		x		o	o
	10	x	o	x	x				o			o			o				o	o	x		x		o	o
	2,5	x	o	x	o				o			o			o				o	o	x		x		o	o
	0,05	x	o	x	o				o			o			o				o	o	x		x		o	o
к.Ω	×10	x				+	+		+			+		+				x	+	+		x			+	
	×1	x							x	+		+		+				x	+	+		x			+	
Ω	×100	x							x			x	+	+				x	+	+	+	+	x			+
	×10	x							x			x			x	+		x	+	+	+	+	x			+

Рис. 73. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4323.  
(Конденсатор C1 может отсутствовать)

Таблица 51. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4323

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт.	Примечание
Резисторы			
R1*	МЛТ-0,5-2,4 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 150±1,5 кОм
R2	МЛТ-0,5-20 кОм ±5 %	1	
R3*	МЛТ-0,5-20 кОм ±5 %	1	
R5	МЛТ-0,5-75 кОм ±5 %	2	
R6	МЛТ-0,5-20 кОм ±5 %	2	
R7	МЛТ-0,5-3 кОм ±5 %	2	Суммарное сопротивление 6±0,06 кОм
R8	МЛТ-0,5-560 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 800±8 кОм
	МЛТ-0,5-240 кОм ±5 %	1	
R9	МЛТ-0,5-15 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 18±0,18 кОм
	МЛТ-0,5-3 кОм ±5 %		

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
R10	МЛТ-0,5-3 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление 3,39 $\pm$ 0,034 кОм
R11	МЛТ-0,5-300 Ом $\pm 5\%$ МЛТ-0,5-2 МОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление 4 $\pm$ 0,04 МОм
R12	МЛТ-0,5-1,5 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление 1,8 $\pm$ 0,018 кОм
R13	МЛТ-0,5-300 Ом $\pm 5\%$ МЛТ-0,5-24 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление 324 $\pm$ 3,2 Ом
R14	МЛТ-0,5-3 МОм $\pm 5\%$ МЛТ-0,5-2 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление 5 $\pm$ 0,05 МОм
R15	180 $\pm$ 1,8 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R16	30 $\pm$ 0,1 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R17	МЛТ-0,5-8,2 МОм $\pm 5\%$ МЛТ-0,5-1,8 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление 10 $\pm$ 0,1 МОм
R18	СПЗ-3ГМ-15-22 кОм $\pm 20\%$	1	
R19	18 $\pm$ 0,18 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R20	2 $\pm$ 0,02 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R21*	МЛТ-0,5-10 кОм $\pm 10\%$	1	
R22*	МЛТ-0,5-10 кОм $\pm 10\%$	1	
R23	МЛТ-0,5-10 кОм $\pm 10\%$	1	
R24	МЛТ-0,5-2 кОм $\pm 10\%$	1	
R25	МЛТ-0,5-33 Ом $\pm 10\%$	1	
R26*	МЛТ-0,5-20 кОм $\pm 10\%$	1	
R27	МЛТ-0,5-22 кОм $\pm 10\%$	1	
R28	80 $\pm$ 3 Ом, ПЭМС 0,1	1	

*Конденсаторы*

C1	КД-10 пФ	1	Применяется при необходимости
C2	К50-9-2,0 мкФ $\pm 10\%$	1	
C3	К74-0,15 мкФ $\pm 10\%$	1	
C4	КС0-1-270 пФ $\pm 10\%$	1	
C5	К50-9-10,0 мкФ $\pm 10\%$	1	

*Индуктивности*

L1	50 витков провода ПЭВ-1 0,1	1	
L2	140 витков провода ПЭВ-1 0,1	1	
L3	35 витков провода ПЭВ-1 0,1	1	

*Диоды*

VD1—VD5	КД521Г	5	
---------	--------	---	--

*Транзисторы*

VT1, VT2	П41	2	Замена на МП15
VT3	П403	1	Замена на П401, П402 П416

\* Подбирают при регулировке

## Комбинированный прибор Ц4324

Прибор Ц4324 предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току и относительного уровня напряжения. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 52—54 и на рис. 74—76.

Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 4 кОм/В — переменного. Рабочая температура —10...+40 °С, относительная влажность до 80 % (при температуре 30 °С), для тропического варианта (Ц4324Т) —5...+45 °С, относительная влажность до 95 % (при температуре 35 °С).

Таблица 52. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В	Основная погрешность, %
1200; 600; 120; 60; 30; 12; 3; 1,2; 0,6 В	Постоянный	50	—	±2,5
900; 600; 300; 150; 60; 15; 6; 3 В	Переменный	250	—	±4
3000; 600; 60; 6; 0,6 мА; 60 мкА	Постоянный	—	0,4	±2,5
3000; 300; 30; 3; 0,3 мА	Переменный	—	1,0	±4

Таблица 53. Частотные параметры прибора

Предел измерения	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
900; 600; 300 В	45...60	45...100
150 В	45...100	45...500
60 В	45...1000	45...2000
15 В	45...5000	45...10 000
Остальные пределы напряжения и тока	45...10 000	45...20 000

Таблица 54. Пределы измерения сопротивлений и уровня передачи переменного напряжения

Предел измерения	Конечное значение измеряемого сопротивления (в рабочей части шкалы)	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega \times 10$	0,2 кОм	7	3,2...4	48	±2,5
$k\Omega \times 1$	5 кОм	7	3,2...4	52	
$k\Omega \times 10$	50 кОм	0,7	3,2...4	52	
$k\Omega \times 100$	500 кОм	0,07	3,2...4	52	
$k\Omega \times 1000$	5000 кОм	0,07	32...40	52	±4
dB	—10...±12	0,25	—	45	





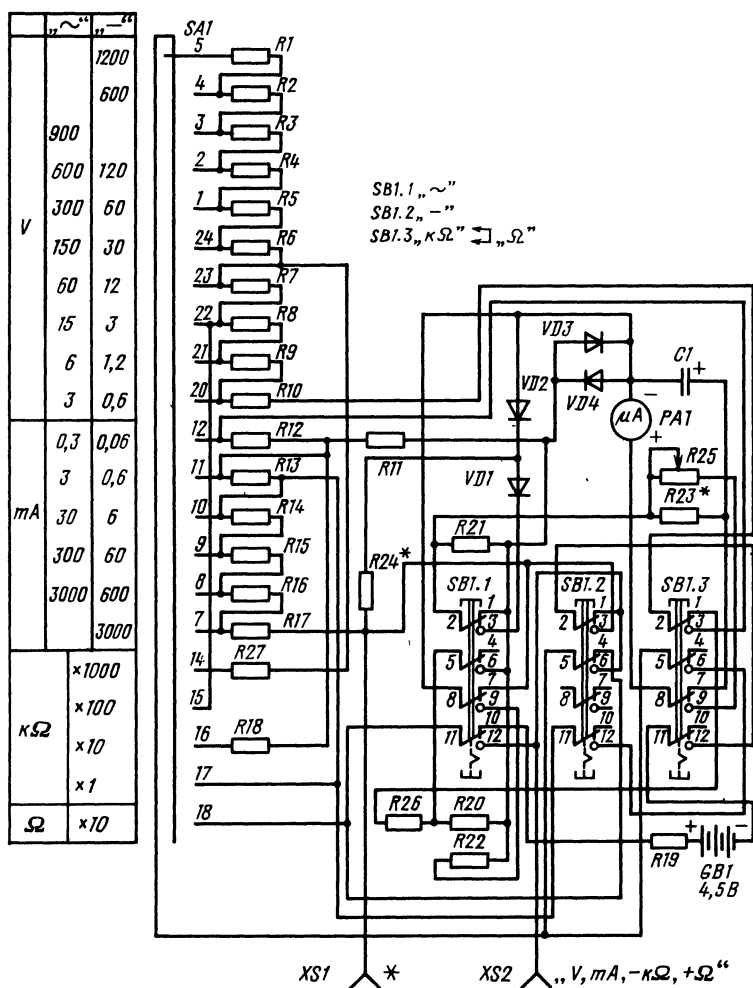


Рис. 74. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4324

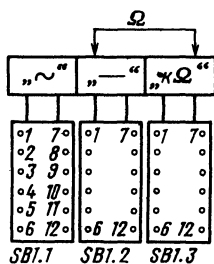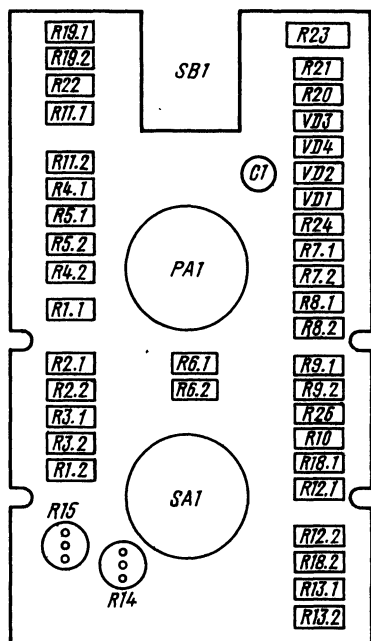

а)

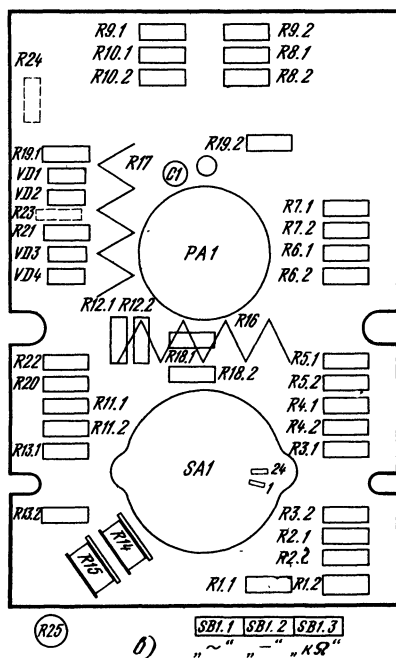


Рис. 75. Схемы расположения элементов комбинированного прибора Ц4324 (резистор R27 подпаян непосредственно к переключателю пределов измерений) (а), прибора Ц4324 выпусков 1976 г. (б) и 1985 г. (в)

[illegible]

Рис 76 Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4324

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20-0,32 при натяжении  $65 \pm 5$  г с внутрирамочным магнитом. Ток отклонения 37,5 мкА. Сопротивление рамки  $600 \pm 120$  Ом; она содержит  $600 \pm 50$  витков провода ПЭВ-1 0,03.

Напряжение встроенного источника питания 3,2...4 В. В приборе' использована батарея из трех аккумуляторов Д-0,1. При измерении относительного уровня переменного напряжения на пределах измерения, больших 3 В, к показаниям прибора по шкале необходимо прибавить число, указанное в табл. 55. Сопротивление всех резисторов, кроме R24 и R23, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 56).

Таблица 55. Поправочные числа к пределам измерений

Предел измерения	3	6	15	60	150	300	600	900
Поправочное число, дБ	0	+6	+14	+26	+34	+40	+46	+50

Таблица 56. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4324

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	МЛТ-0,5-6,8 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $12 \pm 0,06$ МОм
	МЛТ-0,5-5,1 МОм $\pm 5\%$	1	
R2	МЛТ-0,5-4,7 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $8,4 \pm 0,042$ МОм
	МЛТ-0,5-3,6 МОм $\pm 5\%$	1	
R3	МЛТ-0,5-680 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $1,2 \pm 0,006$ МОм
	МЛТ-0,5-510 кОм $\pm 5\%$	1	
R4	МЛТ-0,5-680 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $1,2 \pm 0,006$ МОм
	МЛТ-0,5-510 кОм $\pm 5\%$	1	
R5	МЛТ-0,5-300 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $600 \pm 3$ кОм
R6	МЛТ-0,5-180 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $360 \pm 1,8$ кОм
R7	МЛТ-0,5-91 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $180 \pm 0,9$ кОм
R8	МЛТ-0,5-18 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $36 \pm 0,18$ кОм
R9	МЛТ-0,5-6,8 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $12 \pm 0,06$ кОм
R10	МЛТ-0,5-5,1 кОм $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-3,3 кОм $\pm 5\%$	3	Суммарное сопротивление с R26 $10,5 \pm 0,05$ кОм
R11	МЛТ-0,5-200 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $500 \pm 2,5$ Ом
R12	МЛТ-0,5-300 Ом $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-1,1 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $2,25 \pm 0,0115$ кОм
R13	МЛТ-0,5-100 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $225 \pm 1$ Ом
	МЛТ-0,5-120 Ом $\pm 5\%$	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт.	Примечание
R14	22,5±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	Шунт
R15	2,25±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R16	0,2±0,001 Ом, провод МнМц-3-12 1,2	1	
R17	0,05±0,00025 Ом, провод МнМц-3-12 1,5	1	
R18	МЛТ-0,5-2,4 кОм ±5 %	1	Суммарное сопротивление 4,56±0,03 кОм
	МЛТ-0,5-2,2 кОм ±5 %		
R19	МЛТ-0,5-270 Ом ±5 %	1	Суммарное сопротивление 500±2,45 Ом
	МЛТ-0,5-240 Ом ±5 %	1	
R20	МЛТ-0,5-750 Ом ±5 %	1	Суммарное сопротивление с R <sub>н</sub> 1000±6 Ом при t=20 °С
R21	МЛТ-0,5-1 кОм ±5 %	1	
R22	МЛТ-0,5-1 кОм ±5 %	1	
R23	BC-0,125а-(110-430) Ом ±10 %	1	
R24	МЛТ-0,5-(1...2) кОм ±5 %	1	
R25	СП-3-9а-16-2,2 кОм ±20 %	1	Подбирается при регулировке
R26	МЛТ-0,5-7,5 кОм ±5 %	1	
R27	МЛТ-0,5-270 кОм ±5 %	1	
Диоды			
VD1, VD2	Д9Д	2	Допускается Д220, КД521Г
VD3, VD4	Д103	2	
C1	Конденсатор К50-6-6-50 мк ±20 %	1	
GB1	Аккумулятор Д-0,1	3	

Суммарное значение сопротивления измерительного механизма R<sub>н</sub> и резистора R23 (в омах) определяется по формуле

$$R_n + R_{23} = [1000 + 0,004(t - 20)R_n] \pm 6,$$

где t — температура, при которой регулируют прибор, °С.

Резистор R24 используют для подгонки прибора на переменном токе.

## Комбинированный прибор Ц4325

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45...20 000 Гц, сопротивления постоянному току и относительного уровня переменного напряжения. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 57—59 и на рис. 77—79.

**Т а б л и ц а 57. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра**

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В	Основная погрешность, %
600; 120; 60; 30; 12; 6; 3; 1,2 В 0,6 В 120 мВ	Постоянный	50 60 30	—	$\pm 2,5$
600; 300; 150; 60; 30; 15; 6 В 3 В	Переменный	250 300	—	$\pm 4$
3000; 600; 120; 30; 6; 1,2; 0,3 мА 60; 30 мкА	Постоянный	—	0,4	$\pm 2,5$
3000; 600; 150; 30; 6; 1,5; 0,3 мА	Переменный	—	1	$\pm 4$

**Т а б л и ц а 58. Частотные параметры прибора**

Предел измерения	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
600 В	45...100	45...500
300 В	45...500	45...1000
150 В	45...1000	45...2000
60 В	45...2000	45...10 000
Остальные пределы напряжения и тока	45...5000	45...20 000

**Т а б л и ц а 59. Пределы измерения сопротивления и уровня передачи переменного напряжения**

Предел измерения $\Omega \times$	Конечное значение измеряемого сопротивления (в рабочей части шкалы)	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
1	500	41	1,12...1,45	63	$\pm 2,5$
10	5 000	4,1	1,12...1,45		
100	50 000	0,41	1,12...1,45		
1 000	500 000	0,041	1,12...1,45		
10 000	5 000 000	0,041	11,25...14,85		
dB	-10...+12	300	—	58	$\pm 4$

Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 4 кОм/В — переменного. Прибор можно эксплуатировать при температуре окружающего воздуха  $-10...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 80 %.

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20-0,28 при натяжении  $40\pm 5\text{ г}$  с внешним магнитом. Ток полного

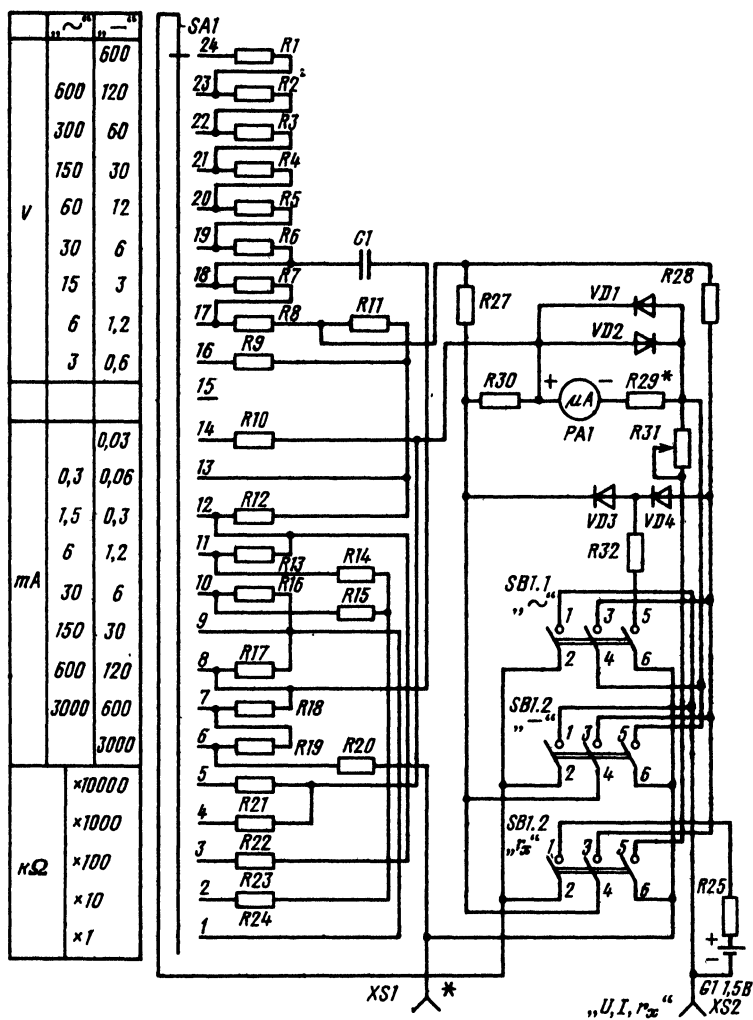


Рис. 77. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4325

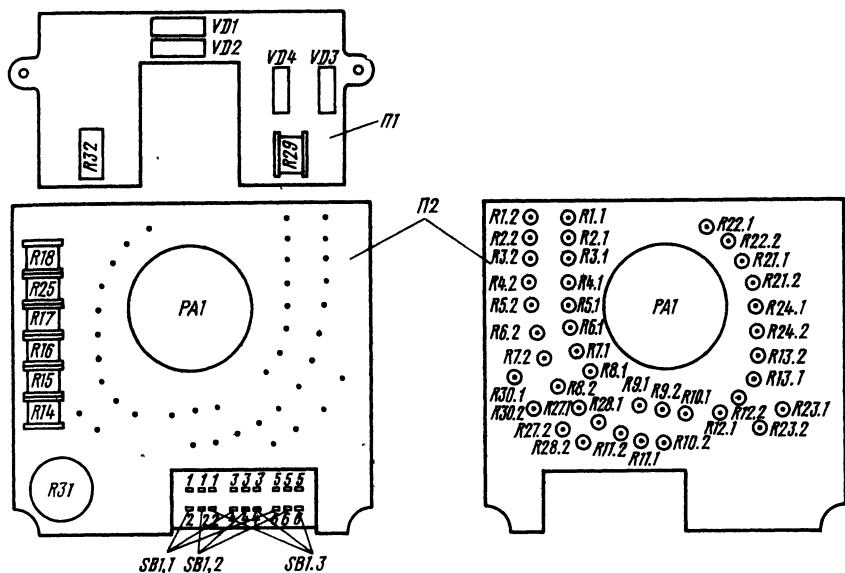


Рис. 78. Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4325

отклонения 24 мкА, сопротивление рамки  $385 \pm 55$  Ом. Напряжение встроенного элемента питания 332 равно 1,2...1,45 В.

При измерении относительного уровня переменного напряжения на пределах измерения, больших 3 В, к показаниям прибора по шкале «дВ» необходимо прибавить числа, указанные в табл. 60.

Сопротивление всех резисторов, кроме R29 и R32, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 61).

Сопротивление резистора R29 изменяют при регулировке прибора на постоянном токе, причем суммарное значение сопротивления измерительного механизма  $R_{\text{и}}$  и резистора R29 (в омах) определяют по формуле

$$R_{\text{и}} + R29 = [1250 + 0,004(t - 20)R_{\text{и}}] \pm 6,$$

где  $t$  — температура, при которой подгоняют прибор, °С.

Резистором R32 подгоняют показания прибора при регулировке прибора на переменном токе.



Пределы	Элементы																						
	600 1200 60 30 12 6 1,2 0,6	600 300 150 60 30 15 6 3(0,6)	0,03 0,06 0,3 1,2 6 30 120 600 3000	0,3 1,5 6 30 150 600 3000	SA 1																		
V	N1	X				61	SA 1	1-2	3-4	5-6	SBI.1	1-2	3-4	5-6	SBI.2	1-2	3-4	5-6	SBI.3	1-2	3-4	5-6	61
	N2	X													X	X	X	X					
mA	N3	X													X	X	X	X					
	N4	X													X	X	X	X					
кΩ	N5	X													X	X	X	X					
	N6	X													X	X	X	X					
	N7	X													X	X	X	X					
	N8	X													X	X	X	X					
	N9	X													X	X	X	X					
	N10	X													X	X	X	X					
	N11	X													X	X	X	X					
	N12	X													X	X	X	X					
	N13	X													X	X	X	X					
	N14	X													X	X	X	X					
	N15	X													X	X	X	X					
	N16	X													X	X	X	X					
	N17	X													X	X	X	X					
	N18	X													X	X	X	X					
	N19	X													X	X	X	X					
	N20	X													X	X	X	X					
	N21	X													X	X	X	X					
	N22	X													X	X	X	X					
	N23	X													X	X	X	X					
	N24	X													X	X	X	X					
	N25	X													X	X	X	X					
	N26	X													X	X	X	X					
	N27	X													X	X	X	X					
	N28	X													X	X	X	X					
	N29	X													X	X	X	X					
	N30	X													X	X	X	X					
	N31	X													X	X	X	X					
	N32	X													X	X	X	X					
	N33	X													X	X	X	X					
	N34	X													X	X	X	X					
	N35	X													X	X	X	X					
	N36	X													X	X	X	X					
	N37	X													X	X	X	X					
	N38	X													X	X	X	X					
	N39	X													X	X	X	X					
	N40	X													X	X	X	X					
	N41	X													X	X	X	X					
	N42	X													X	X	X	X					
	N43	X													X	X	X	X					
	N44	X													X	X	X	X					
	N45	X													X	X	X	X					
	N46	X													X	X	X	X					
	N47	X													X	X	X	X					
	N48	X													X	X	X	X					
	N49	X													X	X	X	X					
	N50	X													X	X	X	X					
	N51	X													X	X	X	X					
	N52	X													X	X	X	X					
	N53	X													X	X	X	X					
	N54	X													X	X	X	X					
	N55	X													X	X	X	X					
	N56	X													X	X	X	X					
	N57	X													X	X	X	X					
	N58	X													X	X	X	X					
	N59	X													X	X	X	X					
	N60	X													X	X	X	X					
	N61	X													X	X	X	X					
	N62	X													X	X	X	X					
	N63	X													X	X	X	X					
	N64	X													X	X	X	X					
	N65	X													X	X	X	X					
	N66	X													X	X	X	X					
	N67	X													X	X	X	X					
	N68	X													X	X	X	X					
	N69	X													X	X	X	X					
	N70	X													X	X	X	X					
	N71	X													X	X	X	X					
	N72	X													X	X	X	X					
	N73	X													X	X	X	X					
	N74	X													X	X	X	X					
	N75	X													X	X	X	X					
	N76	X													X	X	X	X					
	N77	X													X	X	X	X					
	N78	X													X	X	X	X					
	N79	X													X	X	X	X					
	N80	X													X	X	X	X					
	N81	X													X	X	X	X					
	N82	X													X	X	X	X					
	N83	X													X	X	X	X					
	N84	X													X	X	X	X					
	N85	X													X	X	X	X					
	N86	X													X	X	X	X					
	N87	X													X	X	X	X					
	N88	X													X	X	X	X					
	N89	X													X	X	X	X					
	N90	X													X	X	X	X					
	N91	X													X	X	X	X					
	N92	X													X	X	X	X					
	N93	X													X	X	X	X					
	N94	X													X	X	X	X					
	N95	X													X	X	X	X					
	N96	X													X	X	X	X					
	N97	X													X	X	X	X					
	N98	X													X	X	X	X					
	N99	X													X	X	X	X					
	N100	X													X	X	X	X					
	N101	X													X	X	X	X					
	N102	X													X	X	X	X					
	N103	X													X	X	X	X					
	N104	X													X	X	X	X					
	N105	X													X	X	X	X					
	N106	X													X	X	X	X					
	N107	X													X	X	X	X					
	N108	X													X	X	X	X					
	N109	X													X	X	X	X					
	N110	X													X	X	X	X					
	N111	X													X	X	X	X					
	N112	X													X	X	X	X					
</																							

Таблица 60. Поправочные числа к пределам измерения

Предел измерения, В	3	6	15	30	60	150	300	600
Поправочное число, дБ	0	+6	+14	+20	+26	+34	+40	+46

Таблица 61. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4325

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт.	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	МЛТ-0,5-4,7 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $9,6 \pm 0,048$ МОм
R2	МЛТ-0,5- (4,7...5,1) МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $1200 \pm 6$ кОм
R3	МЛТ-0,5-680 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $600 \pm 3$ кОм
R4	МЛТ-0,5-510 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $360 \pm 1,8$ кОм
R5	МЛТ-0,5-300 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $120 \pm 0,6$ кОм
R6	МЛТ-0,5-180 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $60 \pm 0,3$ кОм
R7	МЛТ-0,5-18 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $36 \pm 0,18$ кОм
R8	МЛТ-0,5-11 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $22,44 \pm 0,11$ кОм
R9	МЛТ-0,5- (11...12) кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $8,5 \pm 0,042$ кОм
R10	МЛТ-0,5-5,1 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $3 \pm 0,015$ кОм
R11	МЛТ-0,5-3,3 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $500 \pm 2,5$ Ом
R12	МЛТ-0,5-1,5 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $2000 \pm 10$ Ом
R13	МЛТ-0,5-100 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $375 \pm 1,8$ Ом
R14	МЛТ-0,5-270 Ом $\pm 5\%$	1	
R15	75 $\pm 0,37$ Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R16	25 $\pm 0,12$ Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R17	20 $\pm 0,1$ Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R18	3,75 $\pm 0,018$ Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R19	1 $\pm 0,005$ Ом, провод ПЭМС 0,5	1	
R20	0,2 $\pm 0,001$ Ом, провод МнМц-3-12 I	1	Шунт
R21	0,05 $\pm 0,00025$ Ом, провод МнМц-3-12 I	1	»
R22	МЛТ-0,5-200 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $398 \pm 3,9$ кОм
R23	МЛТ-0,5-18 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $38,2 \pm 0,38$ кОм
	МЛТ-0,5-20 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $3500 \pm 35$ Ом
	МЛТ-0,5-2,4 кОм $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-1,1 кОм $\pm 5\%$	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт.	Примечание
R24	МЛТ-0,5-200 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $315 \pm 3,1$ Ом
R25	МЛТ-0,5-110 Ом $\pm 5\%$	1	
R27	32,0 $\pm$ 0,3 Ом, провод ПЭМС 0,2	1	Суммарное сопротивление $1080 \pm 5,5$ Ом
R28	МЛТ-0,5-470 Ом $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-620 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $1080 \pm 5,5$ Ом
R29	МЛТ-0,5-470 Ом $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-620 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $1460 \pm 7,3$ Ом
R30	810...920 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R31	МЛТ-0,5-750 Ом $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $1460 \pm 7,3$ Ом
R32	СПЗ-9-25-3,3 кОм $\pm 10\%$	1	
	МЛТ-0,5-(1...2) кОм $\pm 5\%$	1	
<i>Диоды</i>			
VD1, VD2	Д103	2	Допускается замена на Д103А, Д107, Д108
VD3, VD4	Д9Д	2	Допускается замена на Д9А, Д9М, Д9Е
<i>Конденсатор</i>			
С1	КД2 М700-3-30 пФ	1	

## Комбинированный прибор Ц4326

Прибор предназначен для измерения тока и напряжения постоянного и переменного токов синусоидальной формы, относительного уровня напряжения переменного тока и сопротивления постоянному току. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей приведены в табл. 62—64 и на рис. 80—84.

Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 4 кОм/В — переменного. Прибор используют при температуре окружающего воздуха 10...45 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре 30 °С).

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20М-0,32 при натяжении  $65 \pm 5$  г с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 37,5 мкА.

Рамка содержит 580...650 витков провода ПЭВ-1 0,03. Напряжение встроенного источника питания равно 1,3...1,5 В.

При измерении относительного переменного напряжения на пределах измерения, больших 3 В, к показаниям прибора по шкале необходимо прибавить числа, указанные в табл. 65.

Сопротивление всех резисторов, за исключением R23 и R24, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 66).

Т а б л и ц а 62. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В	Основная погрешность, %
900; 600; 120; 60; 30; 12; 3; 1,2; 0,3 В	Постоянный	50	—	$\pm 2,5$
900; 600; 300; 150; 60; 15; 6; 3 В	Переменный	250	—	$\pm 4$
3000; 600; 60; 6; 0,6; 0,06 мА	Постоянный	—	0,5	$\pm 2,5$
3000; 300; 30; 3; 0,3 мА	Переменный	—	1,2	$\pm 4$

Т а б л и ц а 63. Частотные параметры прибора

Предел измерения	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
900; 600; 300 В	45...60	45...100
150 В	45...100	45...500
60 В	45...1000	45...2000
15 В	45...5000	45...10 000
Остальные пределы напряжения и тока	45...10 000	45...20 000

Т а б л и ц а 64. Пределы измерения сопротивления и уровня передачи переменного напряжения

Предел измерения	Конечное значение измеряемого сопротивления (в рабочей части шкалы)	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega \times 10$	200 Ом	9	1,3...1,7	48	$\pm 2,5$
$k\Omega \times 1$	2 кОм	9	1,3...1,7		
$k\Omega \times 10$	20 кОм	0,9	1,3...1,7	52	$\pm 2,5$
$k\Omega \times 100$	200 кОм	0,09	1,3...1,7		
$k\Omega \times 1000$	2000 кОм	0,09	13...17	48	$\pm 4$
dB	$-10... \pm 12$	0,25	—		

Суммарное значение сопротивления измерительного механизма  $R_{\text{ц}}$  и резистора  $R_{23}$

$$R_{\text{н}} + R_{23} = 900 \pm 6 \text{ Ом}$$

при температуре 20 °С.

Резистор  $R_{24}$  предназначен для подгонки прибора на переменном токе.

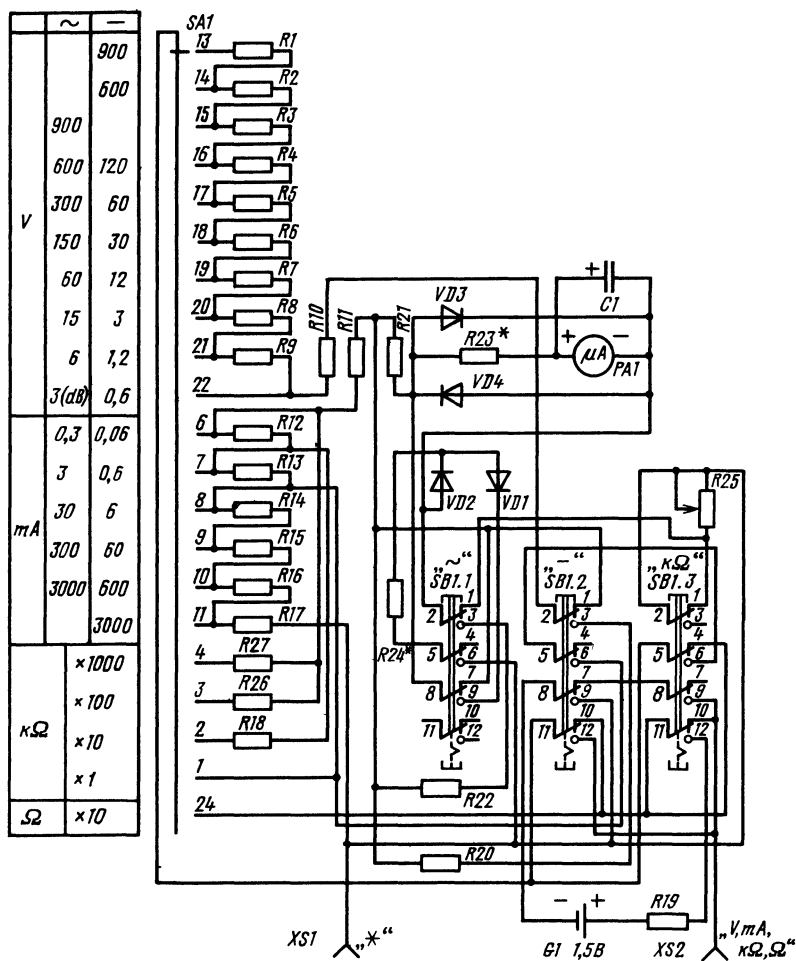
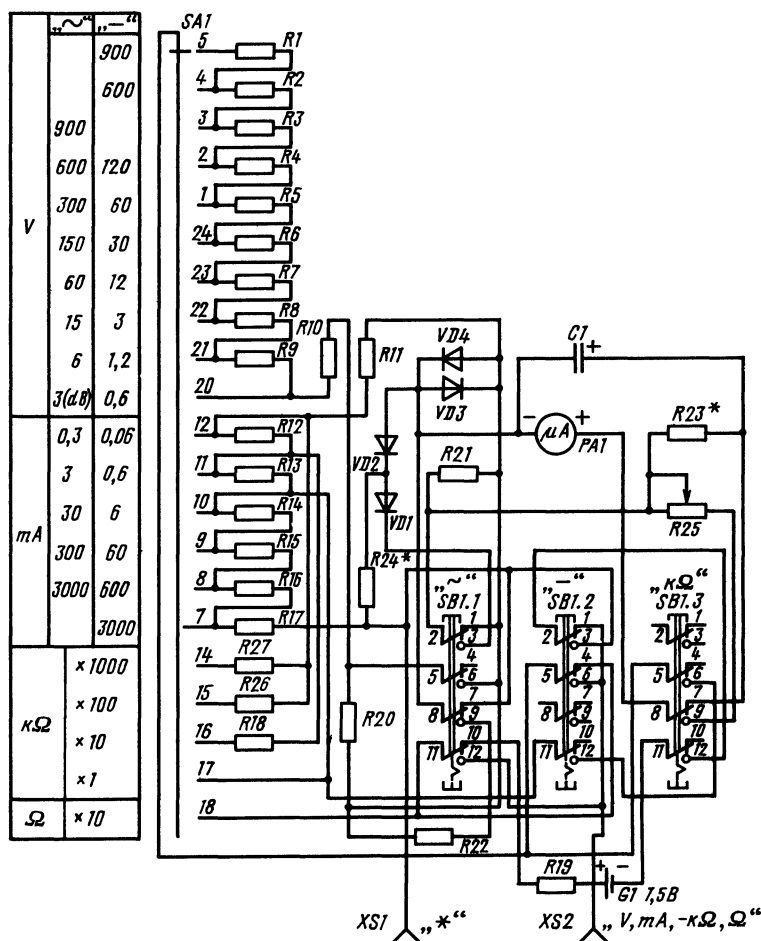


Рис 80 Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4326 (вариант 1)



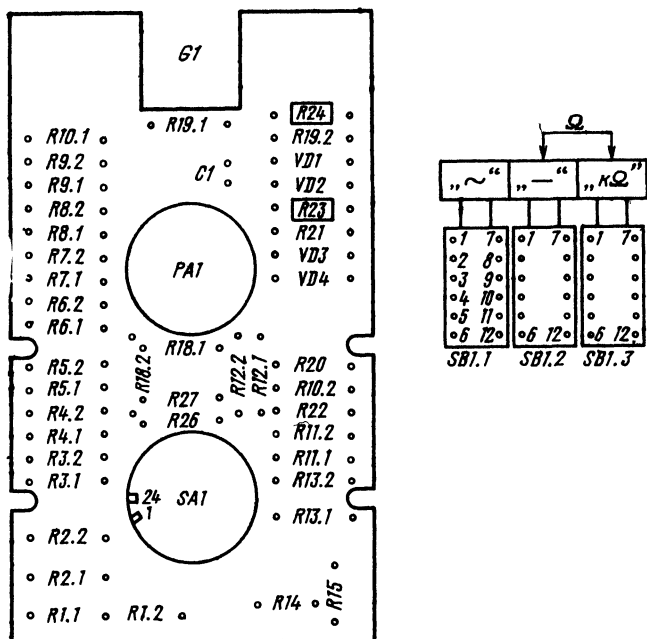


Рис. 82. Схема расположения элементов прибора Ц4326. (Все элементы, за исключением резисторов R23, R24, размещены с обратной стороны платы, резистор R25 закреплен на передней крышке прибора, R16, R17 — резисторы универсального шунта)

Таблица 65. Поправочные числа к пределам измерений

Предел измерения, В	3	6	15	60	150	300	600
Поправочное число, дБ	0	+6	+14	+26	+34	+40	+46





[illegible]

Рис. 84. Карта электрических целей комбинированного прибора Ц4326 (вариант 2)

Таблица 66 Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4326

Позиционное обозначение	Наименование	Число шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	МЛТ-0,5-3 МОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $6 \pm 0,03$ МОм
R2	МЛТ-0,5-4,7 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $8,4 \pm 0,042$ МОм
R3	МЛТ-0,5-680 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $1,2 \pm 0,006$ МОм
R4	МЛТ-0,5-510 кОм $\pm 10\%$	1	Суммарное сопротивление $1,2 \pm 0,006$ МОм
R5	МЛТ-0,5-680 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $1,2 \pm 0,006$ МОм
R6	МЛТ-0,5-180 кОм $\pm 10\%$	2	Суммарное сопротивление $600 \pm 3$ кОм
R7	МЛТ-0,5-91 кОм $\pm 10\%$	2	Суммарное сопротивление $360 \pm 1,8$ кОм
R8	МЛТ-0,5-18 кОм $\pm 10\%$	2	Суммарное сопротивление $180 \pm 0,9$ кОм
R9	МЛТ-0,5-18 кОм $\pm 10\%$	2	Суммарное сопротивление $36 \pm 0,18$ кОм
R10	МЛТ-0,5-6,8 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $12 \pm 0,06$ кОм
R11	МЛТ-0,5-5,1 кОм $\pm 10\%$	1	Суммарное сопротивление $12 \pm 0,06$ кОм
R12	МЛТ-0,5-6,2 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $10,5 \pm 0,05$ кОм
R13	МЛТ-0,5-4,3 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $10,5 \pm 0,05$ кОм
R14	МЛТ-0,5-200 Ом $\pm 10\%$	1	Суммарное сопротивление $500 \pm 2,5$ Ом
R15	МЛТ-0,5-300 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $500 \pm 2,5$ Ом
R16	МЛТ-0,5-1,1 кОм $\pm 10\%$	2	Суммарное сопротивление $2250 \pm 11$ Ом
R17	МЛТ-0,5-100 Ом $\pm 10\%$	1	Суммарное сопротивление $225 \pm 1,12$ Ом
R18	МЛТ-0,5-120 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $225 \pm 1,12$ Ом
R19	22,5 $\pm 0,11$ Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R20	2,25 $\pm 0,011$ Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R21, R22	0,2 $\pm 0,001$ Ом, провод МнМц-3-12 1,2	1	Шунт
R23*	0,05 $\pm 0,00025$ Ом, провод МнМц-3-12 1,5	1	»
R24*	МЛТ-0,5-820 Ом $\pm 10\%$	2	Суммарное сопротивление $1660 \pm 8,3$ Ом
R25	МЛТ-0,5-91 Ом $\pm 10\%$	2	Суммарное сопротивление $180 \pm 0,9$
R26	МЛТ-0,5-750 Ом $\pm 5\%$	1	
R27	МЛТ-0,5-1 кОм $\pm 10\%$	2	
R28	ВС-0,125а-(110 300) Ом	1	
R29	МЛТ-0,5-(560 1200) Ом $\pm 10\%$	1	
R30	СП-9а-16-2,2 кОм $\pm 20\%$	1	Переменный
R31	МЛТ-0,5-10 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $19,4 \pm 0,097$ кОм
R32	МЛТ-0,5-110 кОм $\pm 10\%$	1	Суммарное сопротивление $206 \pm 1$ кОм
R33	МЛТ 0,5-100 кОм $\pm 10\%$	1	
<i>Диоды</i>			
VD1, VD2	Д9Д	2	
VD3, VD4	КД521Г	2	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт.	Примечание
<i>Конденсатор</i>			
С1	К5-6-1-6 В-50 мкФ	1	
* Подбирают при регулировке			

### Комбинированный прибор Ц4340

Прибор с защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 67—69 и на рис. 85—89.

Входное сопротивление прибора 20 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 2 кОм/В — переменного. Рабочая температура  $-20...+40^{\circ}\text{C}$  (без источника питания  $-30...+40^{\circ}\text{C}$ ), относительная влажность до 90 % (при температуре  $30^{\circ}\text{C}$ ), для тропического исполнения (Ц4340Т)  $-5...+45^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность до 95 % (при температуре  $35^{\circ}\text{C}$ ).

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр.М-0,36 при натяжении  $40\pm 5$  г с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 50 мкА. Рамка содержит 500 витков провода ПЭВ-1 0,03.

Прибор питается от встроенных батарей 3336У.

Т а б л и ц а 67. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В	Основная погрешность, %
1000; 500; 250; 50; 10; 25; 0,5 В	Постоянный	50	—	$\pm 1$
1000; 500; 250; 50; 10; 2,5 В	Переменный	500	—	$\pm 2,5$
25; 5; 2,5; 0,5 А 100; 25; 5; 1 мА 250; 50 мкА	Постоянный	—	0,75	$\pm 1$
25; 5; 2,5; 0,5 А 100; 25; 5; 1 мА 250 мкА	Переменный	—	1,1	$\pm 2,5$

Таблица 68. Частотные параметры прибора

Предел измерения	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
1000 В	45...60	45...400
500; 250 В	45...60	45...1000
25; 5; 2,5; 0,5 А	45...60	45...5000
Остальные пределы напряжения и тока	45...60	45...10 000

Таблица 69. Пределы измерения сопротивления

Предел измерения кΩ×	Конечное значение измеряемого сопротивления (в рабочей части шкалы)	Ток потребления, мА
10 000	30 МОм	40/0,3*
1 000	3 МОм	25/0,3*
100	300 кОм	0,3
10	30 кОм	3
1	3 кОм	30

\* Омметр питается выходным напряжением преобразователя. Ток, потребляемый преобразователем, указан в числителе. Основная погрешность  $\pm 1,5\%$  — от длины рабочей части шкалы, равной 50 мм. Напряжение питания 3,7, 4,8 В.

Сопротивление всех резисторов, за исключением R10, R11, R19, R20, R21, R29, R30, R41, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 70).

Перечисленные ниже резисторы предназначены для подгонки показаний (или установки режимов работы):

R10, R11 — на пределах измерения сопротивления  $\times 10\,000$  и  $\times 1000$  кОм соответственно;

R19 — на одном из пределов постоянного тока;

R20 — при измерении переменного тока и напряжения;

R29 — на пределе 2,5 В переменного напряжения;

R30 — на пределе 10 В переменного напряжения;

R41 — для установки выходного напряжения встроенного преобразователя напряжения таким образом, чтобы на пределах  $\times 10\,000$  и  $\times 1000$  кОм можно было килоомметр установить на «нуль».

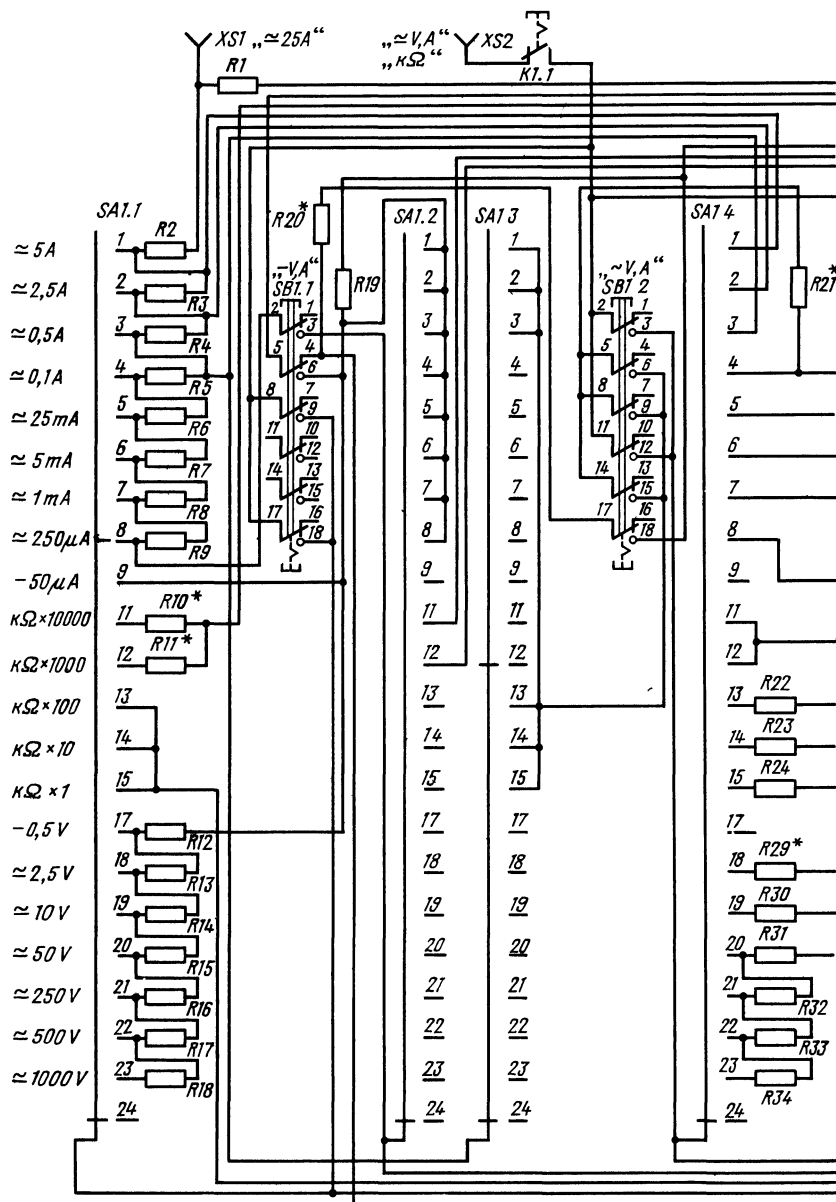
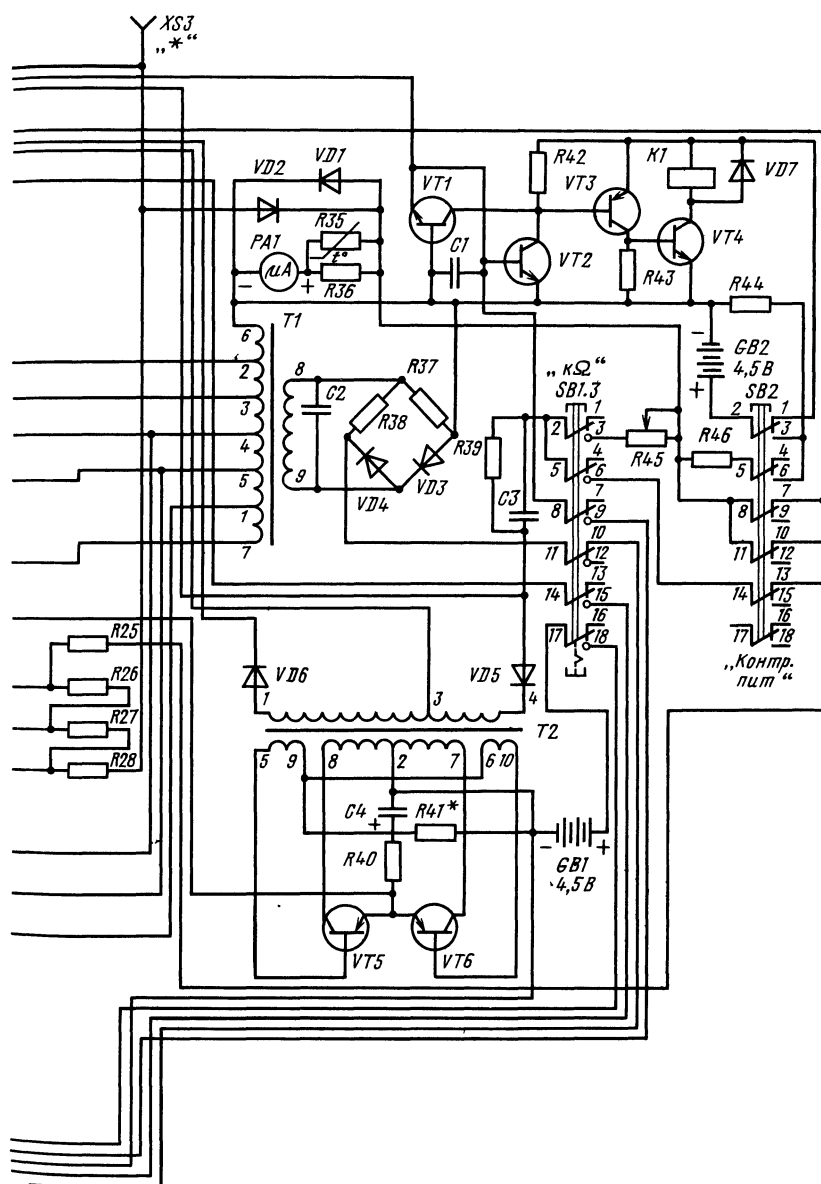


Рис 85 Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4340



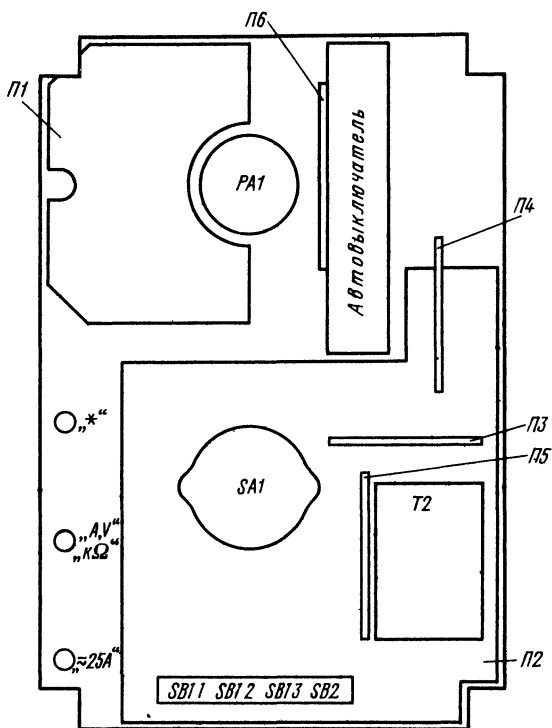


Рис 86 Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4340

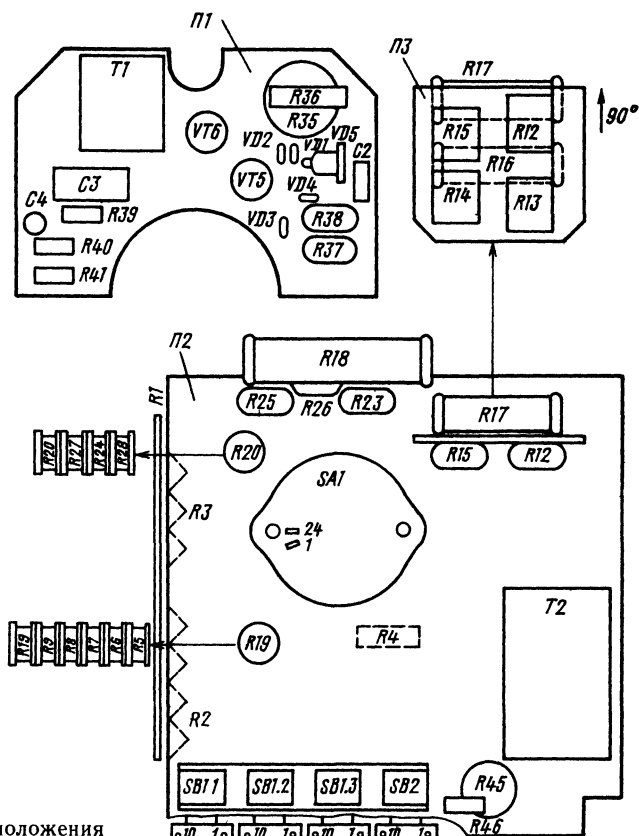


Рис 87 Схема расположения элементов на платах П1—П3, резисторных сборках и расположении секций и контактов переключателя SB1 прибора Ц4340

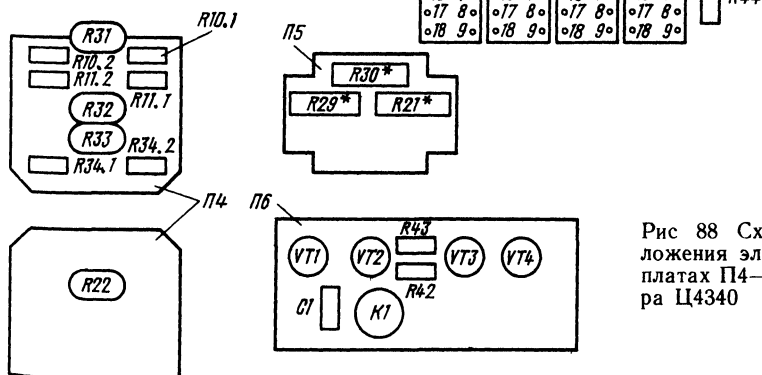


Рис 88 Схема расположения элементов на платах П4—П6 прибора Ц4340



Пределы		Э л е м е н т ы																	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
V	~	1000											x	x	x	x	x	x	x
		500											x	x	x	x	x	x	x
		250											x	x	x	x	x	x	x
		50											x	x	x	x	x	x	x
		10											x	x	x	x	x	x	x
	~	2,5											x	x	x	x	x	x	x
		0,5											x	x	x	x	x	x	x
		1000																	
		500																	
		250																	
A	~	50																	
		10																	
		2,5																	
		0,5																	
		0,1																	
	mA	25																	
		5																	
		1																	
		0,25																	
		0,05																	
A	~	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		2,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		0,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	mA	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		0,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		0,05	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
A	~	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		2,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		0,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	mA	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		0,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		0,05	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
κΩ	~	10000																	
		1000																	
		100																	
		10																	
		1																	
	~	10000																	
		1000																	
		100																	
		10																	
		1																	

Рис 89 Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4340

Таблица 70 Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4340

Позиционное обозначение	Наименование	Число шт	Примечание
-------------------------	--------------	----------	------------

Резисторы

R1	0,0045±0,000009 Ом, провод МнМц-3-12 лист 0,7	1	Шунт
R2	0,018±0,000036 Ом, провод МнМц-3-12 лист 0,5	1	»
R3	0,0225±0,000045 Ом, провод МнМц-3-12 лист 0,5	1	»
R4	0,18±0,00036 Ом, провод МнМц-3-12 1	1	
R5	0,9±0,0018 Ом, провод ПЭМС 0,5	1	
R6	3,375±0,00675 Ом, провод ПЭМС 0,3	1	

[illegible]

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
R7	18±0,036 Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R8	90±0,18 Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R9	337,5±0,675 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R10*	МЛТ-0,5-2 МОм ±5 %	1	
	МЛТ-0,5-150 кОм ±10 %	1	Регулировочный
R11*	МЛТ-0,5-180 кОм ±10 %	1	
	МЛТ-0,5-27 кОм ±10 %	1	Регулировочный
R12	С5-55-0,125-8,2 кОм ±0,2 %	1	
R13	С5-55-0,125-40 кОм ±0,2 %	1	
R14	С5-55-0,125-150 кОм ±0,2 %	1	
R15	С5-55-0,125-800 кОм ±0,2 %	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
R16	МРХ-0,25-4 МОм $\pm 0,05$ Б	1	Суммарное сопротивление $1 \pm 0,005$ МОм Терморезистор
R17	МРХ-0,25-5 МОм $\pm 0,05$ Б	1	
R18	МРХ-0,5-10 МОм $\pm 0,05$ Б	1	
R19*	До 1200 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R20*	До 1000 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R21*	До 0,9 Ом, провод ПЭМС 0,5	1	
R22	C5-55-0,125-20,7 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R23	C5-55-0,125-2,02 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R24	197,4 $\pm 0,9$ Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R25	C5-55-0,125-3,2 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R26	C5-55-0,125-1,56 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R27	156,6 $\pm 0,8$ Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R28	17,4 $\pm 0,09$ Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R29*	До 470 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R30*	До 10 кОм, провод ПЭМС 0,05	1	
R31	C5-55-0,125-99 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R32	C5-55-0,125-400 кОм $\pm 0,2$ %	1	
R33	C5-55-0,125-500 кОм $\pm 0,2$ %	1	
R34	МЛТ-0,5-430 кОм $\pm 5$ %	1	
	МЛТ-0,5-560 кОм $\pm 10$ %	1	
R35	ММТ-8-270 Ом $\pm 20$ %	1	
R36	250 $\pm 1,2$ Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R37	C5-55-0,125-3,9 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R38	C5-55-0,125-3,9 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R39	МЛТ-0,5-1 МОм $\pm 10$ %	1	
R40	МЛТ-0,5-560 Ом $\pm 5$ %	1	
R41*	МЛТ-0,5-3,9 кОм $\pm 10$ %	1	Регулировочный
R42	МЛТ-0,5-120 кОм $\pm 5$ %	1	
R43	МЛТ-0,5-39 кОм $\pm 5$ %	1	
R44	МЛТ-0,5-68 Ом $\pm 5$ %	1	
R45	СПЗ-9а-4,7 кОм $\pm 20$ %	1	
R46	МЛТ-0,5-100 кОм $\pm 5$ %	1	

## Конденсаторы

C1	КЛС-1в-М47-150 пФ $\pm 10$ %	1	
C2	КЛС-1а-М47-150 пФ $\pm 10$ %	1	
C3	МБМ-160-0,1 $\pm 10$ %	1	
C4	К50-6-15-5-БИ	1	

## Диоды

VD1—VD4	КД521Г	5	
VD6	Д226Б	1	
VD7	Д9Д	1	

## Транзисторы

VT1, VT2, VT4	МП113	3	
VT3	П403	1	
VT5, VT6	МП41	2	

\* Подбирают при регулировке

## Комбинированный прибор Ц4341

Прибор предназначен для измерения постоянного тока и напряжения, переменного синусоидального тока и напряжения, сопротивления постоянному току, а также параметров маломощных (менее 150 мВт) транзисторов. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл 71—73 и на рис 90—94

Входное сопротивление прибора равно 16,7 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 3,3 кОм/В — переменного. Прибор используют при температуре окружающего воздуха  $-10 \dots +40^\circ\text{C}$  и относительной влажности до 80 % (при температуре  $30^\circ\text{C}$ )

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр20М-0,25 при натяжении  $60 \pm 5$  г с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения  $42,5 \pm 0,5$  мкА. Рамка содержит 370—465 витков провода ПЭВ 1 0,03

Измеряют обратный ток коллектора  $I_{кбо}$ , начальный ток коллектора  $I_{кн}$  на пределе 60 мкА с точностью  $\pm 2,5\%$ . Статический коэффициент передачи тока транзистора по схеме с общим эмиттером измеряют в пределах 70—350 с точностью  $\pm 10\%$

Сопротивление всех резисторов прибора, за исключением R25, R26, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме (табл 74)

Т а б л и ц а 71 Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения мкА	Падение на пряжения на зажимах В	Основная погрешность %
900, 300, 150, 60, 30, 6, 1,5, 0,3 В	Постоянный	60	—	$\pm 2,5$
750, 300, 150, 30, 7,5, 1,5 В	Переменный	300	—	$\pm 4$
600, 60, 6, 0,6 мА 60 мкА	Постоянный	—	0,3	$\pm 2,5$
300, 30, 3, 0,3 мА	Переменный	—	1,3	$\pm 4$

Т а б л и ц а 72 Частотные параметры прибора

Предел измерения	Частотная область Гц	
	номинальная	расширенная
750 В	45 500	45 2000
300 В	45 1000	45 5000
150 В	45 1000	45 1500
Остальные пределы напряжения и тока	45 5000	45 20 000

Т а б л и ц а 73. Пределы измерения сопротивления

Предел измерения $\kappa\Omega\times$	Конечное значение измеряемого сопротивления (в рабочей части шкалы)	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В
0,1	0,5 кОм	80	} 3,7...4,8
1	5 кОм	8	
10	50 кОм	0,8	
100	500 кОм	0,08	
	5 МОм	0,08	37...48

$M\Omega\times 1$

Примечание. Основная погрешность  $\pm 2,5\%$  — при длине рабочей части шкалы, равной 86 мм.



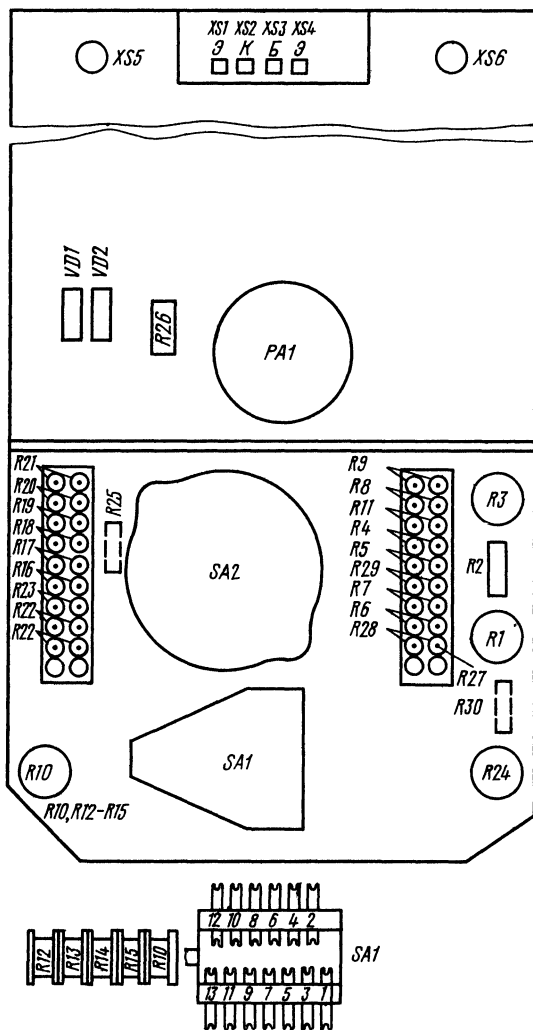


Рис 91 Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4341

Род работы SA1	Номера закрываеыах контактов												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
~													
-													
г <sub>ж</sub>													
p-n-p													
n-p-n													

Рис. 92. Матрица замыкаемых контактов переключателя SB1 прибора Ц4341

Конечные значения шкал	Номера замыкаемых контактов																															
	SA2.1 , SA2.2																								SA2.3							
	1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	13	14	15	16			
$I_{ко}$																																
$\times 1$																																
$\beta$																																
$\times 5$																																
Калибр.																																
$\times 0,1 \kappa \Omega$																																
$\times 1 \kappa \Omega$																																
$\times 10 \kappa \Omega$																																
$\times 100 \kappa \Omega$																																
$\times 1 M\Omega$																																
-3; ~1,5V																																
-1,5; ~7,5V																																
-6; ~30V																																
-30; ~150V																																
-60; ~300V																																
-150; ~750V																																
-300V																																
-900V																																
-0,06; ~0,3mA																																
-0,6; ~3mA																																
-6; ~30mA																																
-60; ~300mA																																
-600mA																																

Рис. 93. Матрица замыкаемых контактов переключателя SB2 прибора Ц4341



[illegible]

Рис. 94. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4341

Таблица 74. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4341

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт.	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	СПЗ-9а-25-100 кОм $\pm 20\%$	1	
R2	МЛТ-0,5-3 кОм $\pm 5\%$	1	
R3	РЗ-9а-25-1,5 МОм $\pm 30\%$	1	
R4	МЛТ-0,5-51 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $108 \pm 0,54$ кОм
R5	МЛТ-0,5-56 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $540 \pm 2,7$ кОм
R6	МЛТ-0,5-270 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $590 \pm 6,0$ кОм
R7	МЛТ-0,5-22 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $58 \pm 0,6$ кОм
R8	МЛТ-0,5-36 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $5,58 \pm 0,06$ кОм
R9	МЛТ-0,5-2 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $558 \pm 5,5$ Ом
R10	МЛТ-0,5-3,6 кОм $\pm 5\%$	1	
R11	МЛТ-0,5-200 Ом $\pm 5\%$	1	
R12	МЛТ-0,5-360 Ом $\pm 5\%$	1	
R13	53 $\pm 0,55$ Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R14	МЛТ-0,5-1,5 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $3150 \pm 15$ Ом
R15	МЛТ-0,5-1,6 кОм $\pm 5\%$	1	
R16	315 $\pm 1,5$ Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R17	31,5 $\pm 0,15$ Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R18	3,15 $\pm 0,015$ Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R19	0,35 $\pm 0,0015$ Ом, провод ПЭМС 0,6	1	
R20	МЛТ-0,5-10 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $20 \pm 1$ кОм
R21	МЛТ-0,5-36 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $75 \pm 0,37$ кОм
R22	МЛТ-0,5-39 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $400 \pm 2$ кОм
R23	МЛТ-0,5-200 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $500 \pm 2,5$ кОм
R24	МЛТ-0,5-300 кОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $1,5 \pm 0,0075$ МОм
R25*	МЛТ-0,5-750 кОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление
R26*	СПЗ-9а-3,3 кОм $\pm 20\%$	1	Суммарное сопротивление $2,5 \pm 0,012$ МОм
R27	МЛТ-0,5-1,2 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление
R28	МЛТ-0,5-1,3 МОм $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $10 \pm 0,05$ МОм
R29	МЛТ-0,5-2 МОм $\pm 5\%$	2	Суммарное сопротивление $3,97 \pm 0,018$ кОм
R30	МЛТ-0,5-3 МОм $\pm 5\%$	2	
	МЛТ-0,5-2 кОм $\pm 5\%$	2	
	СПЗ-9а-3,3 кОм $\pm 20\%$	1	
	МЛТ-0,5- (51...300) Ом $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5- (220...560) Ом $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-430 Ом $\pm 5\%$	1	Допускается различие значений не более 1 %
	МЛТ-0,5-430 Ом $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-240 Ом $\pm 5\%$	1	Суммарное сопротивление $510 \pm 2,5$ Ом
	МЛТ-0,5-270 Ом $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-62 кОм $\pm 5\%$	1	
<i>Диоды</i>			
VD1, VD2	Д9Д	2	

\* Подбирают при регулировке.

## Комбинированный прибор Ц4342

Прибор с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, параметров транзисторов мощностью до 150 мВт.

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, карта электрических цепей представлены в табл. 75—77 и на рис. 95, 96.

Рабочая температура 10...35 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм с внутрирамочным магнитом на растяжках. Ток полного отклонения 29 мкА. Сопротивление подвижной рамки  $1000 \pm 5$  Ом.

Для питания прибора Ц4342 использован встроенный источник питания, состоящий из трех элементов типа 316.

Сопротивления резисторов должны соответствовать значениям, указанным в табл. 78.

Т а б л и ц а 75. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В	Основная погрешность, %
1000; 250; 50; 10; 5; 1 В	Постоянный	53	—	$\pm 2,5$
1000; 250; 50 В	Переменный	280	—	$\pm 4$
10 В	Переменный	1050	—	
5 В	Переменный	2700	—	
1 В	Переменный	5200	—	
2500; 500; 100; 25,5; 1; 0,25; 0,05 мА	Постоянный	—	0,4	$\pm 2,5$
2500; 500; 100; 25; 5; 1; 0,25 мА	Переменный	—	1,2	$\pm 4$

Т а б л и ц а 76. Частотные параметры прибора

Предел измерения	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
1000 В	45...100	45...200
250 В	45...200	45.. 500
50 В	45...500	45. 1000
Остальные пределы измерения напряжения и тока	45.. 1000	45...2000

Т а б л и ц а 77. Основные технические параметры встроенного омметра и измерителя параметров транзистора

Предел измерения	Конечное значение измеряемого параметра	Ток потребления, мА	Напряжение источника питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega$	0,3 кОм	7	3,7...4,7	49	$\pm 2,5$
$k\Omega \times 1$	5 кОм	7	3,7...4,7	66	
$k\Omega \times 10$	50 кОм	0,7	3,7...4,7	66	
$k\Omega \times 100$	500 кОм	0,07	3,7...4,7	66	
$M\Omega$	5000 кОм	10	3,7...4,7	66	
$h_{21E}$	1000	5	3,7...4,7	57	$\pm 10$
$I_{CBO}, I_{EBO}, I_{CES}$	50 мкА	—	3,7...4,7	—	$\pm 2,5$


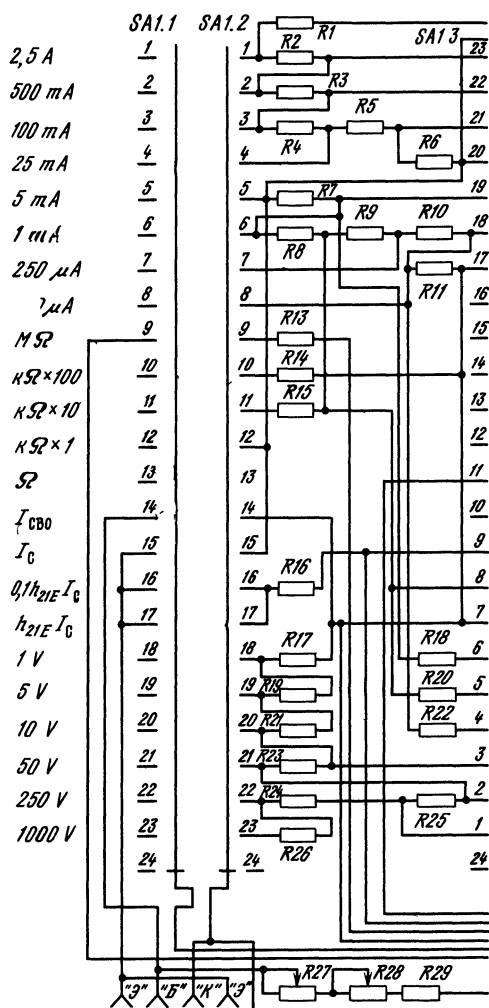


Рис. 95. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4342

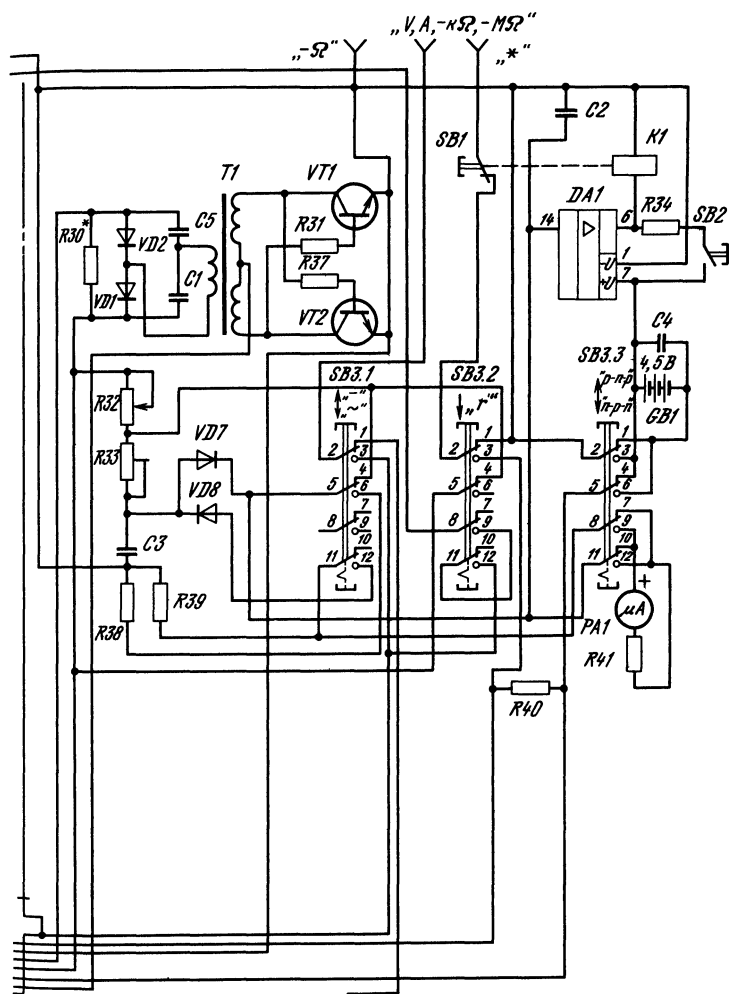

Пределы		Элементы																									
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27, R28, R29
V	"	1000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					x		x	x	x		x	x	x	x	
	"	250	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					x		x	x	x		x	x	x	x	
	"	50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					x		x	x	x		x	x	x	x	
	"	10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					x		x	x	x		x	x	x	x	
	"	5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					x		x	x	x		x	x	x	x	
	"	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					x		x	x	x		x	x	x	x	
	~	1000	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					x		x	x	x		x	x	x	x	
	~	250	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					x		x	x	x		x	x	x	x	
	~	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					x		x	x	x		x	x	x	x	
	~	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x								x						
	~	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x						x							
	~	1	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x					x									
mA	"	2500	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	"	500	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	"	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	"	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	"	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	"	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	"	0,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x														
	"	0,05	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x														
	~	2500	+	+	x	x	x	x	x	x	x	x															
	~	500	+	+	+							x															
	~	100	+	+	+	+						x															
	~	25	+	+	+	+	+					x															
	~	5	+	+	+	+	+	+				x															
	~	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	~	0,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
R-р-п	MS		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+														
	KS	x 1000	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+											
	KS	x 10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+											
	KS	x 1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+													
	S		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	I <sub>сво</sub>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	I <sub>с</sub>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x														x
	Q/I <sub>нпк</sub> , I <sub>с</sub>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x				+										x
	h <sub>нпк</sub> , I <sub>с</sub>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+										x
	I <sub>сво</sub>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	I <sub>с</sub>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x														x
	Q/I <sub>нпк</sub> , I <sub>с</sub>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x				+										x
	h <sub>нпк</sub> , I <sub>с</sub>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+										x

Рис. 96. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4342

Таблица 78. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4342

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
-------------------------	--------------	-----------	------------

Резисторы

R1	0,072±0,0036 Ом	1	Шунт
R2	0,288±0,0014 Ом	1	»
R3	1,44±0,0072 Ом	1	»
R4	C2-29B-0,125-5,42 Ом ±0,5 %	1	

**Э л е м е н т ы**

R23, R24, R25, R26, R27, R31, R37	R32	R33	R34, R41, R2, R1	R38	R39	R40	R41, R41	C3	C4, C31	VD7	VD8	SB3.1				SB3.2				SB3.3								SA1.1	SA1.2	SA1.3
1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8
			3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					23		
			3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					22		
			3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					21		
			3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					20		
			3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					19		
			3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					18		
				x	3	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					1		
				x	3	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					2		
				x	3	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					3		
				x	3	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					4		
				x	3	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					5		
				x	3	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					6		
				3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					1		
				3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					2		
				3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					3		
				3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					4		
				3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					5		
				3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					6		
				3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					7		
				3	x	x	x	3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					8		
				x	3			x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					23		
				x	3			x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					22		
				x	3			x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					21		
				x	3			x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					20		
				x	3			x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					19		
				x	3			x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					18		
				x	3			x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					17		
				+	+	x	3	x	+	+	+	x		+		x	x	x	x	x	x	x	x					9	9	
				x	3	x	+	x	+	+	+	x		+		+	+	+	+	+	+	+	+					10		
				x	3	x	+	x	+	+	+	x		+		+	+	+	+	+	+	+	+					11		
				x	3	x	+	x	+	+	+	x		+		+	+	+	+	+	+	+	+					12		
				x	3	x	+	x	+	+	+	x		x	+	+	+	+	+	+	+	+	+					11		
				3	x	x	x	+				x		x	+	+	+	+	+	+	+	+	+					14	14	
				3	x	x	x	+				x		x	+	+	+	+	+	+	+	+	+					15	15	9
				3	x	x	x	+				x		x	+	+	+	+	+	+	+	+	+					16	16	8
				3	x	x	x	+				x		x	+	+	+	+	+	+	+	+	+					17	17	7
				3	x	x	x	+				x		x	+	+	+	+	+	+	+	+	+					14	14	
				3	x	x	x	+				x		x	+	+	+	+	+	+	+	+	+					15	15	9
				3	x	x	x	+				x		x	+	+	+	+	+	+	+	+	+					16	16	8
				3	x	x	x	+				x		x	+	+	+	+	+	+	+	+	+					17	17	7

(3 — цепи защиты)

Окончание табл. 78

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
R5	C2-29B-0,125-1,8 Ом $\pm 0,5\%$	1	
R6	C2-29B-0,125-27,1 Ом $\pm 0,25\%$	1	
R7	C2-29B-0,125-145 Ом $\pm 0,5\%$	1	Параллельно
	МЛТ-0,5-20 кОм $\pm 5\%$	1	R7=144 Ом $\pm 0,7$ Ом
R8	C2-29B-0,125-180 Ом $\pm 0,5\%$	1	
R9	C2-29B-0,125-361 Ом $\pm 0,5\%$	1	Параллельно
	МЛТ-0,5-130 кОм $\pm 5\%$	1	R9-360 Ом $\pm 1,8$ Ом
		1	



Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
R10	C2-29B-0,125-180 Ом $\pm 0,5$	1	
R11	C2-29B-0,125-2,71 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R13	C2-29B-0,125-698 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R14	C2-29B-0,125-69 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R15	C2-29B-0,125-6,04 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R16	МЛТ-0,5-36 Ом $\pm 10$ %	1	
R17	C2-29B-0,125-18,4 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R18	C2-29B-0,125-25,2 Ом $\pm 0,5$ %	1	
R19	C2-29B-0,125-79,6 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R20	C2-29B-0,125-1,67 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R21	C2-29B-0,125-100 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R22	C2-29B-0,125-9,2 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R23	C2-29B-0,125-796 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R24	C2-29B-0,25-1,0 МОм $\pm 0,5$ %	1	
R25	C2-29B-0,5-1,5 МОм $\pm 0,5$ %	1	Последовательно R25= =3 МОм $\pm 0,15$ МОм
	C2-29B-0,5-1,5 МОм $\pm 0,5$ %	1	
R26	C2-29B-2-7,5 МОм $\pm 0,5$ %	1	
	C2-29B-2-7,5 МОм $\pm 0,5$ %	1	Последовательно R26=15 МОм $\pm 0,075$ МОм
R27	СПЗ-9а-II-1,5 МОм $\pm 20$ %	1	
R28	СПЗ-9а-II-100 кОм $\pm 20$ %	1	
R29	МЛТ-0,5-3 кОм $\pm 5$ %	1	
R30*	МЛТ-0,5-(82. 120) кОм $\pm 10$ %	1	
R31	МЛТ-0,5-5,6 кОм $\pm 10$ %	1	
R32	СПЗ-9а-II-3,3 кОм $\pm 20$ %	1	
R33	СП5-1BA-1 Вт-3,3 кОм $\pm 5$ %	1	
R34	МЛТ-0,5-56 Ом $\pm 10$ %	1	
R37	МЛТ-0,5-5,6 кОм $\pm 10$ %	1	
R38, R39	МЛТ-0,5-1,1 кОм $\pm 5$ %	2	
R40	C2-29B-0,125-673 Ом $\pm 0,5$ %	1	
R41	СП5-1BA-1 Вт-1,5 кОм $\pm 5$ %	1	
<i>Конденсаторы</i>			
C1, C5	КД-26-1170-2200 пФ $\begin{smallmatrix} +80 \\ -20 \end{smallmatrix}$ %	2	
C2	МБМ-160 В-0,1 мкФ $\pm 10$ %	1	
C3	КЗ1-11-3-Б-10 000 пФ $\pm 10$ %	1	
C4	К50-6-1-6,3 В-50 мкФ	1	
<i>Диоды</i>			
VD1, VD2	КД521Г	2	
VD7, VD8	Д9Д	2	
VT1, VT2	Транзисторы КТ315Г	2	
DA1	Микросхема КМП201УП1А	1	

\* Подбирают при регулировке

## Комбинированный прибор Ц4342-М1

Прибор электронизмерительный комбинированный Ц4342-М1 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения постоянного тока и напряжения, среднеквадратического значения переменного тока и напряжения синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается взаимодействием объекта измерений и прибора или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями.

Прибор предназначен также для измерения параметров биполярных транзисторов мощностью до 150 мВт, а именно статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером  $h_{21Э}$ , обратного тока коллектора  $I_{КБО}$ , обратного тока эмиттера  $I_{ЭБО}$ , обратного тока коллектор — эмиттер  $I_{КЭР}$  при разомкнутом выводе базы и обратного тока коллектор — эмиттер при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы в диапазонах измерения постоянного тока.

Рабочая температура окружающего воздуха — 10...+40 °С и относительная влажность 30 % при температуре 25 °С.

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 79—81 и рис. 97—99.

Падение напряжения на амперметре переменного тока на пределах 0,05; 0,25, 1, 5, 25; 100; 500; 2500 мА не превышает 1,2 мА, основная частотная область находится в пределах 45...1000 Гц, а расширенная 45...2000 Гц.

При измерении значений сопротивлений на пределе «МΩ» измерительная схема питается от преобразователя напряжения, встроенного в прибор.

В приборе применен измерительный механизм магнитоэлектрической системы на растяжках с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 29 мкА. Сопротивление подвижной рамки 1000 Ом.

Сопротивления резисторов должны соответствовать указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 82).

Суммарное значение сопротивления измерительного механизма  $R_{\Pi}$  и резистора R26

$$R_{\Pi} + R26 = 635 \pm 3 \text{ Ом}$$

при температуре 20 °С.

Резистор R25 предназначен для подгонки прибора на переменном токе.

**Таблица 79. Конечные значения шкал постоянного тока и падение напряжения на зажимах прибора**

Напряжение, В	0,1	1	5	10	50	250	1000	—
Ток, мА	0,05	0,25	1	5	25	100	500	2500

Примечания: 1. Основная погрешность  $\pm 2,5\%$  2. Ток полного отклонения 53 мкА. 3. Падение напряжения на зажимах 0,4 В.

**Таблица 80. Конечные значения шкал переменного напряжения и ток полного отклонения**

Напряжение, В	Ток полного отклонения, мА	Частотная область, Гц	
		номинальная	расширенная
1	5,2	45...1000	1000...2000
5	2,8	45...1000	1000...2000
10	1,05	45...1000	1000...2000
50	0,280	45...500	45...1000
250	0,28	45...200	45...500
1000	0,28	55...100	45...200

Примечание. Основная погрешность 4 %.

**Таблица 81. Пределы измерений сопротивлений и уровня передачи переменного напряжения**

Предел измерения	Конечное значение, кОм	Ток потребления, мА	Значение напряжения источника питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega$	0,3	7,6	3,7...4,7	60	} $\pm 2,5$
к $\Omega$	10	7,2		67	
к $\Omega \times 10$	100	0,72		67	
к $\Omega \times 100$	1000	0,072		67	
М $\Omega$	10 000	15		67	
dB	-10...+15	2,8	—	44	+4
$h_{21E}$	200	0,72	3,7...4,7	35	$\pm 4$
	2000	7,2		35	

Примечание. Основная погрешность  $\pm 2,5\%$ .

„V, mA, Ω, кΩ, МΩ“ „\*“

E


C

B

E

„кΩ“

Рис 97 Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4342-М1

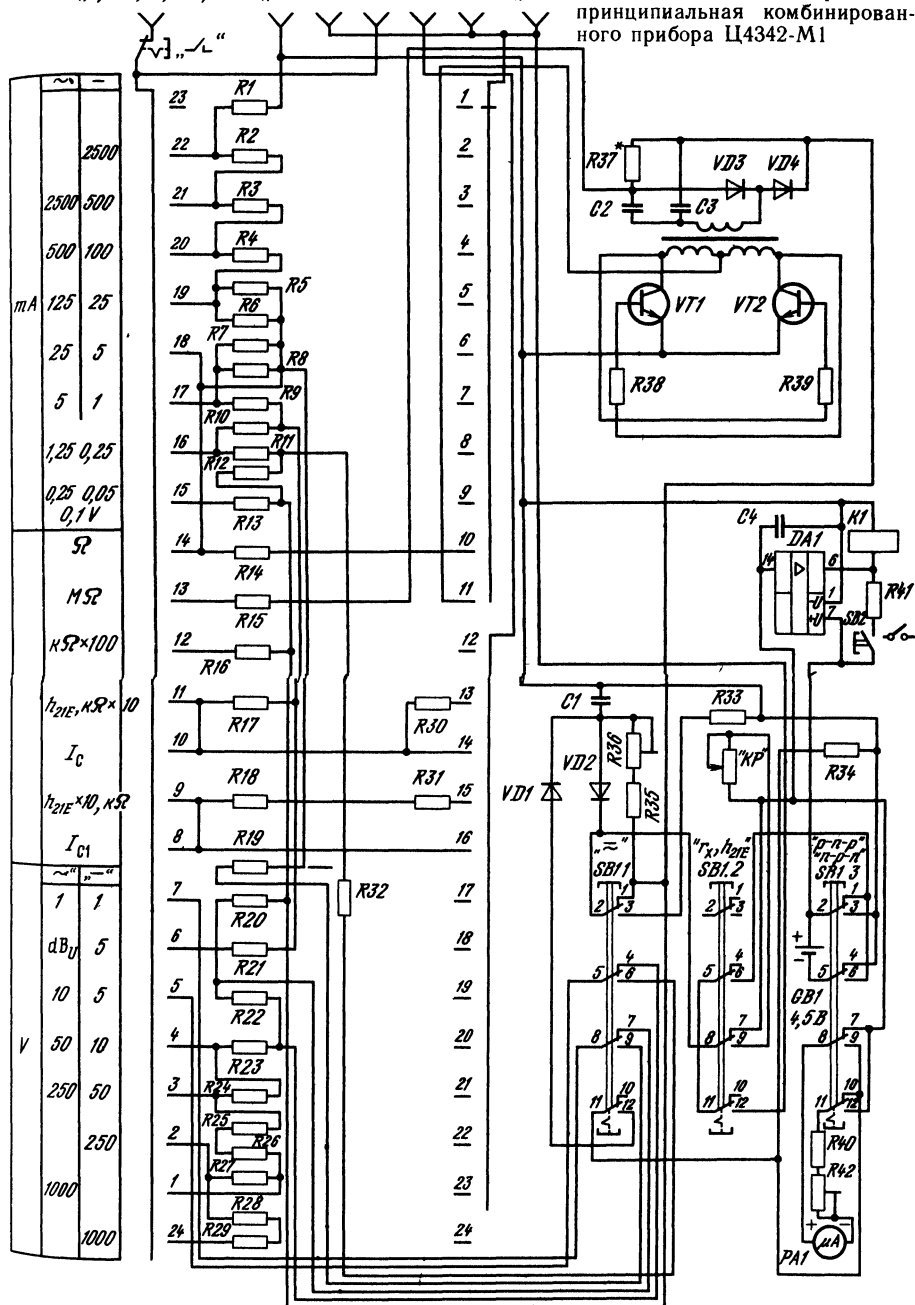

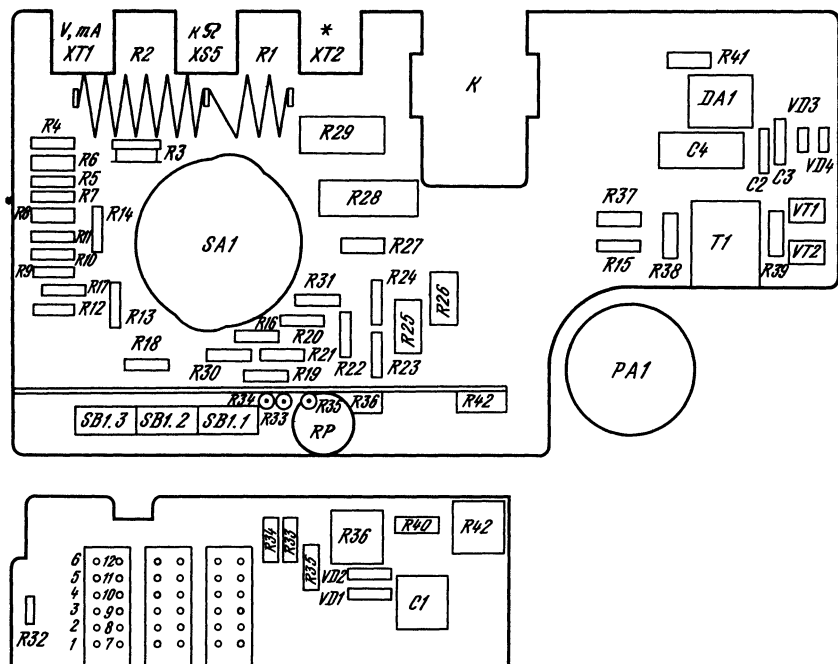


Рис. 98. Схема расположения элементов прибора Ц4342-M1

Таблица 82. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4342-M1

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	0,072±0,00036 Ом, провод МнМц-3-12 1,0	1	Шунт
R2	0,288±0,00144 Ом, провод МнМц-3-12 1,0	1	»
R3	1,44±0,0072 Ом, провод ПЭМС 0,5	1	
R4	C2-29B-0,125-5,42 Ом ±0,5 %	1	
R5	C2-29B-0,125-29,1 Ом ±0,25 %	1	Параллельно
R6	МЛТ-0,5-2,7 кОм ±5 %	1	R5+R6=28,8±0,015 Ом
R7	C2-29B-0,125-145 Ом ±0,5 %	1	Параллельно
R8	МЛТ-0,5-20 кОм ±5 %	1	R7±R8=144±0,72 Ом
R9	C2-29B-0,125-180 Ом ±0,5 %	1	
R10	C2-29B-0,125-361 Ом ±0,25 %	1	
R11	C2-29B-0,125-180 Ом ±0,5 %	1	
R12	C2-29B-0,125-2,71 кОм ±0,25 %	1	
R13	C2-29B-0,125-487 Ом ±0,25 %	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт.	Примечание
R14	C2-29B-0,125-696 Ом $\pm 0,5\%$	1	Последовательно R25+R26=3± ±0,0015 МОм
R15	C2-29B-0,125-634 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R16	C2-29B-0,125-64,2 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R17	C2-29B-0,125-6,26 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R18	C2-29B-0,125-626 Ом $\pm 0,5\%$	1	
R19	C2-29B-0,125-25,2 Ом $\pm 0,5\%$	1	
R20	C2-29B-0,125-18,4 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R21	C2-29B-0,125-1,67 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R22	C2-29B-0,125-79,6 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R23	C2-29B-0,125-100 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R24	C2-29B-0,125-796 кОм $\pm 0,5\%$	1	Последовательно R28+R29=15± ±0,075 МОм
R25, R26	C2-29B-0,5-1,5 МОм $\pm 0,5\%$	2	
R27	C2-29B-0,25-1 МОм $\pm 0,5\%$	1	
R28, R29	C2-29B-1,0-7,5 МОм $\pm 0,5\%$	2	
R30, R31	C2-29B-0,125-200 кОм $\pm 1,0\%$	2	
R32	C2-29B-0,125-9,2 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R33, R34	МЛТ-0,5-1,1 кОм $\pm 5\%$	2	
P35	МЛТ-0,5-1,5 кОм $\pm 10\%$	1	
R36	СПЗ-39А-1,0 кОм $\pm 10\%$	1	
R37*	МЛТ-0,5-82 кОм $\pm 10\%$	1	
R38, R39	МЛТ-0,5-56 кОм $\pm 10\%$	2	43...120 кОм
R40	МЛТ-0,5-360 Ом $\pm 5\%$	1	
R41	МЛТ-0,5-56 Ом $\pm 10\%$	1	
R42	СПЗ-39А-680 Ом $\pm 10\%$	1	
RP	СПЗ-9а-11-6,8 кОм $\pm 10\%$	1	
Конденсаторы			
C1	К-31-11-В-10 000 пФ $\pm 10\%$	1	
C2, C3	КД-2-Н70-2200 пФ $\begin{smallmatrix} +80 \\ -20 \end{smallmatrix}\%$	2	
C4	МБМ-160В-0,1 мкФ $\pm 10\%$	1	
Диоды			
VD1, VD2	Д9Д	2	
VD3, VD4	КД521В	2	
VT1, VT2	Транзистор КТ315Г	2	
DA1	Микросхема КПМ203УП1	1	

Пределы			Элементы																														
			R1	R2	R3	R4	R5, R6	R7, R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25, R26	R27	R28, R29	R30	R31				
V	"l"	1000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		250	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								x	x	x	x	x									
		10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								x	x	x											
		5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								x	x												
	"}"	5	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x									x												
		1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								x													
		0,1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x																				
		1000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								x	x	x	x	x	x	x							
		250	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								x	x	x	x										
mA	"l"	50	o	o	o	o	o	o	o	o	o									x													
		10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x																					
		dBu	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x									x												
		1	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x							x														
		2500	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x																					
	"}"	500	+	+	x	x	x	x	x	x	x	x																					
		100	+	+	+	x	x	x	x	x	x	x																					
		25	+	+	+	+	x	x	x	x	x	x																					
		5	+	+	+	+	+	x	x	x	x	x																					
		1	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x																					
Ω	"l"	0,25	+	+	+	+	+	+	+	+	x																						
		0,05	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x																					
		2500	+	+																													
		500	+	+	+																												
		125	+	+	+	+																											
	"}"	25	+	+	+	+	+																										
		5	+	+	+	+	+	+																									
		1,25	+	+	+	+	+	+	+																								
		0,25	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x																					
		Ω			+	+	+	+	+	x	x	x	x	x		+																	
MΩ			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+																		
KΩ	x100		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+																	
	x10		+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x					+															
	x1		+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x						+														
p-p-п	"Ic"			+	+	+	+	+	+	+	x	x	x						+														
				+	+	+	+	+	+	x	x	x	x							+													
	h <sub>21E</sub>	x1	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x						+											+			
		x10	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x								+										+		
	"Ic"			+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x						+													
				+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x							+												
h <sub>21E</sub>	x1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x						+											+			
	x10	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x							+											+		

Рис 99 Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4342-М1

## Элементы

R32	R33	R34	R35, R36	R37-R39 V1, V2, T1, C2, C3 V03, V04	R40, R42, PA1 R41, C4, DAI, M, SB2 V01, V02, C1	GB1	RP	SB1.1												SB1.2				SB1.3				SB2	SA1.1	SA1.2	M1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								SB1.1												SB1.2				SB1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								"~"												"r <sub>21</sub> /h <sub>21E</sub> "				"p-p-p"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																				"n-p-n"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	11-12	5-6	7-8	8-9	11-12	1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	11-12	1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	11-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



## Комбинированный прибор Ц4352

Прибор с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 83—85 и на рис. 100—102.

Входное сопротивление прибора 0,65 кОм/В при измерении постоянного и переменного напряжений. Рабочая температура 10...35 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм с внутрирамочным магнитом на растяжках ПлСр20М-0,5 с натяжением  $55 \pm 5$  г. Ток полного отклонения 300 мкА и сопротивление подвижной рамки 50 Ом, содержащий 100—120 витков провода ПЭВ-1 0,06.

В приборе используется встроенный источник питания из трех элементов типа 316.

Все значения сопротивлений резисторов, за исключением R13, R24, R25, R28 и R36, должны соответствовать значениям, указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 86).

Перечисленные ниже резисторы предназначены для подгонки показаний прибора:

R13 — при измерении переменного напряжения;

R24 — при измерении переменного тока;

R25 — при измерении переменного тока на пределе 1,5 мА;

R28 — при измерении постоянного тока и напряжения.

Таблица 83. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В	Основная погрешность, %
900; 600; 300; 150; 60; 30; 6; 1,5; 0,3; 0,075 В	Постоянный	} 1,53 0,306	—	$\pm 1$
900; 600; 300; 150; 60; 30; 6 В	Переменный		—	$\pm 1,5$
1,5 В		1,53		
0,3 В		1,02		
		5,1		
6; 1,5; 0,6; 0,15 А	Постоянный		} 0,65 0,3 0,08	$\pm 1$
60; 15; 6 мА				
1,5 мА				
0,3 мА				
6; 1,5; 0,6; 0,15 А	Переменный	—	0,65	$\pm 1,5$
60; 15; 6; 1,5; 0,3 мА				

Т а б л и ц а 84. Частотные параметры прибора

Предел измерения	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
900; 600 В	45...60	45...1000
300; 150; 60 В	45...60	45...2000
Остальные пределы напряжения и тока	45...60	45...10 000

Т а б л и ц а 85. Пределы измерения сопротивлений

Предел измерения	Конечное значение измеряемого сопротивления (в рабочей части шкалы)	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Длина рабочей шкалы, мм
$\Omega$	300 Ом	22	3,7...4,7	} 58 67
$k\Omega \times 1$	3 кОм	20	3,7...4,7	
$k\Omega \times 10$	30 кОм	2	3,7...4,7	
$a\Omega \times 100$	300 кОм	0,8	11...14	
$M\Omega$	3 МОм	0,8	120...160	

П р и м е ч а н и е Основная погрешность  $\pm 1\%$

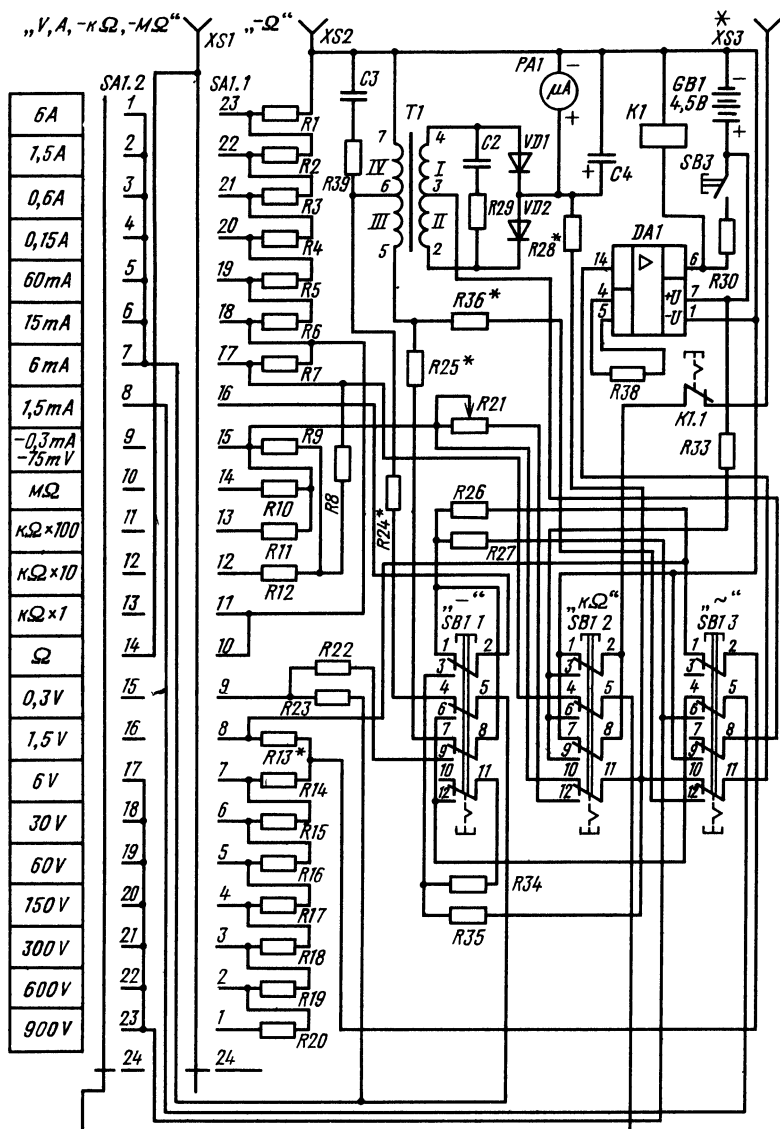


Рис 100 Схема принципиальная электрическая комбинированного при бора Ц4352

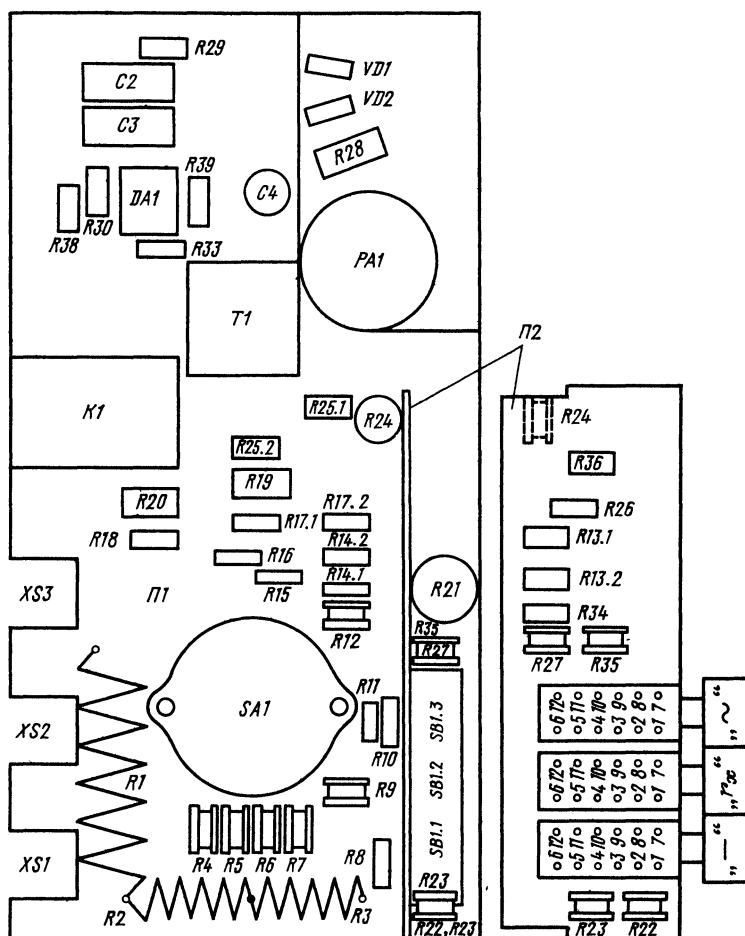


Рис. 101. Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4352

Пределы		Э л е м е н т ы																																								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39		
V	"—"	900	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		600	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		300	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		30	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		0,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		0,075	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	"~"	900	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		600	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		300	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		30	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		0,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
"—"	6A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	1,5A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	0,6A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	0,15A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	60mA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
	15mA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
	6mA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
	1,5mA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
	0,3mA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
	"~"	6A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
1,5A		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
0,6A		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
0,15A		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																										

Рис. 102. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4352 (3 — цепи

Т а б л и ц а 86 Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4352

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
-------------------------	--------------	-----------	------------

#### Резисторы

R1	0,05±0,00005 Ом, лист МнМц-2-12 0,5	1	Шунт
R2	0,15±0,00015 Ом, провод МнМц-3-12 1	1	»
R3	0,3±0,0003 Ом, провод МнМц-3-12 1	1	»

защиты)

Позиционное обозначение	Наименование	Число шт	Примечание
R4	1,5±0,0015 Ом, провод ПЭМС 0,5	1	
R5	3±0,003 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R6	15±0,015 Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R7	30±0,03 Ом провод ПЭМС 0,2	1	
R8	C2-29В-0,125-150 Ом ±0,25 %	1	
R9	390±1,9 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R10	C2-29В-0,25-246 кОм ±0,25 %	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
R11	C2-29B-0,125-24 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R12	2070 $\pm 10$ Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R13*	МЛТ-0,5-330 Ом $\pm 5$ %	1	Последовательно 360 410 Ом
	МЛТ-0,5-56 Ом $\pm 10$ %	1	
R14	C2-29B-0,125-2,21 кОм $\pm 0,25$ %	1	Параллельно
	МЛТ-0,5-470 кОм $\pm 10$ %	1	
R15	C2-29B-0,125-16 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R16	C2-29B-0,125-20 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R17	C2-29B-0,25-59,7 кОм $\pm 0,25$ %	1	Последовательно
	МЛТ-0,5-300 Ом $\pm 10$ %	1	
R18	C2-29B-0,25-100 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R19	C2-29B-0,5-200 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R20	C2-29B-0,5-200 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R21	СПЗ-9а-11-1 кОм $\pm 20$ % -25	1	
R22	3000 $\pm 3$ Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R23	50 $\pm 0,1$ Ом, провод ПЭМС 0,15	1	
R24*	12 Ом, провод ПЭМС 0,2	1	До 12 Ом Последовательно 465 555 Ом
R25*	МЛТ-0,5-430 Ом $\pm 5$ %	1	
	МЛТ-0,5-82 Ом $\pm 10$ %	1	
R26	C2-29B-0,125-1 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R27	950 $\pm 0,95$ Ом, провод ПЭМС 0,08	1	
R28*	До 220 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R29	МЛТ-0,5-56 кОм $\pm 10$ %	1	
R30	МЛТ-0,5-56 Ом, $\pm 10$ %	1	
R33	C2-29B-0,125-223 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R34	C2-29B-0,125-150 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R35	550 $\pm 0,55$ Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R36	МЛТ-0,5-(1 39) кОм $\pm 10$ %	1	
R38	МЛТ-0,5-60 Ом $\pm 10$ %	1	
R39	МЛТ-0,5-15 кОм $\pm 10$ %	1	

## Конденсаторы

C2	МБМ-160 В-0,1 мкФ $\pm 10$ %	1	
C3	МБМ-160 В-0,1 мкФ $\pm 20$ %	1	
C4	K50-6-1-6,3 В-100 мкФ-БИ	1	
VD1, VD2	Диод Д9Д	2	
DA1	Микросхема КМП201УП1А	1	
PA1	Механизм измерительный 3 253 039	1	
K1	Реле автовыключателя 4 568 003	1	
T1	Трансформатор 5 728 013	1	

\* Подбирают при регулировке

## Комбинированный прибор Ц4353

Прибор электроизмерительный комбинированный с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, электрической емкости и относительного уровня передачи напряжения переменного тока. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 87—89 и на рис. 103—105.

Входное сопротивление прибора 18 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 1,8 кОм/в — переменного. Прибор применяется при температуре окружающего воздуха —10...+40 °С, относительной влажности воздуха до 90 % (при температуре 30 °С)

В приборе используется магнитоэлектрический измерительный механизм с внутрирамочным магнитом на растяжках ПлСр20-0,25 с натяжением  $40 \pm 5$  г и током полного отклонения 42,5 мкА. Сопротивление подвижной рамки  $632 \pm 3$  Ом, она содержит  $400 \pm 2$  витков провода ПЭВ-1 0,05.

В приборе применяется встроенный источник питания, состоящий из трех элементов типа 316.,

При измерениях на пределе 3 В отсчет относительного уровня переменного напряжения производится по шкале «В» непосредственно. При измерении на других пределах измерения переменного напряжения к показателям прибора необходимо прибавить числа, указанные в табл. 90.

Все значения сопротивлений резисторов, за исключением R32 и R34, должны соответствовать значениям, указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 91).

Резистор R34 применяется для подгонки показаний на постоянном токе. Суммарное значение сопротивления измерительного механизма  $R_{\text{и}}$  и резистора R34 (в омах) определяется по формуле

$$R_{\text{и}} + R34 = \{632 + 0,004(t - 20)R_{\text{и}}\} \pm 3,$$

где  $t$  — температура, при которой производится подгонка, °С

На переменном токе прибор калибруется резистором R33 на пределе 1,5 В.



**Т а б л и ц а 87. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра**

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В	Основная погрешность, %
600; 300; 150; 60; 30; 15; 6; 3; 1,5 В 75 мВ	Постоянный	55	—	$\pm 1,5$
600; 300; 150; 60; 30; 15 В 6 В 3; 1,5 В	Переменный	65 550 650 5200	—	$\pm 2,5$
1500; 300; 60; 15; 3; 0,6 мА; 120 мкА 60 мкА	Постоянный	—	0,5 0,08	$\pm 1,5$
1500; 300; 60; 15; 3; 0,6 мА	Переменный	—	1,5	$\pm 2,5$

**Т а б л и ц а 88. Частотные параметры прибора**

Предел измерения	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
600 В	45...70	45...200
300 В	45...100	45...500
150 В	45...200	45...500
600 В	45...1000	45...2000
Остальные пределы напряжения и тока	45...2000	45...5000

**Таблица 89. Пределы измерения сопротивления, емкости и уровня передачи переменного напряжения**

Предел измерения	Конечное значение измеряемого сопротивления	Ток потребления, мА	Значение напряжения источника питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$\Omega$	300 Ом	9,0	3,7...4,7	62	$\pm 1,5$
$k\Omega \times 0,01$	5 кОм	9,0	3,7...4,7	58	
$k\Omega \times 0,1$	50 кОм	0,9	3,7...4,7	58	
$k\Omega \times 1$	500 кОм	0,09	3,7...4,7	58	
$k\Omega \times 10$	5000 кОм	0,09	33...43	58	
pF	0,5 мкФ	0,21	190...245		$\pm 2,5$
			$f=50 \pm 1$ Гц	58	
dB	-10...+12	5,2	—	49	$\pm 2,5$

**Таблица 90. Поправочные числа к пределам измерений**

Предел измерения, В	1,5	6	15	30	60	150	300	600
Поправочное число, дБ	-6	+8	+14	+20	+26	+34	+40	+46

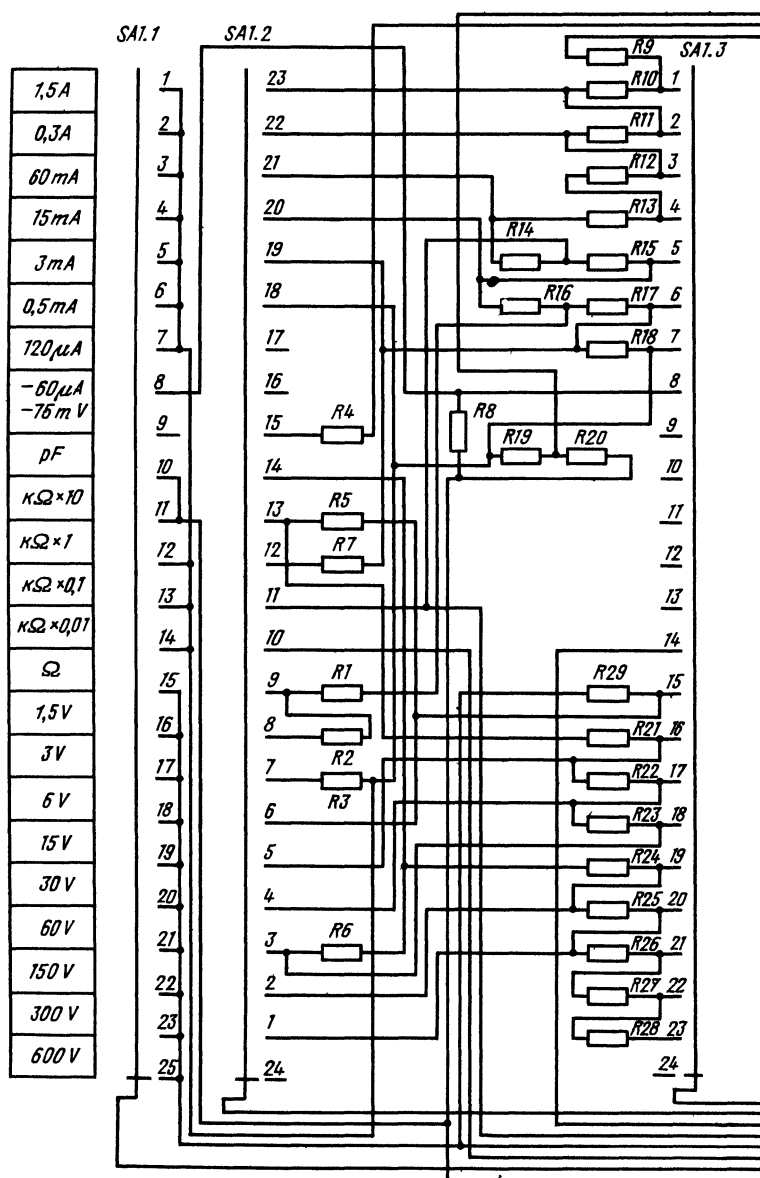
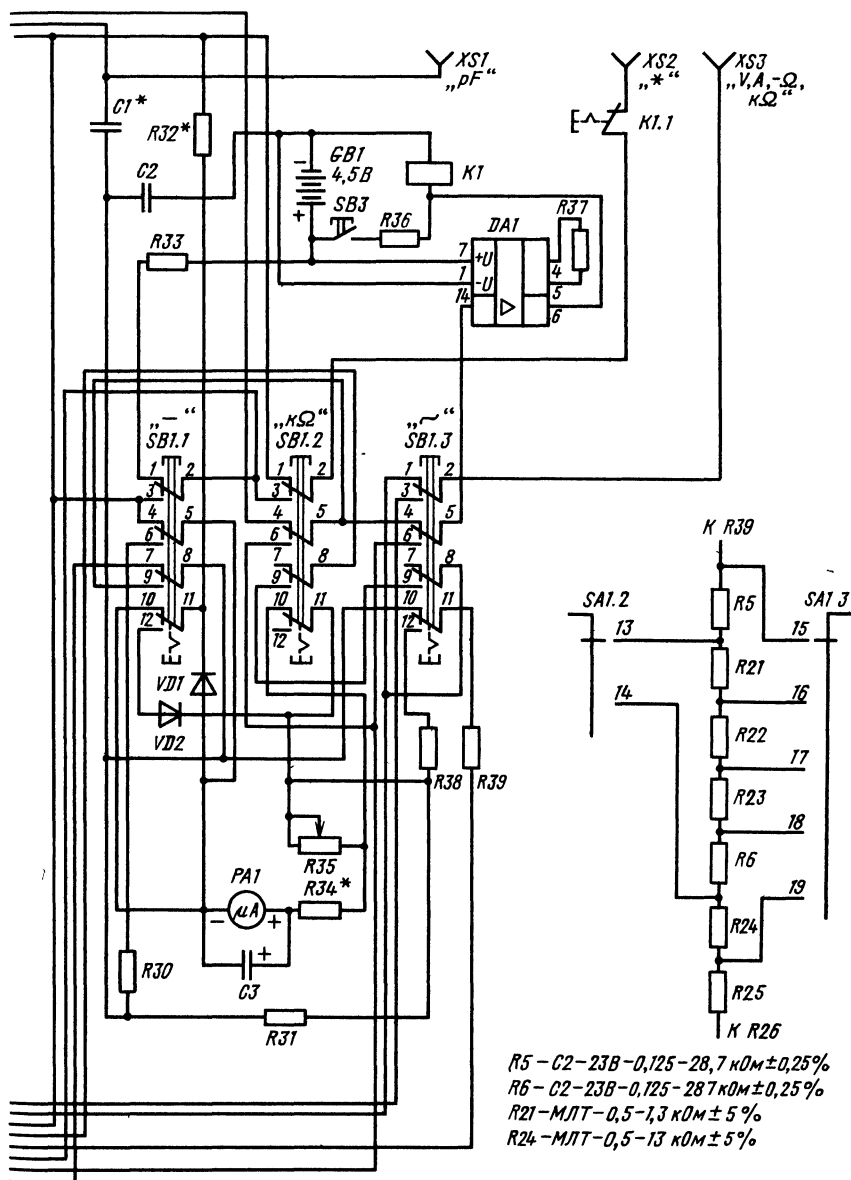


Рис. 103. Схема принципиальная электрическая комбинированного прибора



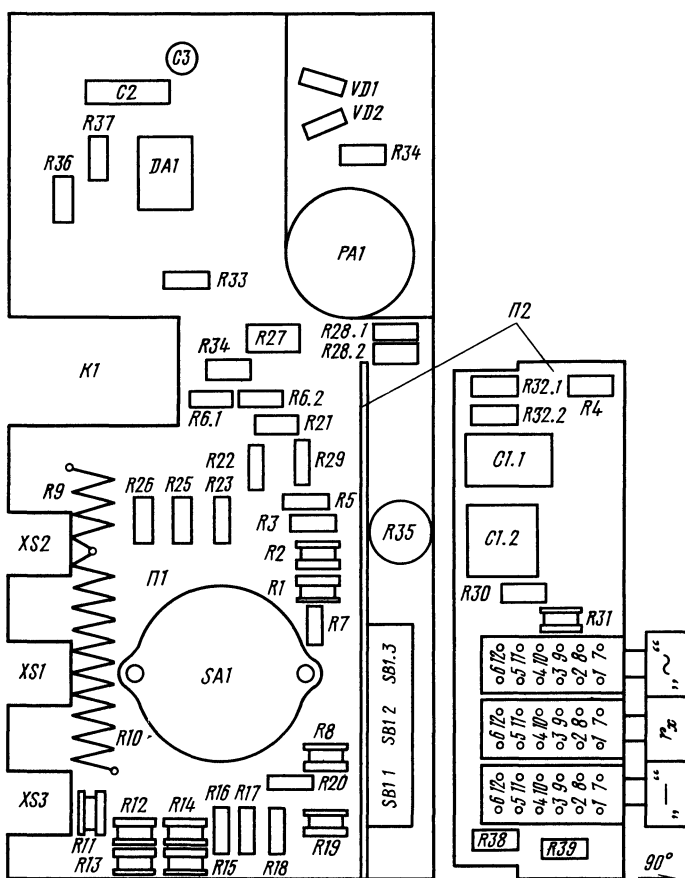


Рис. 104. Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4353

Таблица 91. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4353

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
Резисторы			
R1	125±0,25 Ом, провод 0,15	1	Шунт »
R2, R19	300±0,9 Ом, провод ПЭМС 0,1	2	
R3	C2-29В-0,125-8,87 кОм ±0,25 %	1	
R4	МЛТ-0,5-1,1 МОм ±10 %	1	
R5	C2-29В-0,125-28,7 кОм ±0,25 %	1	
R6	C2-29В-0,125-287 кОм ±0,25 %	1	
R7	C2-29-0,125-4,99 кОм ±0,25 %	1	
R8	375±0,4 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R9	0,12±0,0002 Ом, провод МнМц-1,1	1	
R10	0,48±0,0009 Ом, провод МнМц-1,1	1	
R11	2,4±0,005 Ом, провод ПЭМС 0,5	1	
R12	9±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R13	3±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R14	15±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,2	1	
R15	30±0,06 Ом, провод ПЭМС 0,25	1	
R16, R17	C2-29В-0,125-120 Ом ±0,25 %	2	
R18, P20	C2-29В-0,125-1,2 кОм ±0,25 %	2	
R21	МЛТ-0,5-1,3 кОм ±5 %	1	
R22	C2-29В-0,125-59,7 кОм ±0,25 %	1	
R23	C2-29В-0,125-180 кОм ±0,25 %	1	
R24	МЛТ-0,5-13 кОм ±5 %	1	
R25	C2-29В-0,125-597 кОм ±0,25 %	1	
R26	C2-29В-0,125-1,8 кОм ±0,25 %	1	
R27	C2-29В-0,5-3,01 МОм ±0,25 %	1	
R28	МЛТ-0,5-3 МОм ±5 %	2	
R29	C2-29В-0,125-28 кОм ±0,25 %	1	Суммарное значение 2480...2980 Ом
R30	МЛТ-0,5-620 Ом ±5 %	1	
R31	600±1,2 Ом, провод ПЭМС 0,05	1	
R32*	МЛТ-0,5-2,4 кОм ±5 %	1	
R33	МЛТ-0,5-(220...430) Ом ±5 %	1	
R34*	C2-29-0,125-549 Ом ±0,25 %	1	
R35	До 370 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R36	СПЗ-9а-11-3,3 кОм ±20 %	1	
R37	МЛТ-0,5-56 Ом ±10 %	1	
R38, R39	МЛТ-0,5-680 Ом ±10 %	1	
	МЛТ-0,5-750 Ом ±5 %	2	
Конденсаторы			
C1	КБГИ-200В-0,05 мкФ ±5 %	1	Суммарное значение 0,05...0,06 мкФ
C2	КЗ1-11-3-Б (0,0027...0,01) мкФ	1	
C3	КЗ1-11-3-Б-3300 пФ ±5 %	1	Диоды Д9Д
VD1, VD2	К50-6-10 В-10 мкФ-БИ	1	
DA1	Микросхемы КМП201УП1А	2	
		1	

\* Подбирают при регулировке

Пределы		Э л е м е н т ы																																							
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R38	R39			
V	=1 <sub>н</sub>	600				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
		300				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x	
		150				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x
		60				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x
		30				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x
	=2 <sub>н</sub>	15				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x	
		6				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x	
		3				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x	
		1,5				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x	
						x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x	
I	=1 <sub>н</sub>	600				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
		300				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
		150				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
		60				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
		30				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
	=2 <sub>н</sub>	15				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
		6				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
		3				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
		1,5				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
						x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x			o			x		x	x	x		
~	=1 <sub>н</sub>	1,5A									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+					
		0,3A									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+					
		60mA									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+					
		15mA									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+					
		3mA									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+					
	=2 <sub>н</sub>	0,5mA									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+					
		120μA									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+					
		-60μA							x		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o		o					
		-75mV							x		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o		o					
		~	=1 <sub>н</sub>	1,5A								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+				
0,3A										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
60mA										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
15mA										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
3mA										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
=2 <sub>н</sub>	0,5mA									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
κΩ	x10				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o		o						
	x7				x	x				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o		o						
	x0,1						x			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o		o						
	x0,01									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+		+						
Ω										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						+		+							
ΩF							+																																		

Рис 105 Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4353 (3 —

## Комбинированный прибор Ц4354

Прибор с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, электрической емкости и относительного уровня передачи напряжения переменного тока. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 92—94 и на рис. 106—108.

Входное сопротивление прибора составляет не менее 81 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 7,7 кОм/В при измерении переменного напряжения

Используется при температуре окружающего воздуха 10–35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С

		SBT.1												SBT.2							SBT.3									
VD1	VD2	CI	C2	SA1.1	SA1.2	SA1.3	1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	10-11	11-12	1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	10-11	11-12	1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	10-11	11-12
				23	23		x								x							x	3							x
				22	22		x								x							x	3							x
				21	21		x								x							x	3							x
				20	20		x								x							x	3							x
				19	19		x								x							x	3							x
				18	18		x								x							x	3							x
				17	17		x								x							x	3							x
				16	16		x								x							x	3							x
				15	15		x								x							x	3							x
x	x			1				x						x	x							x	3							x
x	x			2				x						x	x							x	3							x
x	x			3				x						x	x							x	3							x
x	x			4				x						x	x							x	3							x
x	x			5				x						x	x							x	3							x
x	x			6				x						x	x							x	3							x
x	x			7				x						x	x							x	3							x
x	x			8				x						x	x							x	3							x
x	x			9				x						x	x							x	3							x
				1	1			x						+								x	+	3						
				2	2			x						+								x	+	3						
				3	3			x						+								x	+	3						
				4	4			x						+								x	+	3						
				5	5			x						+								x	+	3						
				6	6			x						+								x	+	3						
				7	7			x						+								x	+	3						
				8	8			x						+								x	+	3						
				8	8			x						+								x	+	3						
x	x			23				x						x	+							x	+	3						
x	x			22				x						x	+							x	+	3						
x	x			21				x						x	+							x	+	3						
x	x			20				x						x	+							x	+	3						
x	x			19				x						x	+							x	+	3						
x	x			18				x						x	+							x	+	3						
				10 14			x							x								x	3							x
				11 13			x							x								x	3							x
				12 12			x							x								x	3							x
				13 11			+							+								+	3							x
				14 10 14			+							+								+	3							x
x	x	+	+	15			+							+								+	3							x

цепи защиты)

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр20-0,1 при натяжении  $30 \pm 5$  г с внутрирамочным магнитом и током полного отклонения 10 мкА. Сопротивление подвижной рамки 2000 Ом, она содержит 730...750 витков провода ПЭВ-1 0,02.

В приборе применяется встроенный источник питания — три элемента 316.

При измерениях на пределе 3 В отсчет относительного уровня переменного напряжения производится по шкале «В» непосредственно. При переходе на другие пределы измерений к показаниям прибора по шкале «dВ» необходимо прибавить числа, указанные в табл. 95.

Все значения сопротивлений резисторов, за исключением R30, должны соответствовать значениям, указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 96).

Резистор R31 применяется для подгонки показаний прибора на постоянном



токе. Суммарное значение сопротивления измерительного механизма  $R_n$  и резистора  $R_{31}$  (в омах) определяется по формуле

$$R_n + R_{31} = \{[2500 + 0,04(t - 20)R_n] \pm 25\},$$

где  $t$  — температура, при которой производится подгонка, °С.

На переменном токе прибор подстраивается резистором  $R_{38}$ .

Т а б л и ц а 92. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В	Основная погрешность, %
600; 300; 150; 60; 30; 15; 6; 3; 0,75 В 75 мВ	Постоянный	12,3	—	$\pm 2,5$
600; 300; 150; 60; 30; 15 В 60; 30; 15 В 6,3 В 0,75 В	Переменный	130 620 3300	—	$\pm 4$
1500; 300; 60; 15; 3; 0,6 мА 120; 12 мкА	Постоянный	—	0,4	$\pm 2,5$
1500; 300; 60; 15; 3; 0,6; 0,12 мА	Переменный	—	1,1	$\pm 4$

Т а б л и ц а 93. Частотные параметры прибора

Предел измерения	Частотная область, Гц	
	номинальная	расширенная
600 В	45...60	45...100
300 В	45...100	45...200
150 В	45...200	45...400
Остальные пределы напряжения и тока	45...1000	45...2000

Таблица 94. Пределы измерения сопротивления, емкости и уровня передачи переменного напряжения

Предел измерения	Конечное значение измеряемого сопротивления (в рабочей части шкалы)	Ток потребления, мА	Источник питания, В	Длина рабочей части шкалы, мм	Основная погрешность, %
$k\Omega \times 1$ $k\Omega \times 10$ $k\Omega \times 100$ $k\Omega \times 1000$ $M\Omega \times 10$ $\mu F$ дВ	3 кОм 30 кОм 300 кОм 3 МОм 30 МОм 0,1 мкФ $-10 \pm 12$	18,000 1,800 0,180 0,018 15,018 0,200 0,620	3,7...4,7  190...245= =(50+1) Гц —	67  63 54	$\pm 2,5$  $\pm 4$ $\pm 4$

Таблица 95 Поправочные числа к пределам измерений

Предел измерения, В	0,75	1,5	3	6	15	30	60	150	300	600
Поправочное число, дБ	-12	-6	0	+8	+14	+20	+26	+34	+40	+46

Таблица 96 Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4354

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
-------------------------	--------------	-----------	------------

Резисторы

R1	0,1 $\pm$ 0,0005 Ом, провод МнМц-3-12	1	Шунт »
R2	0,4 $\pm$ 0,002 Ом, провод МнМц-3-12	1	
R3	C2-29В-0,25-2 Ом $\pm$ 0,5 %	1	Последовательно 2,5 $\pm$ 0,0125 МОм
R4	C2-29В-0,125-7,5 Ом $\pm$ 0,5 %	1	
R5	C2-29В-0,125-75 Ом $\pm$ 0,5 %	1	
R6	C2-29В-0,125-1 кОм $\pm$ 0,5 %	1	
R7	C2-29В-0,125-4,17 кОм $\pm$ 0,5 %	1	
R8	C2-29В-0,125-56,2 кОм $\pm$ 0,5 %	1	
R9	C2-29В-0,125-124 кОм $\pm$ 0,5 %	1	
R10	C2-29В-0,125-249 кОм $\pm$ 0,5 %	1	
R11	C2-29В-0,125-750 кОм $\pm$ 0,5 %	1	
R12	C2-29В-0,25-1,24 МОм $\pm$ 0,5 %	1	
R13	МЛТ-0,5-1,2 МОм $\pm$ 5 %	1	
R14	МЛТ-0,5-1,3 МОм $\pm$ 5 %	1	Последовательно 7,5 $\pm$ 0,0375 МОм
	МЛТ-0,5-3,6 МОм $\pm$ 5 %	1	
R15	МЛТ-0,5-3,9 МОм $\pm$ 5 %	1	Последовательно 12,5 $\pm$ 0,0625 МОм
	МЛТ-0,5-3,9 МОм $\pm$ 5 %	2	


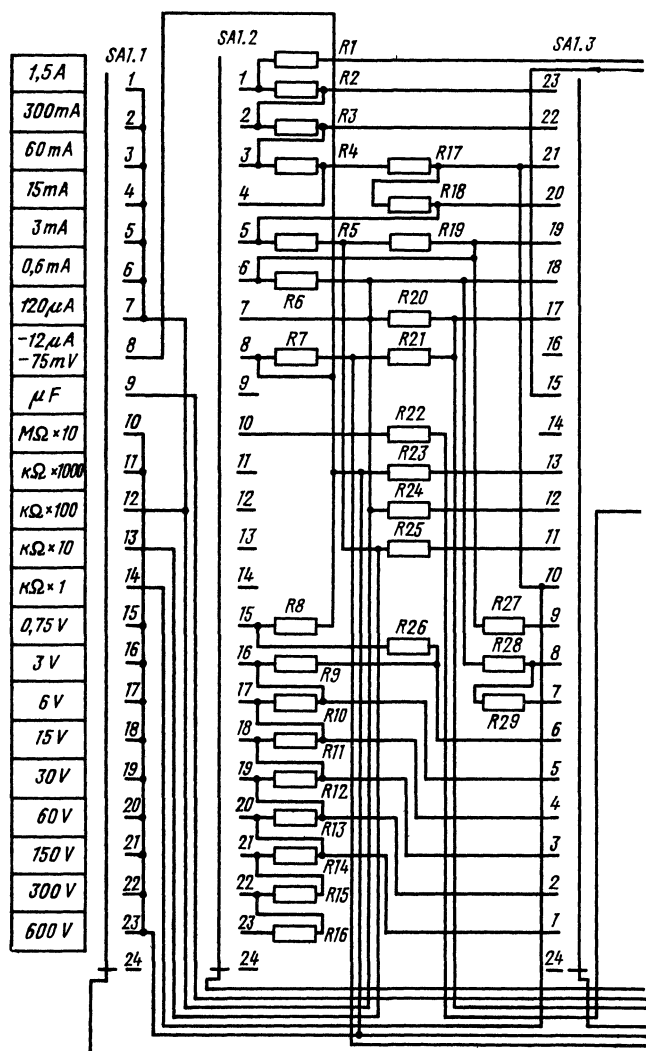


Рис. 106. Схема принципиальная электрическая комбинированного

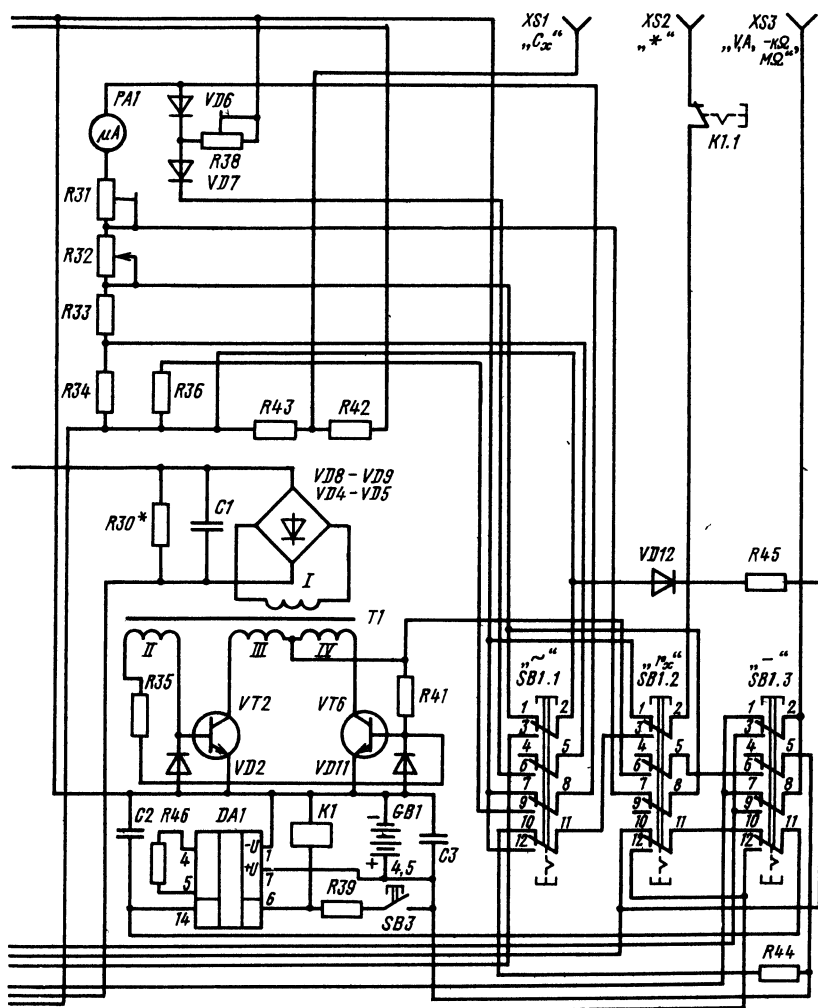

прибора Ц4354

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
R16	МЛТ-0,5-4,7 МОм $\pm 5\%$	1	Последовательно $25 \pm 0,125$ МОм
	МЛТ-0,5-4,7 МОм $\pm 5\%$	1	
	МЛТ-0,5-5,1 МОм $\pm 5\%$	4	
R17	C2-29В-0,125-2,52 Ом $\pm 0,5\%$	1	
R18	C2-29В-0,125-37,4 Ом $\pm 0,5\%$	1	Последовательно $2,7 \pm 0,0135$ МОм
R19	C2-29В-0,125-124 Ом $\pm 0,5\%$	1	
R20, R29	C2-29В-0,125-4,99 кОм $\pm 0,5\%$	2	
R21	C2-29В-0,125-6,26 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R22	C2-29В-0,25-1,2 МОм $\pm 0,5\%$	1	
	C2-29В-0,25-1,5 МОм $\pm 0,5\%$	1	
R23	C2-29В-0,125-264 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R24	C2-29В-0,125-25,8 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R25	C2-29В-0,125-2,32 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R26	C2-29В-0,125-62,6 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R27	C2-29В-0,125-6,65 Ом $\pm 0,5\%$	1	
R28	C2-29В-0,125-3,92 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R30	МЛТ-0,5-(83...120) кОм $\pm 10\%$	1	
R31, R38	СП5-1Б-1 кОм	2	
R32	СП3-9а-25-10 кОм $\pm 20$	1	
R33	C2-29В-0,125-2,91 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R34, R36	МЛТ-0,5-1,1 кОм $\pm 5\%$	2	Допускается 330...1000 кОм
R35	МЛТ-0,5-5,6 кОм $\pm 10\%$	1	
R39	МЛТ-0,5-56 Ом $\pm 10\%$	1	
R41	МЛТ-0,5-56 кОм $\pm 10\%$	1	
R42	C2-29В-0,25-1,3 МОм $\pm 0,5\%$	1	
R43	C2-29В-0,125-200 кОм $\pm 0,5\%$	1	
R44	C2-29В-0,125-255 Ом $\pm 0,5\%$	1	
R45	МЛТ-0,5-39 кОм $\pm 10\%$	1	
R46	МЛТ-0,5-680 Ом $\pm 10\%$	1	

## Конденсаторы

C1, C2	МБМ-160 В-0,1 мкФ $\pm 10\%$	1
C3	К50-6-1-6,3 В-50 мкФ	1

## Диоды

VD4, VD5 VD8, VD9, VD12	КД521Г	5
VD2, VD6, VD7, VD11	Д9Д	4
VT2, VT6	Транзистор КТ316Г	2
DA1	Микросхема КМП201УП1А	1

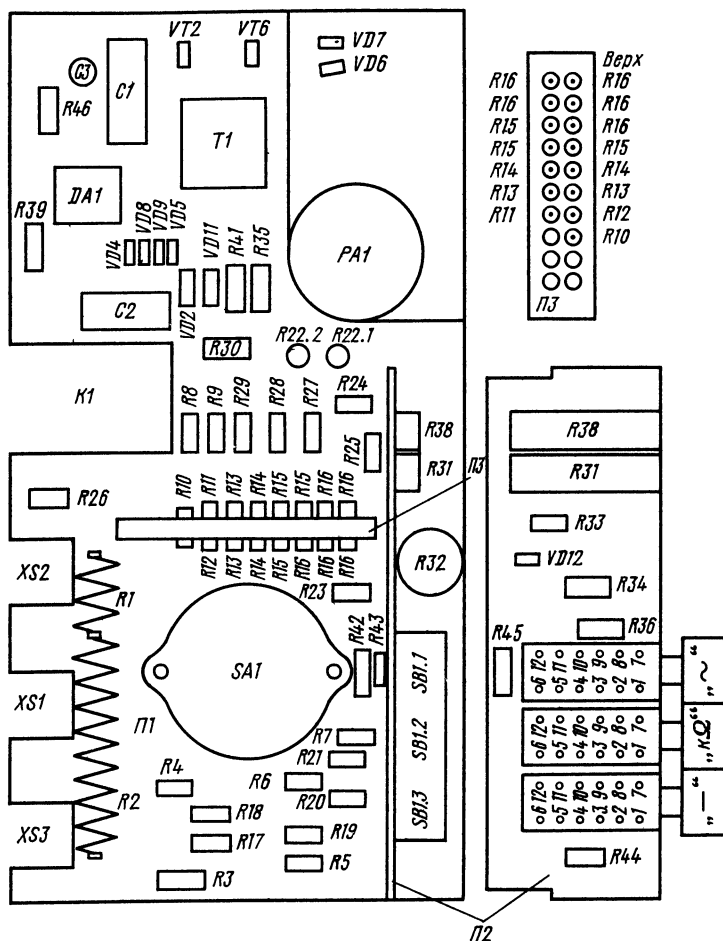


Рис 107 Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4354

Пределы		Э л е м е н т ы																																								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22, R30	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R31	R32	R33	R34	R36	R38	R42	R43	R44	R45		
V	"1"	600	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o				x			x												
		300	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o				x			x												
		150	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o				x			x												
		60	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o				x			x												
		30	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o				x			x												
		15	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o				x			x												
		6	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o				x			x												
		3	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o				x			x												
		0,75	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o				x			x												
		0,075	o	o	o	o	o	x										o	o	o	o	o	o	o					x			x										
V	"2"	600	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		o	o	o	o	o	o				x		x			x	x	x	x	x						
		300	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		o	o	o	o	o	o				x		x			x	x	x	x	x						
		150	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		o	o	o	o	o	o				x		x			x	x	x	x	x						
		60	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		o	o	o	o	o	o				x		x			x	x	x	x	x						
		30	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		o	o	o	o	o	o				x		x			x	x	x	x	x						
		15	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		o	o	o	o	o	o				x		x			x	x	x	x	x						
		6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+				x		x			x	x	x	x	x						
		3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+				x		x			x	x	x	x	x						
		0,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+				x		x			x	x	x	x	x						
		0,075	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+					x		x			x	x	x	x						
mA	"1"	1500	+	x	x	x	x	x									x	x	x	x	x	x					x		x			x										
		300	+	+	+	+	+	+									x	x	x	x	x	x					x		x			x										
		60	+	+	+	+	+	+									x	x	x	x	x	x					x		x			x										
		15	+	+	+	+	+	+									x	x	x	x	x	x					x		x			x										
		3	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+					x		x			x										
		0,6	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+					x		x			x										
		0,12	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+					x		x			x										
		0,012	o	o	o	o	o	o	x								o	o	o	o	o	o	o					x		x			x									
		1500	+	+	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x						x		x			x									
		300	+	+	+	+	+	+	+								x	x	x	x	x	x						x		x			x									
mA	"2"	60	+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+						x		x			x										
		15	+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+					x		x			x											
		3	+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+					x		x			x											
		0,6	+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+					x		x			x											
		0,12	o	o	o	o	o	o	x							o	o	o	o	o	o	o						x		x			x									
		1500	+	+	+	+	+	+	+							x	x	x	x	x	x						x		x			x										
		300	+	+	+	+	+	+	+							x	x	x	x	x	x						x		x			x										
		60	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+						x		x			x										
		15	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+						x		x			x										
		3	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+						x		x			x										
MΩ	x 10	x 10	o	o	o	o	o	o	x							o	o	o	o	o	o	x					x		x			x										
		x 1000	o	o	o	o	o	o	x								o	o	o	o	o	o					x		x			x										
		x 100	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+					x		x			x										
		x 10	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+					x		x			x										
KΩ	x 1	x 1	+	+	+	+	+	x								+	+	+	+	+	+					x		x			x											
			+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+					x		x			x											
			+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+					x		x			x											
			+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+					x		x			x											
μF			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				

Рис 108. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4354 (3 —

## Комбинированный прибор Ц4354-М1

Прибор с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, электрической емкости и относительного уровня передачи напряжения переменного тока

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 97 и на рис. 109—111.

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр20-0,1 при натяжении  $30 \pm 5$  г с внутрирамочным магнитом Ток

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500			SBI.1			SBI.2			SBI.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
23	22	21	20	19	18	17	16	15	8		23	22	21	20	19	18	17	16	15	8		23	22	21	20	19	18	17	16	15	8		23	22	21	20	19	18	17	16	15	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

цепи защиты)

полного отклонения 10 мкА. Сопротивление подвижной рамки 2000 Ом содержит 730—750 витков провода ПЭВ-0,02.

Рабочая температура 10...35 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С. Питание прибора осуществляется от четырех элементов типа 316 или А316 «Квант».

При измерениях на пределе 3 В отсчет относительного уровня переменного напряжения производится по шкале «В» непосредственно. При переходе на другие пределы измерений к показаниям прибора по шкале «В» необходимо прибавить числа, указанные в табл. 98.

Сопротивления резисторов должны соответствовать значениям, указанным в перечне элементов и принципиальной электрической схеме прибора (табл. 99).



**Т а б л и ц а 97 Основные технические параметры комбинированного прибора Ц4354-М1**

Предел измерения	Род тока	Входное сопротивление, кОм/В	Длина шкалы, мм	Основная погрешность, %
300, 600 В	Постоянный	16	—	$\pm 2,5$
300, 600 В	Переменный	16	—	$\pm 4$
150; 60; 30; 15, 6; 3; 0,75; 0,075 В	Постоянный	36	—	$\pm 2,5$
150; 60; 30; 15; 6, 3, 0,75 В	Переменный	36	—	$\pm 4$
1500; 300; 60; 15; 3, 0,6; 0,12, 0,012 мА	Постоянный	—	—	$\pm 2,5$
1500; 300; 60; 15, 3; 0,6; 0,12 мА	Переменный	—	—	$\pm 4$
$M\Omega \times 10$ , $k\Omega \times 1000$ ; $k\Omega \times 100$ ; $k\Omega \times 10$ , $k\Omega \times 1$	—	—	72	$\pm 2,5$
$\mu F$	Переменный	—	55	$\pm 4$
dB	Переменный	36	60	$\pm 4$

**Т а б л и ц а 98. Поправочные числа к пределам измерений**

Предел измерения, В	0,75	1,5	3	6	15	30	60	150	300	600
Поправочное число, дБ	-12	-6	0	+8	+14	+20	+26	+34	+40	+46


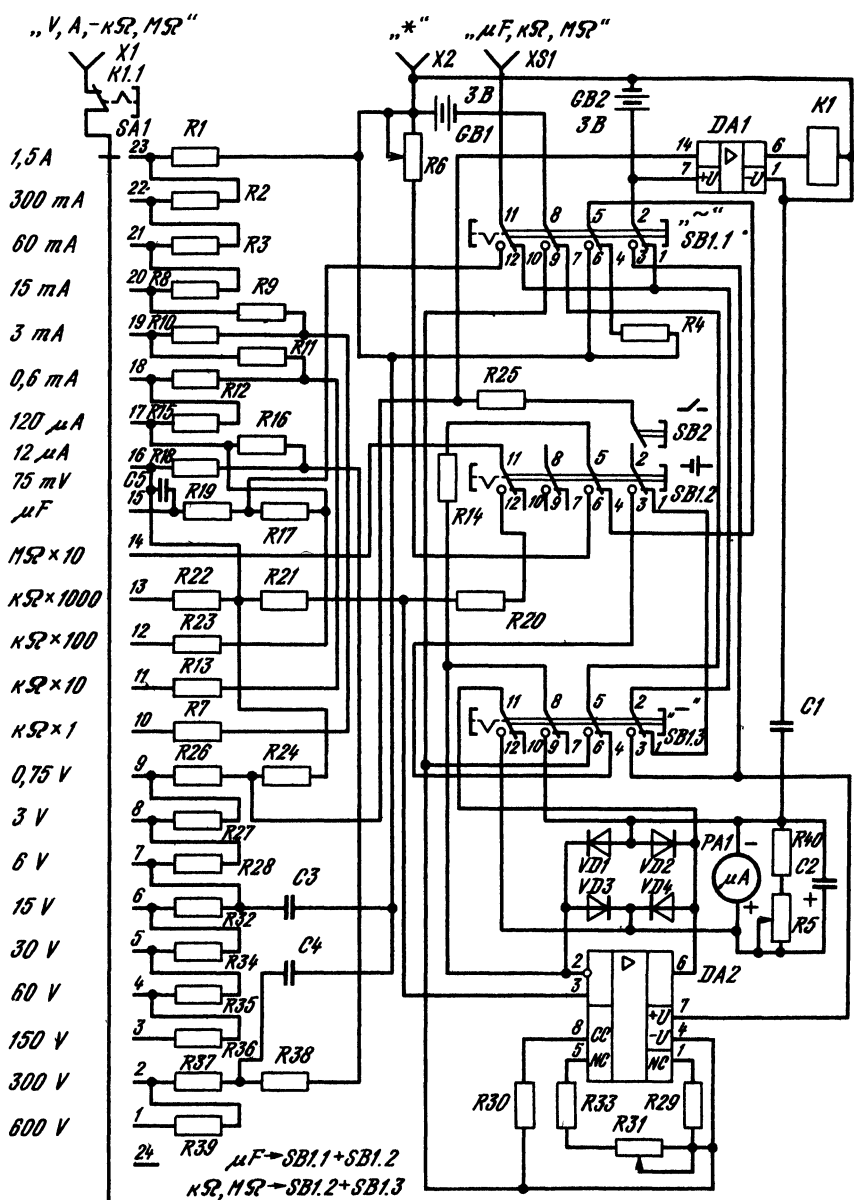


Рис. 109. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4354-М1

 

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	0,05±0,00025 Ом	1	Шунт
R2	0,2±0,001 Ом	1	»
R3	C2-29В-0,125-1 Ом ±0,5 %	1	
R4	МЛТ-0,25-24 Ом ±10 %	1	
R5	СП5-31,5 кОм ±10 %	1	
R6	СП3-9а-11-1 кОм ±20 %	1	Параллельно 135 Ом ±20 %
	МЛТ-0,25-160 Ом ±10 %	1	
R7	C2-29В-0,125-218 Ом ±1 %	1	

Окончание табл. 99

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание	
R8	C2-29B-0,125-3,74 Ом $\pm 0,5\%$	1	Допускается СПЗ-27а	
R9	C2-29B-0,125-1,26 Ом $\pm 0,5\%$	1		
R10	C2-29B-0,125-18,7 Ом $\pm 0,5\%$	1		
R11	C2-29B-0,125-37,4 Ом $\pm 0,5\%$	1		
R12	C2-29B-0,125-62,6 Ом $\pm 0,5\%$	1		
R13	C2-29B-0,125-2,21 кОм $\pm 1\%$	1		
R14	C2-29B-0,125-221 Ом $\pm 0,5\%$	1		
R15	C2-29B-0,125-499 Ом $\pm 0,5\%$	1		
R16	C2-29B-0,125-626 Ом $\pm 0,5\%$	1		
R17	C2-29B-0,125-200 кОм $\pm 1\%$	1		
R18	C2-29B-0,125-4,99 кОм $\pm 0,5\%$	1		
R19	C2-29B-0,25-1,3 МОм $\pm 1\%$	1		
R20	C2-29B-0,25-2,21 МОм $\pm 1\%$	1		
R21	C2-29B-0,125-56,2 кОм $\pm 0,5\%$	1		
R22	C2-29B-0,125-221 кОм $\pm 1\%$	1		
R23	C2-29B-0,125-22,1 кОм $\pm 1\%$	1		
R24	C2-29B-0,125-2,64 кОм $\pm 0,5\%$	1		
R25	МЛТ-0,25-30 кОм $\pm 10\%$	1		
R26	C2-29B-0,125-53,6 кОм $\pm 0,5\%$	1		
R27	C2-29B-0,125-187 кОм $\pm 0,5\%$	1		
R28	C2-29B-0,125-249 кОм $\pm 0,5\%$	1		
R29	МЛТ-0,25-24 кОм $\pm 10\%$	1		
R30	МЛТ-0,25-200 кОм $\pm 10\%$	1		
R31	СПЗ-386-0,125-33 кОм $\pm 20\%$	1		
R32	C2-29B-0,125-750 кОм $\pm 0,5\%$	1		
R33	МЛТ-0,25-33 кОм $\pm 10\%$	1		
R34	C2-29B-0,25-1,26 МОм $\pm 0,5\%$	1		
R35	C2-29B-0,25-2,49 МОм $\pm 0,5\%$	1		
R36	C2-29B-0,25-3,48 МОм $\pm 0,5\%$	1		
	C2-29B-0,25-4,02 МОм $\pm 0,5\%$	1		
R37	C2-29B-0,5-4,87 МОм $\pm 0,5\%$	1		
R38	МЛТ-0,25-130 кОм $\pm 10\%$	1		
R39	C2-29B-0,5-4,99 МОм $\pm 0,5\%$	1		
R40	МЛТ-0,25-1,5 кОм $\pm 10\%$	1		
Конденсаторы				
C1	К73-9-100 В-2700 пФ $\pm 10\%$	1		При необходимости
C2	К50-6-1-6,3 В-50 мкФ	1		
C3	КД2-М1500-39 пФ $\pm 10\%$	1		
C4	КД2-Н70-680 пФ $\pm^{+80}_{-20}\%$	1		
C5*	КД2-М750-6,8 пФ $\pm 10\%$	1		Допускается КМП201УП1
VD1—VD4	Диод КД521В	4		
DA1	Усилитель устройства защиты	1		
DA2	КМП203УП1А Микросхема КР140УД1208			

Пределы		Элементы																											
		R1	R2	R3	R4	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29-R33, D42
V	"	600	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		x		x									x
		300	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		x		x									x
		150	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		60	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		30	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		15	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		6	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		3	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x		x
		0,75	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x				x
		0,075	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	+	+		x		x									x
	"	600	+	+	+			+	+	+	+	+		x	+	+		x		x									x
		300	+	+	+			+	+	+	+	+		x	+	+		x		x									x
		150	+	+	+			+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		60	+	+	+			+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		30	+	+	+			+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		15	+	+	+			+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		6	+	+	+			+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x	x	x
		3	+	+	+			+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x	x	x		x
		0,75	+	+	+			+	+	+	+	+		x	+	+		+		x			x		x				x
mA	"	1500	+	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x		x		x									x
		300	+	+	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x		x		x									x
		60	+	+	+	x		x	x	x	x	x		x	x	x		x		x									x
		15	+	+	+	x		+	x	x	x	x		x	x	x		x		x									x
		3	+	+	+	x		+	+	+	x	x		x	x	x		x		x									x
		0,6	+	+	+	x		+	+	+	+	+		x	x	x		x		x									x
		0,12	+	+	+	x		+	+	+	+	+		+	+	x		x		x									x
		0,012	+	+	+	x		+	+	+	+	+		+	+	+		+		x									x
	"	1500	+	+	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x		x									x
		300	+	+	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x		x									x
		60	+	+	+			x	x	x	x	x		x	x	x		x		x									x
		15	+	+	+			+	x	x	x	x		x	x	x		x		x									x
		3	+	+	+			+	+	+	x	x		x	x	x		x		x									x
		0,6	+	+	+			+	+	+	+	+		x	x	x		x		x									x
		0,12	+	+	+			+	+	+	+	+		+	+	x		x		x									x
		0,012	+	+	+			+	+	+	+	+		+	+	x		x		x									x
		0,012	+	+	+			+	+	+	+	+		+	+	x		x		x									x
MS	x10					x								x						x									x
MS	x1000	+	+	+		x		+	+	+	+	+		+	+	+		+		x	+								x
	x100	+	+	+		x		+	+	+	+	+		+	x	x		x		x		+							x
	x10	+	+	+		x		+	+	+	+	x	+	x	x	x		x		x									x
	x1	+	+	+		x	+	+	+	x	x	x		x	x	x		x		x									x
MF		+	+	+		x		+	+	+	+	+		x	+	+	+	+	+	x									x

Рис. 111. Карта электрических цепей комбинированного прибора Ц4354-М1

Э л е м е н т ы

R3	R40	PA1	C2	VD1-VD4	C1	R32	R34	R35	R36	R37	R38	R39	C3	C4	C5	GB1	GB2	SA1	SB1.1							SB1.2				SB1.3							
																			1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	10-11	11-12	1-2	2-3	4-5	5-6	11-12	1-2	2-3	4-5	5-6	8-9	11-12
x	x									x	x	x				x	x	1	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x	x									x	x					x	x	2	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x		x	x					x	x							x	x	3	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x		x	x	x				x								x	x	4	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x		x														x	x	5	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x		x														x	x	6	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x																x	x	7	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x																x	x	8	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x																x	x	9	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x																x	x	16	+U	x	-U						x			+U	-U	x	x				
x	x									x	x	x			x	x	x	1	+U	x	-U						x										
x	x									x	x				x	x	x	2	+U	x	-U						x										
x	x	x	x	x				x	x							x	x	3	+U	x	-U						x										
x	x	x	x	x												x	x	4	+U	x	-U						x										
x	x	x	x													x	x	5	+U	x	-U						x										
x	x	x														x	x	6	+U	x	-U						x										
x	x															x	x	7	+U	x	-U						x										
x	x															x	x	8	+U	x	-U						x										
x	x															x	x	9	+U	x	-U						x										
x																x	x	23	+U	x	-U						x										
x																x	x	22	+U	x	-U						x										
x																x	x	21	+U	x	-U						x										
x																x	x	20	+U	x	-U						x										
x																x	x	19	+U	x	-U						x										
x																x	x	18	+U	x	-U						x										
x																x	x	17	+U	x	-U						x										
x																x	x	16	+U	x	-U						x										
x	x															x	x	23	+U	x	-U						x										
x	x															x	x	22	+U	x	-U						x										
x	x															x	x	21	+U	x	-U																
x	x															x	x	20	+U	x	-U						x										
x	x															x	x	19	+U	x	-U						x										
x	x															x	x	18	+U	x	-U						x										
x	x															x	x	17	+U	x	-U						x										
x																x	x	14	+U		-U		x				x	x		+U	-U	x	x				
x																x	x	13	+U		-U		+				x	x		+U	-U	x	x				
x																x	x	12	+U		-U		+				x	x		+U	-U	x	x				
x																x	x	11	+U		-U		+				x	x		+U	-U	x	x				
x																x	x	10	+U		-U		+				x	x		+U	-U	x	x				
x	x														x	x	x	15	+U		-U		+				x										

## Комбинированный прибор 43101

Прибор с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, электрической емкости и относительного уровня передачи напряжения постоянного тока.

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 100—102 и на рис. 112—114.

Входное сопротивление прибора около 20 кОм/В при измерении постоянного и переменного напряжений, а с множителем  $\times 2$  10 кОм/В. Рабочая температура  $-10...+40^\circ\text{C}$ , относительная влажность воздуха 90 % при температуре  $30^\circ\text{C}$ .

В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм с внутрирамочным магнитом на растяжках. Ток полного отклонения 29 мкА, сопротивление подвижной рамки 775 Ом.

Питание прибора осуществляется от встроенного источника питания, состоящего из трех элементов типа 316.

Сопротивления резисторов должны соответствовать значениям, указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 103).

Таблица 100. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра

Предел измерения	Род тока	Ток полного отклонения, мкА	Падение напряжения на зажимах, В	Основная погрешность, %
500; 250; 100; 25; 10; 2,5; 0,5 В 75 мВ	Постоянный	51	—	$\pm 1,5$
500; 250; 100; 25; 10; 2,5; 0,5 В	$\times 2$ Постоянный	102	—	$\pm 1,5$
75 мВ				
500; 250; 100; 25; 10; 2,5; 0,5 В	Переменный	53	—	$\pm 2,5$
500; 250; 100; 25; 10; 2,5; 0,5 В	$\times 2$ Переменный	106	—	$\pm 2,5$
10 А	Постоянный	—	0,6	$\pm 1,5$
	Переменный	—		$\pm 2,5$
2500; 500; 100; 25; 5; 1; 0,25 мА	Постоянный	—	0,3	$\pm 1,5$
	Переменный	—		$\pm 2,5$
50 мкА	Постоянный	—	0,08	$\pm 1,5$
2500; 500; 100 25; 5; 0,25 мА	$\times 2$ Постоянный	—	0,6	$\pm 1,5$
	Переменный	—		$\pm 2,5$
50 мкА $\times 2$	Постоянный	—	0,16	$\pm 1,5$

Т а б л и ц а 101 Частотные параметры прибора

Предел измерения	Частотная область Гц	
	номинальная	расширенная
250, 500, 1000	45 60	45 200
200, 100, 0,15, 0,075 В, 10 А	45 400	45 1000
0,5 В, 5000 мА	45 2000	45 5000
Остальные пределы напряжения и тока	45 5000	20 20 000

Т а б л и ц а 102 Пределы измерения сопротивления, емкости и уровня передачи переменного напряжения

Предел измерения	Конечное значение измеряемого параметра	Значение напряжения источника питания В	Длина рабочей части шкалы мм	Основная погрешность %
$\Omega$	200	3,7 4,7	62	$\pm 2,5$
$k\Omega \times 1$	10	3,7 4,7	70	$\pm 2,5$
$k\Omega \times 10$	100	3,7 4,7	70	$\pm 2,5$
$k\Omega \times 100$	1000	3,7 4,7	70	$\pm 2,5$
$k\Omega \times 1000$	10 000	190 245	70	$\pm 2,5$
$nF \times 10$	0,1	190 245	70	$\pm 4$
$nF \times 100$	1	190 245	70	$\pm 2,5$
dBu	-10 +12	—	50	$\pm 2,5$

П р и м е ч а н и е Ток потребления 0 053 мА



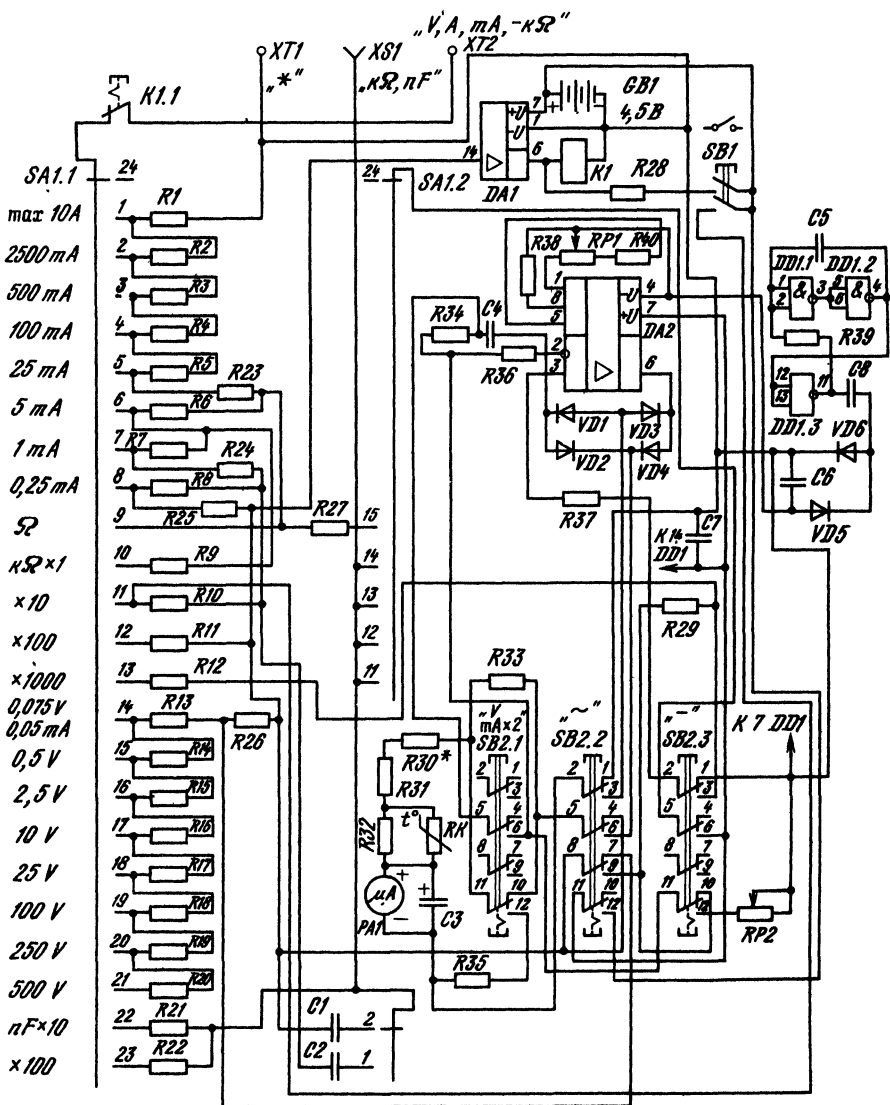


Рис. 112. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора 43101

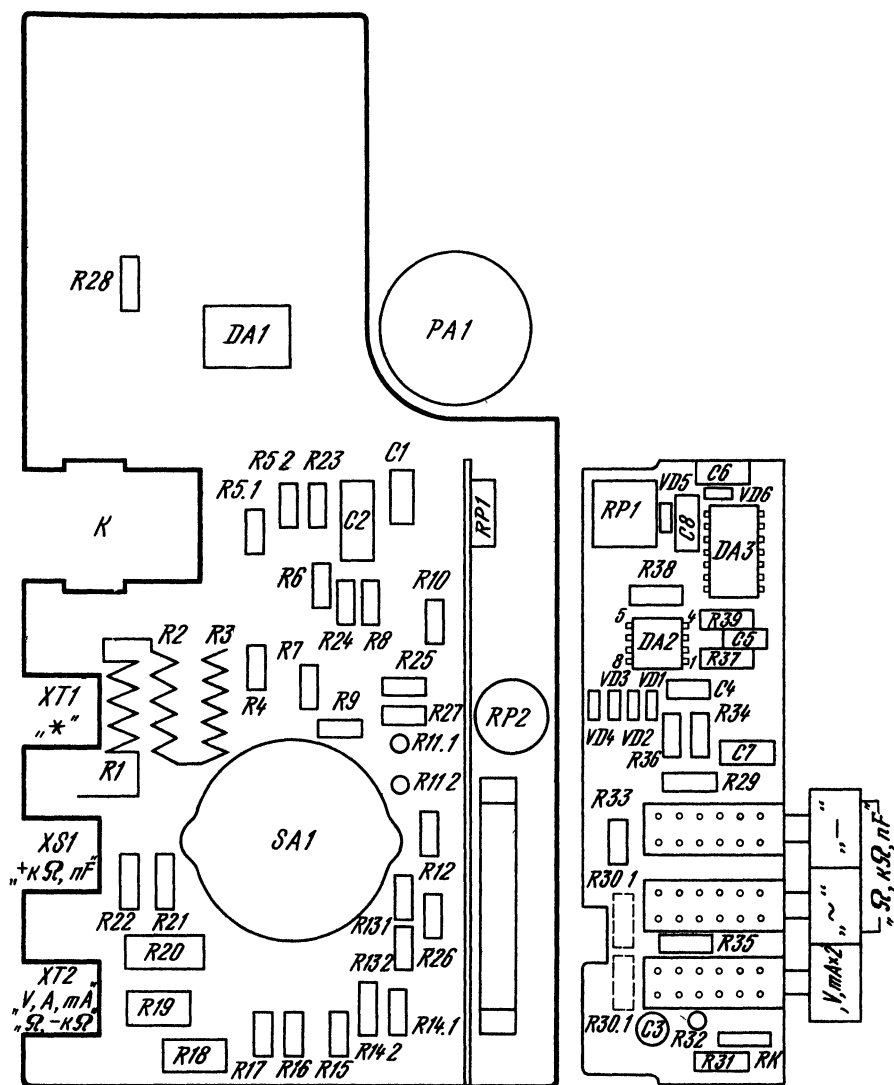


Рис 113 Схема размещения элементов комбинированного прибора 43101

Пределы			Элементы																											
			R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26		
mA	" - "	max 10A	+	x	x	x	x	x	x	x																	x	x	x	
		2500	+	+	x	x	x	x	x	x																	x	x	x	
		500	+	+	+	x	x	x	x	x																	x	x	x	
		100	+	+	+	+	x	x	x	x																	x	x	x	
		25	+	+	+	+	+	x	x	x																	x	x	x	
		5	+	+	+	+	+	+	+	x	x																+	x	x	
		1	+	+	+	+	+	+	+	+	x																+	x	x	
		0,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+																+	+	x	
	" ~ "	max 10A	+	x	x	x	x	x	x	x																	x	x	x	
		2500	+	+	x	x	x	x	x	x																	x	x	x	
		500	+	+	+	x	x	x	x	x																	x	x	x	
		100	+	+	+	+	x	x	x	x																	x	x	x	
		25	+	+	+	+	+	x	x	x																	x	x	x	
		5	+	+	+	+	+	+	x	x																	+	x	x	
		1	+	+	+	+	+	+	+	+	x																+	x	x	
		0,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+																+	+	x	
V	" - "	0,075(0,05mA)	o	o	o	o	o	o	o	o					x											o	o	o		
		0,5	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x										o	o	o		
		2,5	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x									o	o	o		
		10	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x								o	o	o		
		25	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x	x							o	o	o		
		100	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x	x	x						o	o	o		
		250	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x	x	x	x					o	o	o		
		500	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x	x	x	x	x				o	o	o		
	" ~ "	0,075(0,05mA)	o	o	o	o	o	o	o	o					x												o	o	o	x
		0,5	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x											o	o	o	x
		2,5	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x										o	o	o	x
		10	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x									o	o	o	x
		25	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x	x								o	o	o	x
		100	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x	x	x							o	o	o	x
		250	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x	x	x	x						o	o	o	x
		500	o	o	o	o	o	o	o	o					x	x	x	x	x	x	x	x					o	o	o	x
$\Omega$			+	+	+	+	+	x	x																	+	x	x		
$k\Omega$		x1	+	+	+	+	+	+	+	x	x	+															+	+	x	
		x10	+	+	+	+	+	+	+	x		+														+	+	+		
		x100	+	+	+	+	+	+	+	x		+	x													+	+	+		
		x1000	+	+	+	+	+	+	+	x		+		x												+	+	+		
$\mu F$		x10	x	x	x	x	x	x	x	x		+											+			x	x	x		
		x100	x	x	x	x	x	x	x	x		+											+		+	x	x	x		
x2																														

Рис. 114. Карта электрических цепей комбинированного прибора 43101:

○ — цепи питания микросхемы в цепи измерения, ⊗ — цепи измерения после преобразования

Элементы														
R27	R28, DA1, H1	R29	R30-R32, PH, C3	R33	R34	DA2, C4, R36, R38, R40, RP1, D11, D14	DA3, C5, C8, D12, D16, R39	R35	R37	RP2	C1	C2	GB1	SAI.1
SB2.1		SB2.2					SB2.3				SAI.2			
5-6	10-11	1-2	2-3	4-5	5-6	7-8	8-9	11-12	1-2	2-3	5-6	10-11	11-12	SAI.2
	x	x	x	x										1
	x	x	x	x										2
	x	x	x	x										3
	x	x	x	x										4
	x	x	x	x										5
	x	x	x	x										6
	x	x	x	x										7
	x	x	x	x										8
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	1
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	2
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	3
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	4
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	5
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	6
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	7
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	8
	x		x											14
	x		x											15
	x		x											16
	x		x											17
	x		x											18
	x		x											19
	x		x											20
	x		x											21
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	14
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	15
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	16
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	17
	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	18
3	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	19
3	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	20
3	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	21
+	x	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	x	x		+	⊗	⊗	9
	x	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	x	x		+	⊗	⊗	10
	x	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	x	x		+	⊗	⊗	11
	x	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	x	x		+	⊗	⊗	12
	x	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	x	x		+	⊗	⊗	13
	x	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	x	x		+	⊗	⊗	22
	x	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	x	x		+	⊗	⊗	23
	x	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗	x	x		+	⊗	⊗	15

Таблица 103. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора 43101

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	0,015 Ом $\pm 0,00005$ Ом	1	Шунт
R2	0,045 $\pm 0,00015$ Ом	1	
R3	0,24 $\pm 0,0007$ Ом	1	
R4	C2-29B-0,125-1,2 $\pm 0,006$ Ом	1	Последовательно R5=4,5 Ом
R5	C2-29B-0,125-1,98 $\pm 0,01$ Ом	1	
	C2-29B-0,125-2,52 Ом $\pm 0,5$ %	1	
R6	C2-29B-0,125-12 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R7	C2-29B-0,125-120 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R8	C2-29B-0,125-301 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R9	C2-29B-0,125-965 Ом $\pm 0,5$ %	1	
R10	C2-29B-0,125-9,65 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R11	C2-29B-0,125-96,5 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R12	C2-29B-0,125-965 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R13	C2-29B-0,125-240 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R14	C2-29B-0,125-8,56 кОм $\pm 0,25$ %	1	
	МЛТ-0,5-1,2 МОм $\pm 5$ %	1	Параллельно R14=8,5 кОм
R15	C2-29B-0,125-40,2 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R16	C2-29B-0,125-150 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R17	C2-29B-0,125-301 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R18	C2-29B-0,5-1,5 МОм $\pm 0,25$ %	1	
R19	C2-29B-0,5-3,01 МОм $\pm 0,25$ %	1	
R20	C2-29B-1-4,99 МОм $\pm 0,25$ %	1	
R21	МЛТ-0,5-4,7 МОм $\pm 5$ %	1	
R22	МЛТ-0,5-470 кОм $\pm 5$ %	1	
R23	C2-29B-0,125-12 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R24	C2-29B-0,125-150 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R25	C2-29B-0,125-2,4 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R26	C2-29B-0,125-193 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R27	C2-29B-0,125-549 Ом $\pm 0,5$ %	1	
R28	МЛТ-0,5-56 Ом $\pm 10$ %	1	
R29	МЛТ-0,5-27 кОм $\pm 10$ %	1	
R30*	МЛТ-0,5-(22...430) Ом $\pm 10$ %	1	
R31	МЛТ-0,5-1 кОм $\pm 5$ %	1	
R32	C2-29B-0,125-240 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R33	C2-29B-0,125-1,1 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R34	C2-29B-0,125-2,4 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R35	C2-29B-0,125-2,18 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R36	C2-29B-0,125-1,67 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R37	МЛТ-0,5-1 кОм $\pm 5$ %	1	
R38	МЛТ-0,5-270 кОм $\pm 10$ %	1	
R39	МЛТ-0,5-15 кОм $\pm 10$ %	1	
R40	C2-29B-0,125-27,1 кОм $\pm 0,5$ %	1	
RK	ММТ-13В-470 Ом $\pm 20$ %	1	Терморезистор
RP1	СПЗ-39А-0,5-100 кОм $\pm 20$ %	1	
RP2	СПЗ-9а-11-6,8 кОм $\pm 10$ %	1	
• <i>Конденсаторы</i>			
C1	К73-9-100 В-0,01 мкФ $\pm 5$ %	1	
C2	К73-9-100 В-0,1 мкФ $\pm 5$ %	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
C3	K50-16-10 В-10 мкФ	1	
C4	K73-9-100 В-1800 пФ $\pm 10\%$	1	
C5	K73-9-100 В-2200 пФ $\pm 10\%$	1	
C6—C8	K73-9-100 В-0,047 мкФ $\pm 20\%$	3	

*Микросхемы*

D1	KMP203УП1	1	
D2	KP140УД12 08	1	
D3	K561ЛА7	1	
VD1—VD6	Диод КД521В	6	

\* Подбирают при регулировке

Примечание В приборе могут быть установлены элементы других типов, не ухудшающие характеристики прибора

**Комбинированный прибор 43102**

Прибор предназначен для измерений напряжения постоянного тока, среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля, в том числе и двигателя с бесконтактной системой зажигания, и угла замкнутого состояния контактов с электрооборудованием напряжением 12 В с минусом на «массе» автомобиля.

Рабочая температура 1.. 40 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25 °С.

Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 104 и на рис. 115—117.

Основная погрешность прибора выражается приведенной погрешностью к пределу измерения (конечному значению диапазона) при измерении напряжения постоянного и переменного токов, частоты вращения коленчатого вала двигателя и угла замкнутого состояния контактов прерывателя и к длине шкалы при измерении сопротивления, причем длина шкалы на пределе 100 Ом составляет 54 мм, а на пределе 100 кОм 46 мм.

В приборе применен измерительный механизм магнитоэлектрической системы с внутрирамочным магнитом на растяжках с током полного отклонения 75 мкА. Подвижная рамка содержит  $595 \pm 15$  витков провода ПЭВ-1 0,03.

Напряжение источника питания встроенного амперметра 1,35...1,65 В.

Напряжение источника питания схемы измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и угла замкнутого состояния контактов прерывателя 10,8...15 В.

Сопротивления резисторов должны соответствовать значениям, указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 105).

Таблица 104. Основные технические параметры комбинированного прибора 43102

Измеряемая величина	Конечное значение	Потребляемый ток, мА	Основная погрешность, %
Напряжение постоянного тока	2; 20; 40 В	0,105	$\pm 1,5$
Напряжение переменного тока	60...400 В	0,510	$\pm 2,5$
Сопротивление постоянному току	0,1; 100 кОм	35	$\pm 2,5$
Частота вращения коленчатого вала двигателя	1500; 9000 мин <sup>-1</sup>	15	$\pm 2,5$
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя	45; 60; 90 град	15	$\pm 2,5$

Таблица 105. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора 43102

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
<i>Резисторы</i>			
R1	C2-29B-0,25-12 Ом $\pm 0,25$ %	1	
R2	C2-29B-0,125-18,4 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R3	C2-29B-0,125-180 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R4	C2-29B-0,25-200 кОм $\pm 0,25$ %	1	
R5	C2-29B-0,5-1,0 МОм $\pm 0,5$ %	1	
R6	МЛТ-0,5-5,1 кОм $\pm 5$ %	1	
R7, R8	МЛТ-0,5-1,8 кОм $\pm 10$ %	2	
R9	МЛТ-0,5-470 Ом $\pm 10$ %	1	
R10	МЛТ-0,5-3 кОм $\pm 5$ %	1	
R11	C2-29B-0,25-8,35 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R12	СПЗ-9а-11-6,8 кОм $\pm 20$ %	1	
R13	МЛТ-0,5-62 Ом $\pm 5$ %	1	
R14	МЛТ-0,5-1 кОм $\pm 10$ %	1	
R15	МЛТ-0,5-2,7 кОм $\pm 5$ %	1	
R16*	МЛТ-0,5-(10...33) кОм	1	
R17	МЛТ-0,5-100 кОм $\pm 10$ %	1	
R18	МЛТ-0,5-330 Ом $\pm 10$ %	1	
R19*—R21*	МЛТ-0,5-(22...910) Ом	3	
R22	C2-29B-0,25-2,61 кОм $\pm 0,5$ %	1	
R23	C2-29B-0,25-287 Ом $\pm 0,5$ %	1	
R24	C2-29B-0,25-145 Ом $\pm 0,5$ %	1	
R25	C2-29B-0,25-422 Ом $\pm 0,5$ %	1	
<i>Конденсаторы</i>			
C1, C2	МБМ-160 В-0,1 мкФ $\pm 10$ %	2	
C3	МБМ-160 В-0,5 мкФ $\pm 10$ %	1	
C4	К50-6-11-6,3 В-200 мкФ $\pm 10$ %	1	
VD1	Диод КД105Б	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Число, шт	Примечание
VD2	Стабилитрон Д814Б	1	
VD3—VD7	Диод КД521В	5	
VT1	Транзистор КТ315В	1	

\* Подбирают при регулировке

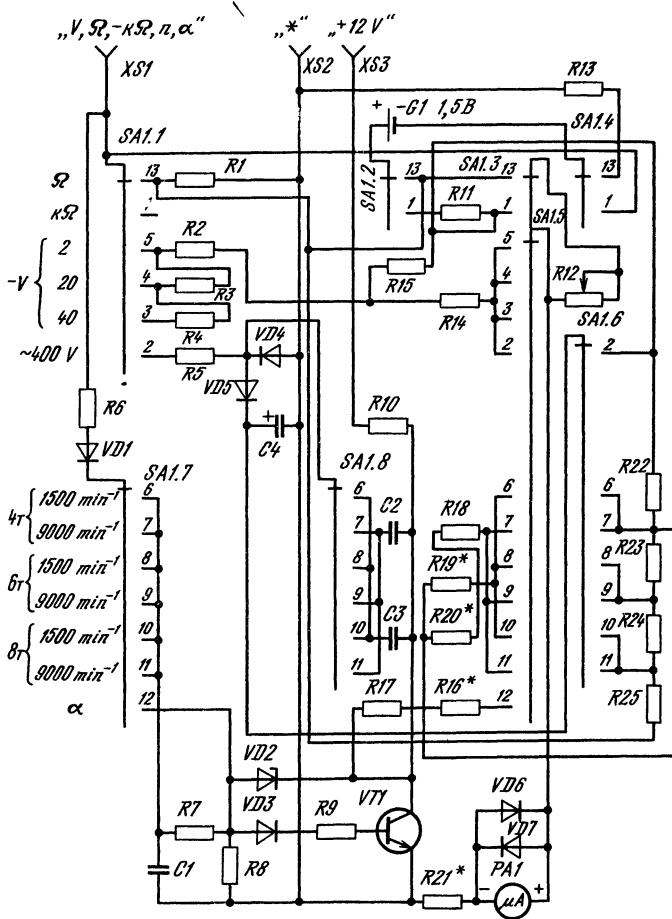


Рис. 115. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора 43102



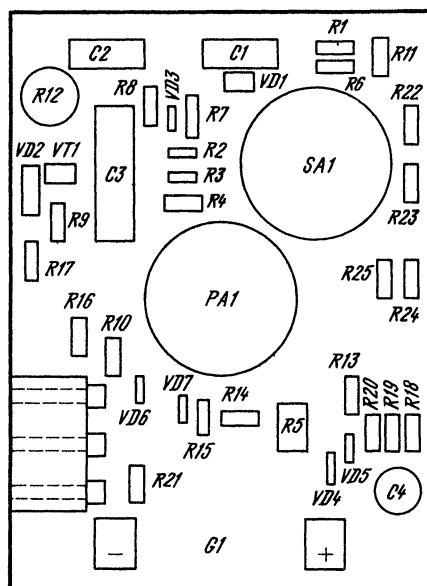


Рис 116 Схема размещения элементов комбинированного прибора 43102

Пределы	Э л е м е н т ы																																											
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16*	R17	R18	R19	R20	R21*, R17, R18, R19	R22	R23	R24	R25	C1	C2	C3	C4	G1	VD1	VD2	VD3	VD4, VD5	V71	SA1.1	SA1.2	SA1.3	SA1.4	SA1.5	SA1.6	SA1.7	SA1.8	
$\Omega$	+											x	+								x										+						13	13	13	13				
k $\Omega$	o										x	x									x	o	o	o	o						x						1	1	1	1				
2 V		x												x																							5				5			
20 V		x	x											x							x																4				4			
40 V		x	x	x										x							x																3				3			
~400 V					x									x	x						x										x						2				2	2		
4T	1500 min <sup>-1</sup>	o				x	x	x	x	+									o		x		o	o	o	x		x	x		x	+	x	x	x					6	6	6	6	
	3000 min <sup>-1</sup>	o				x	x	x	x	+									o		x		o	o	o	x		x	x		x	+	x	x	x					7	7	7	7	
6T	1500 min <sup>-1</sup>	o				x	x	x	x	+									o		x		o	o	o	x		x	x		x	+	x	x	x					8	8	8	8	
	3000 min <sup>-1</sup>	o				x	x	x	x	+									o		x		o	o	o	x		x	x		x	+	x	x	x					9	9	9	9	
8T	1500 min <sup>-1</sup>	o				x	x	x	x	+									o		x		o	o	o	x		x	x		x	+	x	x	x					10	10	10	10	
	3000 min <sup>-1</sup>	o				x	x	x	x	+									o		x		o	o	o	x		x	x		x	+	x	x	x					11	11	11	11	
$\alpha$						x	o	x	x	+						x	x				x					o	x	x				x	+	x	x	x					12		12	

Рис. 117. Карта электрических цепей комбинированного прибора 43102

## Фирменные знаки заводов-изготовителей



Краснодарский завод измерительных приборов «ЗИП»



Омский завод «Электроточприбор»



Санкт-Петербургский завод «Вибратор»



Московский завод «Энергоприбор»



Невинномысский завод электроизмерительных приборов



Чебоксарский завод электроизмерительных приборов (ЧЗЭИП)



Витебский завод электроизмерительных приборов (ВЗЭП)



Кишиневский завод «Микропровод»



Уманский завод «Мегомметр»



Киевский завод «Точэлектроприбор»



Житомирский завод «Электронизмеритель»



Львовский завод электроизмерительных приборов



Ереванский завод «Электроточприбор»



Кишиневский завод «Электроприбор»



Ереванский завод «Электроприбор»



Житомирское производственное объединение «Электронизмеритель»

## Список литературы

1. **Меерсон А. М.** Радиоизмерительная техника.— 3-е изд., перераб. и доп.— Л.: Энергия.— 1978.— 408 с.
2. **Сапаров В. Е., Максимов Н. А.** Системы стандартов в электросвязи и радиоэлектронике: Учеб. пособие для вузов.— М.: Радио и связь.— 1985.— 248 с.
3. **Предлагает «Измеритель»** // Радио.— 1980.— № 5.— С. 42, 43.
4. **Измерительные приборы** // Радио.— 1980.— № 6.— С. 50.
5. **Измерительные приборы для радиолюбителей** // Радио.— 1986.— № 10.— С. 40, 41.
6. **Иванов Б.** Контролирующее устройство для автомобиля // Радио.— 1983.— № 4.— С. 26.
7. **Ринский В. И.** Измерительная лаборатория радиолюбителя.— М.: Радио и связь.— 1983.— 104 с.
8. **Фролов В. В.** Радиолюбительская технология.— М.: ДОСААФ, 1975.— 134 с.

## Оглавление

Предисловие . . . . .	3
1. Основные сведения о метрологии . . . . .	4
2. Принцип действия, устройство и конструкция комбинированных приборов . . . . .	8
3. Измерение комбинированными приборами . . . . .	27
4. Ремонт комбинированных приборов . . . . .	33
5. Конструирование любительских измерительных приборов . . . . .	40
Справочные сведения . . . . .	58
Список литературы . . . . .	223

# Мрб

РЕМОНТ  
КОМБИНИРОВАННЫХ  
ПРИБОРОВ

Издательство

«Радио и связь»